

# Tilstandsvurdering af facade Palads Teatret i København



Axeltorv 9  
1609 København V

Nordisk Film Biografer

01. oktober 2013

**Bascon**

**Rekvirent:** Nordisk Film Biografer

**Sag:** Palads Teatret, Axeltorv 9, 1609 Kbh. V

**Sagsnr.** 34.350

**Udført af:** Bascon A/S  
Åboulevarden 21  
8100 Århus C  
Mark Lund Andersen  
Hans Sommerlund  
Tlf.: 8731 4400  
Fax: 8731 4401  
E-mail: mlu@bascon.dk

**Kvalitetssikring:** Niels Winther Hansen

## **Indhold**

<b>1</b>	<b>Baggrund .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Eksisterende konstruktioner og materialer.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Tilstandsvurdering .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Anbefalet opretning.....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Fotobilag .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Økonomisk overslag excl. moms .....</b>	<b>16</b>

1


## Baggrund

Efter henvendelse fra bygningsejer, Nordisk Film Biografer A/S, er der foretaget besigtigelse af bygning og facader på ejendommen Palads Teatret, Axeltorv 9, 1609 København V.


Gennem de senere år er der konstateret tiltagende svigt i den udvendige pudsede overflade, hvilket har medført en konstant reparation og vedligeholdelse af facaden. Pudsningen er mange steder løstsiddende og meget ujævn, og flere steder er der åbenlyse revner.

Nordisk Film Biografer har planlagt en facaderenovering af bygningen, hvor det påtænkes, at denne kan gennemføres fra forår til efterår 2014.


Bygningens umiddelbare tilstand er god, men den pudsede facade trænger til en totalrenovering.

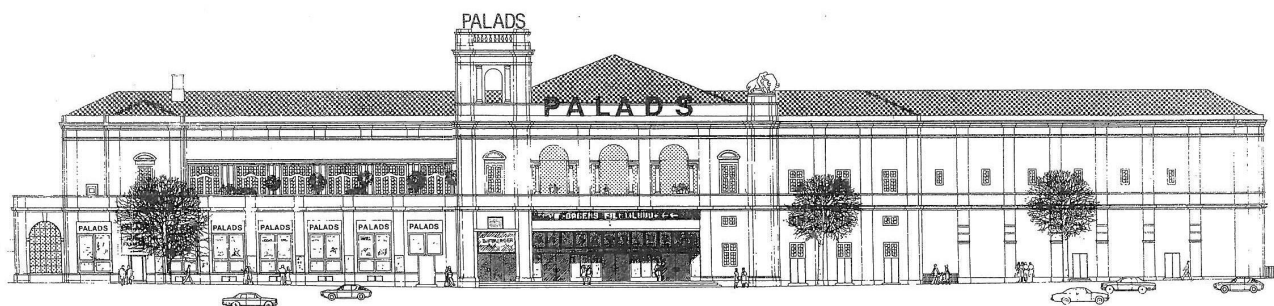


FACADETEGNING  
mod AXELTORV

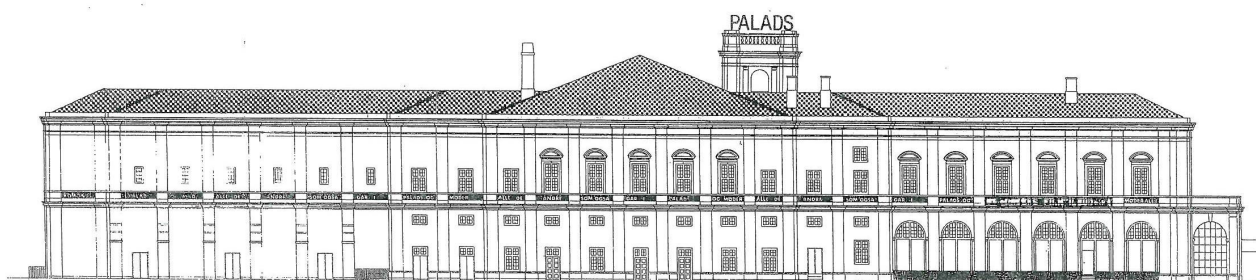

FACADETEGNING mod  
HAMMEIREICHSGADE

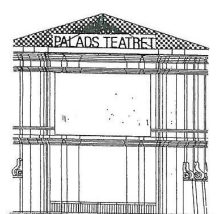

GAVL mod NORD

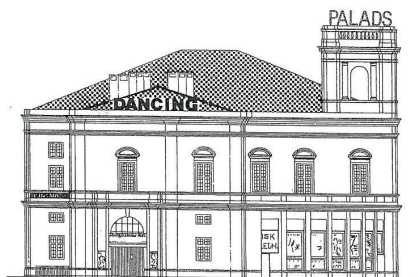

GAVL mod SYD

*Eksisterende facdetegninger anno 1979*



Palads Teatret fungerer som Nordisk Films største biograf i Danmark. Bygningen er i nybarok stil og er tegnet af arkitekterne Andreas Clemmensen og Johan Nielsen i 1918. Billedhuggeren Kai Nielsen udførte en skulptur i sandsten af "Ursus med Tyren", der sammen med et tårn kroner facaden.

I interiøret var bygningen organiseret omkring en vestibule med en pragttrappe i italiensk renæssancestil, hvor teatersalen optog den østlige ende og en restaurant den vestlige ende.



*Billede af den eksisterende Palads Bygning fra 1918*

I 1978 valgte man at ombygge den del af bygningen hvor Daddy's Dancehall tidligere havde ligget, med 6 nye biografale og erstatte den oprindelige biografale med sin 1519 pladser med 6 mindre sale, hvor den største havde en kapacitet på 821 pladser – altså i alt 12 nye biografale samt barer, restauranter, selvbetjeningskiosk og underholdningsautomater mv.



*Billede af Palads Bygning fra 1978*



### 3

#### Tilstandsvurdering

Tilstandsvurderingen af facaden er foretaget af Niels Winther Hansen, Hans Sommerlund og Mark Lund Andersen på baggrund af besigtigelse d. 12.09.13 i samråd med Nordisk Film Biografer repræsenteret ved Stine Nørregaard Olesen og Per Christian Jacobsen.

Bebyggelsen fremtræder i en efter alder og byggemetode/byggeskik, god tilstand med relativ få bygningskader. Dog medfører den aktuelle ydervægskonstruktion en tydelig tendens til svigt og revnedannelser i den eksisterende pudsopbygning.

I forbindelse med besigtigelsen, konsulteredes bygningens husmurer Claus Jensen fra Murerfirmaet "Jensen & Andersen" for at afdække eventuelle problemstillinger og ikke umiddelbart synlige byggetekniske skader og svigt. Her blev der påpeget, at bygningen konstant skal vedligeholdes på den udvendige puds, og at denne er meget porøs i store felter. Pudsen skaller som oftest af helt inde ved murstenene, hvor den slår fra i forbindelse med, at der kommer vand ind i opståede revner. Det anses for usandsynligt, at der er indbygget jerndragere som vinduesoverliggerer eller murværksforstærkninger, der kan forårsage skader i overfladen. Dette blev bekræftet af Claus Jensen. Mest sandsynligt er det, at pudslaget løsnes på grund af en oprindelig svag pudskvalitet, kombineret med en øget fugtbelastning fra murværket og tidens tand.

Bygningens tårn mod Axeltorv skal ved en renovering have særlig bevågenhed, idet murværkssøjlerne her er svækket af vejrligets slid. De tidligere (ikke ibrugværende) beslag til "Palads" skiltet, og andre beslag, som ikke er i brug, skal afmonteres i forbindelse med en renovering af tårnet.

I forbindelse med besigtigelsen blev der ikke observeret nogen større pudsafskalninger, hvilket hænger sammen med at facaden er blevet kraftig pletrepareret i foråret.

Hele bygningen fremstår udvendigt i forskellige malede farver og nuancer udført af Poul Gernes i 1989. Den malede overflade vurderes at være diffusionstæt, som følge af de mange overmalinger. Endvidere er de nederste 2-3 m graffitibehandlet af flere omgange. Dette vurderes ligeledes til at være diffusionstæt.

En medvirkende årsag til at pudslaget partielt løsnes, kan skyldes damptryk og kondensdannelse bag den diffusionstætte malede overflade, der således ved udblomstring af næringssalte får pudslaget til at løsnes.

Bygningens mange pilastre, gesimser, fremspring og risalitter er naturlige svage punkter på facaden, og der kunne konstateres flere svigt i afdækninger

og inddækninger. Inddækninger er af meget varierende art og kvalitet, og generelt trænger inddækningerne til en opretning.

Bygningens tagflader synes i god stand og der kunne ikke konstateres svigt eller skader på tagoverfladen. Gennemføringer i gesimskant / murkrone til nedløb trænger til nærmere eftersyn, og der kunne konstateres enkelt svigt på nedløb / gennemføring mod Hammerichsgade.

Ingen af de skader, der kan observeres på bygningen, kan umiddelbart tilskrives sætninger af bygningen.

#### 4

#### **Anbefalet opretning**

Det anbefales, at den samlede bygning pudserenoveres ved afrensning af eksisterende pudslag, og påføring af nyt pudslag med ny diffusionsåben overfaldebehandling.

Før renovering af overfladen udføres en nøjagtig opmåling af de eksisterende profiler og gesimser, således at facaden kan genskabes i sin oprindelige form og udtryk, og alle ikke ibrugværende beslag belysningsgenstande fjernes.

Efter afrensning bør facadestykker undersøges nærmere for eventuelle sætninger i murværk og indmurede bjælker og murstik over vinduer eftergås. Ved større sætninger eller spor efter tilmurede vindueshuller, bør man overveje en armering af liggefugerne.

Før valg af arbejdsmetode for afrensning af facade, bør der udføres ”prøvetykke” hvor der afrenses eks. med afhugning, hedvandsrensning eller afblæsning med vandtryk.

Afrensede facadestykker afvaskes med let saltsyreopløsning og nyt pudslag påføres. Ved valg af puds, bør det overvejes, at anvende en smidig hydraulisk kalkmørtel, så den underliggende facade kan arbejde uden at det sker revnedannelser i overfladen. Endeligt valg af materialer og arbejdsmetodik, kræver nærmere undersøgelse og afprøvning.

På overside af gesimskanter og værn etableres afdækning ved zink eller kobber med indskud i væg og med stående fals og drypnæse. Ved gennemføringer af nedløbsrør i gesimskanter, etableres føringsrør således, at konstruktionen ikke svækkes ved at rørstykkerne arbejder. Alle blikkenslagerarbejder bør udføres efter oprindelige arbejdsprincipper jfr. bygningens alder, og nederste rørstykker bør udføres som galvaniserede rør.

De oprindelige vinduer renoveres / restaureres, og det bør overvejes at etablere indvendige forsatsvinduer eller koplede rammer. I de vinduer der er afblændet fra bygningens inderside, bør der etableres ventilationsspalte for at udligne damptryk og modvirke kondensdannelse.

På tagflader foretages oprydning for løse genstande og ikke ibrugværende beslag og gennemføringer afmonteres og fjernes. Afløbsskåle og render bør eftergås, ligesom at fald mod afløb i tag kontrolleres.

Ved fremtidig disponering af overflader på bygningen bør alternative belysnings og skiltningsprincipper overvejes, således at direkte montage på overflader minimeres.

Der kunne ved besigtigelse af kælderarealer konstateres betydelig dampåvirkning fra teknikrum i kælder, hvilket kan skyldes et svigt i varmeanlægget, og man bør som bygningsejer være opmærksom på, at den samlede fugt / varme belastning, bliver modsvaret af en tilsvarende ventilation af bygningen.

Det anbefales, at arbejderne udføres i lukket og overdækket stillads, hvilket også åbner mulighed for reklame og information på stilladsvæggene. Ved indgange og ved flugtvejsdøre kan der, med myndighedernes godkendelse, etableres adgangstunneler således, at biografanlægget kan holdes i drift under facaderenoveringen.

## 5

### Fotobilag

Nedenstående billeder viser kun et begrænset uddrag af de forskellige skader og svigt der er på bygningen.


Løse pudsfalger på plant facadestykke - revnedannelse under pudslag bør undersøges nærmere



Revner er gennemgående i gesims / murkrone



Svigt ved inddækning af gesimskant

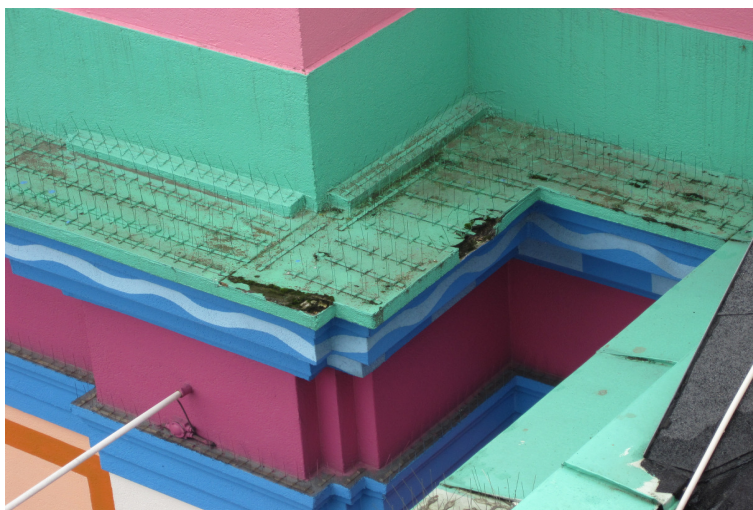

Svækket murværk i åbent tårn / be-  
slag m.m.





Gammelt beslag  
fra "Palads skilt"  
på tårn – fugtska-  
det murværkshjør-  
ne



Stræbepiller ved  
den store sal



Gamle forankrin-  
ger og beslag  
svækker murværk



Mange originale  
og bevaringsvær-  
dige vinduer i fa-  
cadestykke mod  
Hammerichsgade



Ufærdige og svage  
konstruktioner  
svækker facaden



Installationer til  
lys og beslag over  
gesimsstykke uden  
afdækning





Belysningsstander  
på facade



Tårnet med belysningsstandere i forgrunden



Variierende af-  
dækning af gesims



Ledning ført i  
”tagrende”



Tydelige skader på  
yderside af tårn  
mod Axeltorv



Tydelige skader på  
yderside af tårn





Murstykke over  
rundbue på tårn



Indvendig i åbent  
tårn, hvor mur-  
værket er meget  
medtaget.



Beslag og bygge  
affald mv. på tag-  
flade



## 6 Økonomisk overslag excl. moms

Nedenstående budget er et prisoverslag på basis af erfaringstal, og der er ikke udført opmåling, indgreb eller projektering ved udregning af priser.

Budget for de enkelte aktiviteter skal betragtes som overordnede rammebe- løb og for at komme budgittal nærmere, skal der, i dialog med bygherre, aftales en nærmere beskrivelse af arbejderne omfang og niveau.

Vi anbefaler at der udføres forundersøgelse og prøvning før arbejderne bud- getlægges nærmere.

Forundersøgelse og prøvning	kr.	250.000
Afrensning af facade ca. 5.800 m <sup>2</sup>	kr.	2.400.000
Pudsning af facade	kr.	4.600.000
Overfladebehandling	kr.	1.300.000
Restaurering vinduer m.m.	kr.	450.000
Blikkenslager arbejder	kr.	700.000
Særlige arbejder – skiltning, statue m.m.	kr.	500.000
Elarbejde, herunder belysning af ejendom- men og andre elektroniske medier mv.	kr.	1.000.000
Rådgivning (bygherrerådgivning, projekte- ring, tilsyn og byggeledelse)	kr.	700.000
Kunstnerisk rådgivning	kr.	300.000
Myndighedsbehandling	kr.	100.000
Uforudsete omkostninger	kr.	1.200.000
<b>Samlet overslag</b>	<b>kr.</b>	<b>13.500.000</b>