

RAPPORT

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--|
| Rekvirent | Københavns Kommune Borups Allé 177 2400 København NV Att.: Thomas Munch | | |
| Sagsnavn/ref. | Kobbelvænget 65 | | |
| Vor Journal nr.: | D07240-001, rev. 1 | | |
| Lab. Journal nr.: | - | | |
| Dato for prøvetagning: | - | Prøvetagning udført af: | Casper R. Rasmussen Søren Andersen Marcus Munch-Hansen Morten Hedegaard |
| Rapport udarbejdet af: | Morten Hedegaard | Dato for udarbejdelse: | 16-06-2023 |

Indhold

| | | |
|--------|-------------------------------|----|
| 1 | Indledning..... | 4 |
| 2 | Områder og bygninger..... | 4 |
| 3 | Konklusion og resultater..... | 5 |
| 3.1 | Bygning 1..... | 7 |
| 3.2 | Bygning 4..... | 8 |
| 3.2.1 | Område 20..... | 8 |
| 3.3 | Bygning 5..... | 12 |
| 3.3.1 | Indvendigt..... | 12 |
| 3.3.2 | Område 5..... | 41 |
| 3.3.3 | Område 6..... | 43 |
| 3.3.4 | Område 7..... | 44 |
| 3.3.5 | Område 8..... | 45 |
| 3.3.6 | Område 9..... | 48 |
| 3.3.7 | Område 10..... | 49 |
| 3.3.8 | Område 11..... | 51 |
| 3.3.9 | Område 12..... | 53 |
| 3.3.10 | Område 13..... | 55 |
| 3.3.11 | Område 14..... | 56 |
| 3.3.12 | Område 15..... | 59 |
| 3.3.13 | Område 16..... | 60 |
| 3.3.14 | Område 17..... | 62 |
| 3.3.15 | Område 18..... | 64 |
| 3.3.16 | Område 19..... | 66 |
| 3.3.17 | Område 27..... | 66 |
| 3.3.18 | Område 28..... | 67 |
| 3.3.19 | Område 29..... | 69 |
| 3.3.20 | Område 30..... | 70 |
| 3.4 | Bygning 6..... | 72 |
| 3.4.1 | Indvendigt..... | 72 |
| 3.4.2 | Område 1..... | 74 |
| 3.4.3 | Område 2..... | 76 |
| 3.4.4 | Område 3..... | 77 |
| 3.4.5 | Område 4..... | 78 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-----|
| 3.4.6 | Område 34 | 81 |
| 3.4.7 | Område 33 | 82 |
| 3.5 | Bygning 7 | 83 |
| 3.5.1 | Indvendigt | 83 |
| 3.5.2 | Område 21 | 85 |
| 3.5.3 | Område 22 | 85 |
| 3.5.4 | Område 23 | 85 |
| 3.5.5 | Område 24 | 85 |
| 3.5.6 | Område 25 | 86 |
| 3.5.7 | Område 26 | 86 |
| 3.5.8 | Område 31 | 88 |
| 3.5.9 | Område 32 | 90 |
| 3.6 | Skolegård | 91 |
| 3.6.1 | Inventar | 102 |
| 3.7 | Andre områder | 113 |
| 3.7.1 | Boldbaner og Muldvarpeland | 113 |
| 3.7.2 | Trekant have | 118 |
| 3.7.3 | Containers | 119 |

1 Indledning

I forbindelse med ombygning/renovering af Kobbelvænget blev det opdaget at en del af den asbest der var i de oprindelige eternitplader på taget var blevet spredt til dele af skolen, som støder op til byggepladsen.


Dansk MiljøAnalyse er, af bygherre, blevet bedt om at foretage slutkontrol efter asbestrensning.

Nærværende rapport sammenfatter resultaterne af denne kontrol.

2 Områder og bygninger

For overskueligheden blev området delt op ind i områder. De enkelte områder fremgår af nedenstående oversigtskort.

Bemærk at skolegården blev delt ind i sektionerne 1 – 5.

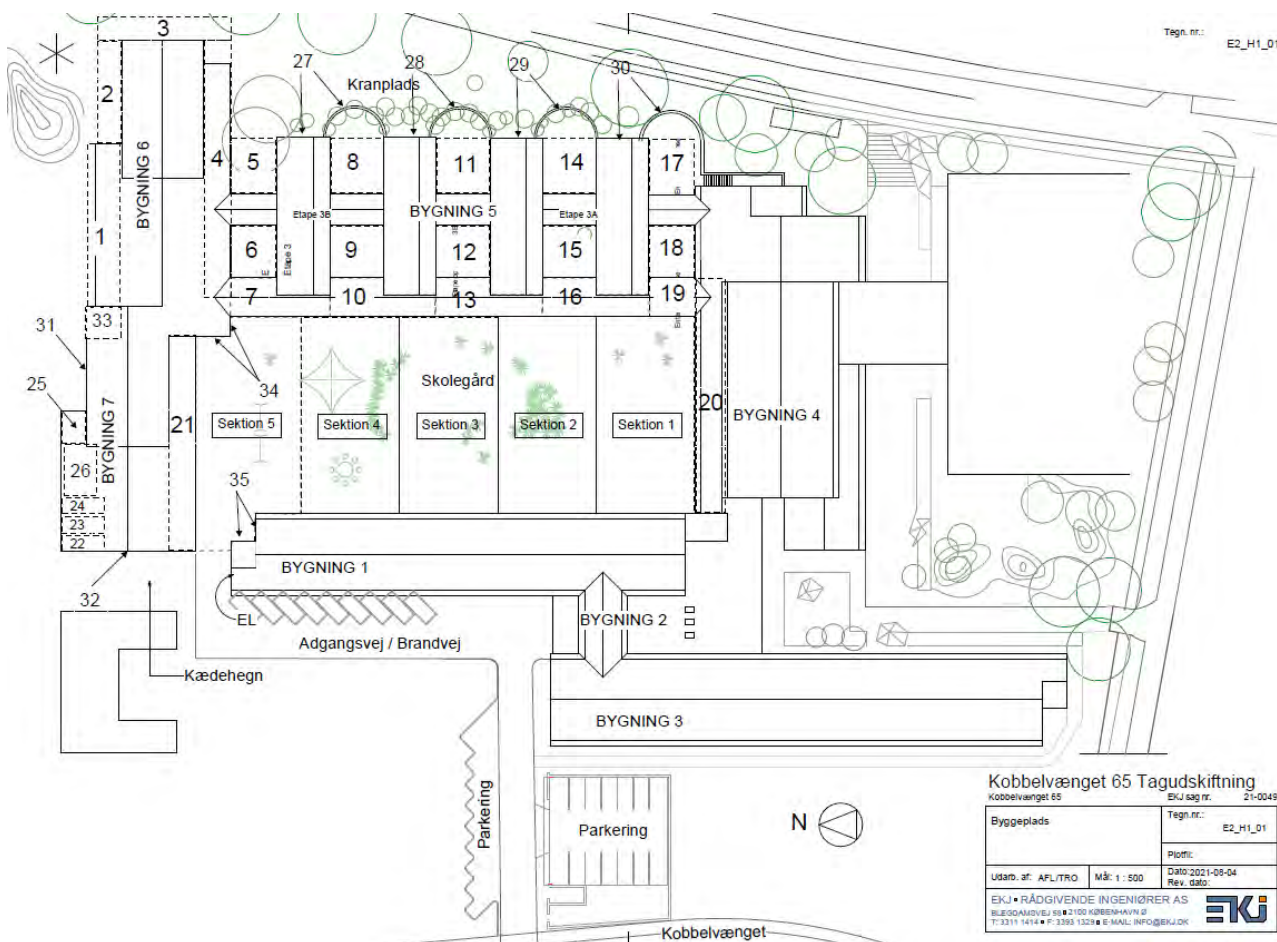



3 Konklusion og resultater

Nedenfor ses tabeloversigt over udtagne prøver og enkeltstående affaldsklassificering iht. farvekoden **Orange**, hvis der er fundet asbest i prøven. I DMA's normale rapporter vises "-" når koncentration er under grænseværdi.

I denne rapport er "-" erstattet med teksten "Ingen asbest" for læsevenligheds skyld.

I processen er det bestemt at remme og spærender er rengjort og malet uden kontrol. Malingen binder eventuelle fibre, som måtte være tilbage, og de udgør dermed ikke en sundhedsrisiko.

Terræn i område 20 er med i Skolegård, sektion 1.

Terræn i område 21, 34 og 35 er med i Skolegård, sektion 5.

Enkelte steder vil prøvenummereringen ikke være kontinuerlig, dette skyldes at der er fundet asbest i en mindre del af de udtagne prøver, hvorefter denne del af det pågældende område er rengjort og testet på ny.

I nedenstående sammenfatning af resultater er der 2 forekomster af asbest. Begge forekomster består af mindre stykker eternitplade, indeholdende asbest.

1. På Lille legeplads blev der fundet et stykke eternit. Området er efterfølgende saneret ved afgravning af ca. 10 cm af overfladen og sandkassen er tømt. Der er efterfølgende lagt ny grus på og sandkassen har fået nyt sand.

2. I container nr. 801786 blev der fundet et stykke eternit. Container og indhold er efterfølgende oplyst rengjort.

I øvrige områder er der udført asbestrensning på de bygningsdele og befæstet arealer, som har kunne tåle det. Løsøre som ikke har kunne tåle rengøring er bortskaffet. På ubefæstet arealer er den øverste del af jorden fjernet.

Med udgangspunkt i ovenstående samt resultaterne i denne rapport vurderes det at, eftersom alle områder er kontrolleret og fundet fri for asbest, vil det være forsvarligt at tage bygninger og arealer i brug igen.

3.1 Bygning 1

I bygning 1 har EKJ stået for test og kontrol indendørs, inden DMA kom på sagen. Der er ikke fundet asbest i området ved EKJ's kontrol og Dansk MiljøAnalyse har gennemset materialet og har ikke bemærkninger til konklusionen. Se desuden bilag 1.


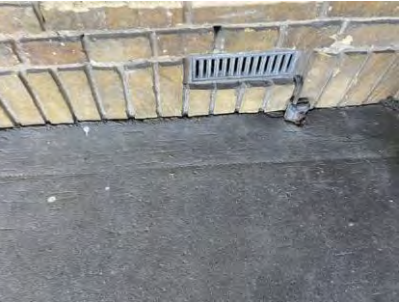


| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Murværk | Ingen asbest |  |
| 2 | Murværk | Ingen asbest |  |
| 3 | Murværk | Ingen asbest |  |
| 4 | Murværk | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 5 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 6 | Murværk | Ingen asbest |   |











Tabel 1 - R19380. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.2 Bygning 4

3.2.1 Område 20

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 2 | Murværk | Ingen asbest |   |
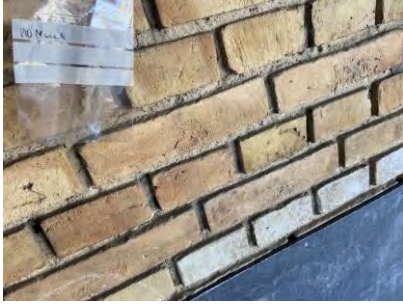
| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 3 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 4 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 5 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 6 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 7 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
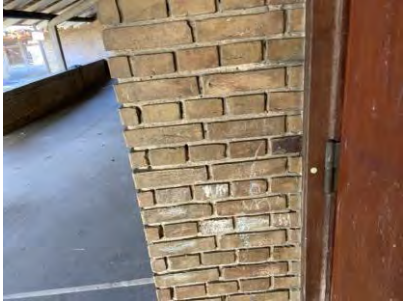
| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 8 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 9 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 10 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 11 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 12 | Murværk | Ingen asbest |  |  |



| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 13 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 14 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 15 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 16 | Murværk | Ingen asbest |   |










Tabel 2 - R19250. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

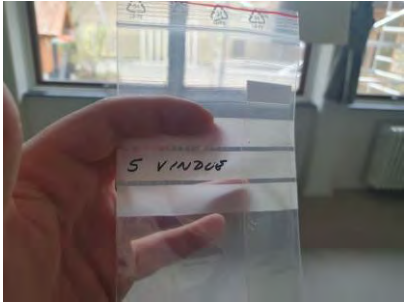
3.3 Bygning 5

3.3.1 Indvendigt

Rum 5.001


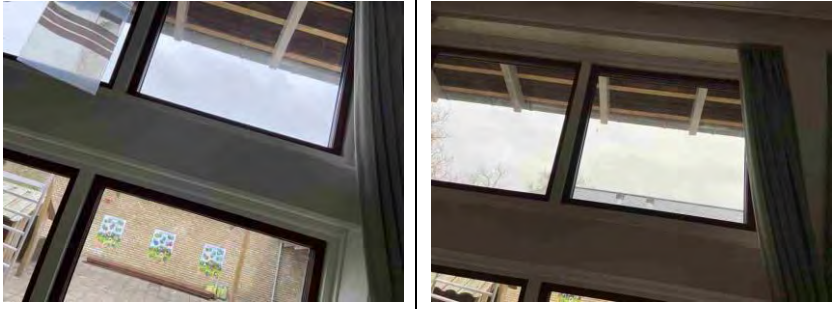

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 2 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 3 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 4 | Vindue | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 5 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 6 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 7 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 8 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 9 | Gulv | Ingen asbest |   |



| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 10 | Inventar | Ingen asbest |  |

Tabel 3 - R19167. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Rum 5.002




| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 2 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 3 | Vindue | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 4 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 5 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 6 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 7 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 8 | Gulv | Ingen asbest |  |



| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 9 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 10 | Inventar | Ingen asbest |  |

Tabel 4 - R19169. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

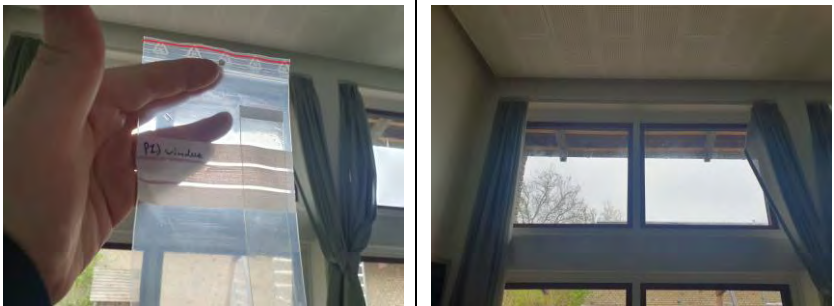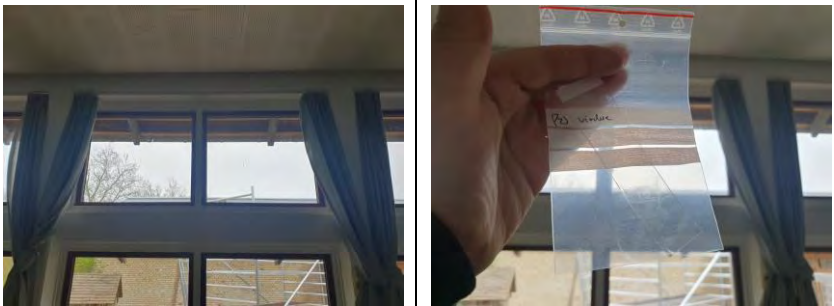Rum 5.003

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 2 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 3 | Vindue | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 4 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 5 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 6 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 7 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 8 | Gulv | Ingen asbest |  |



| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 9 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 10 | Inventar | Ingen asbest |  |

Tabel 5 - R19177. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Rum 5.004

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 2 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 3 | Vindue | Ingen asbest |  |


| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 4 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 5 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 6 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 7 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 8 | Gulv | Ingen asbest |   |






| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 9 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 10 | Inventar | Ingen asbest |  |

Tabel 6 - R19171. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Rum 5.005

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 2 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 3 | Vindue | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 4 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 5 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 6 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 7 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 8 | Gulv | Ingen asbest |   |
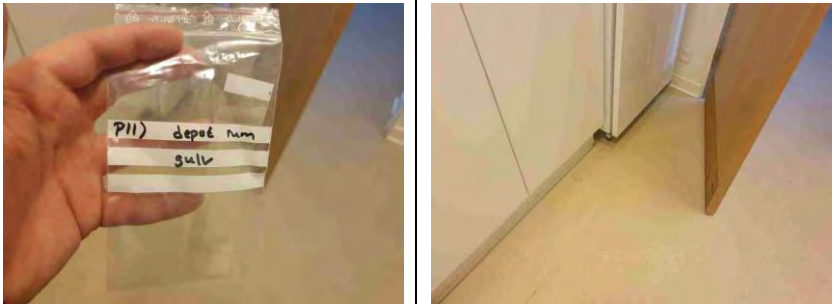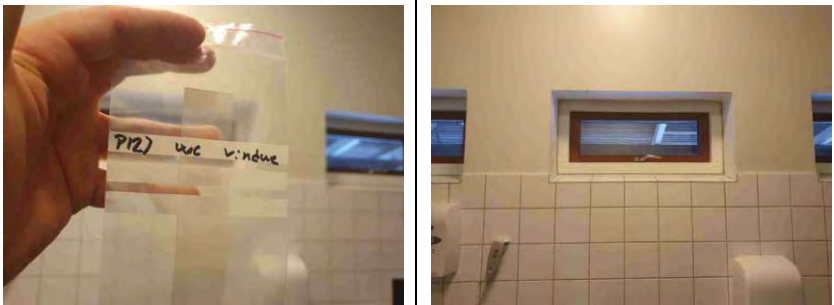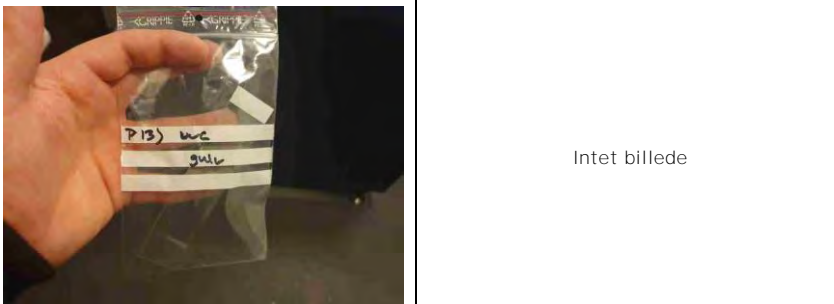
| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|---------------|--------------|--|
| 9 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 10 | Inventar | Ingen asbest |  |
| 11 | Depotrum gulv | Ingen asbest |  |
| 12 | WC vindue | Ingen asbest |  |
| 13 | WC gulv | Ingen asbest |  |

Tabel 7 - R19162. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Rum 5.006

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 2 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 3 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 4 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 5 | Vindue | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 6 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 7 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 8 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 9 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 10 | Inventar | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-----------------|--------------|---|
| 11 | WC gulv | Ingen asbest |  |
| 12 | Depotrum vindue | Ingen asbest |  |
| 13 | Depotrum gulv | Ingen asbest |  |

Tabel 8 - R19175. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Rum 5.007

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Gulv | Ingen asbest |  |

Tabel 9 - R19182. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Rum 5.008









| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Gulv | Ingen asbest |  |

Tabel 10 - R19180. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Rum 5.009

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 2 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 3 | Vindue | Ingen asbest |  |

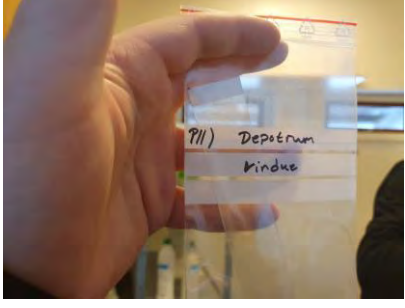

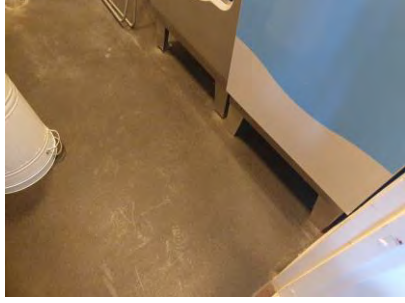







| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 4 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 5 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 6 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 7 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 8 | Gulv | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-----------------|--------------|--|
| 9 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 10 | Inventar | Ingen asbest |   |
| 11 | Depotrum vindue | Ingen asbest |   |
| 12 | Depotrum gulv | Ingen asbest |   |


Tabel 11 - R19178. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Rum 5.010

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Vindue | Ingen asbest |   |


| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 2 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 3 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 4 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 5 | Vindue | Ingen asbest |   |
| 6 | Vindue | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-----------------|--------------|--|
| 7 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 8 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 9 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 10 | Inventar | Ingen asbest |   |
| 11 | Depotrum vindue | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|---------------|--------------|--|
| 12 | Depotrum gulv | Ingen asbest |  |



Tabel 12 - R19174. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

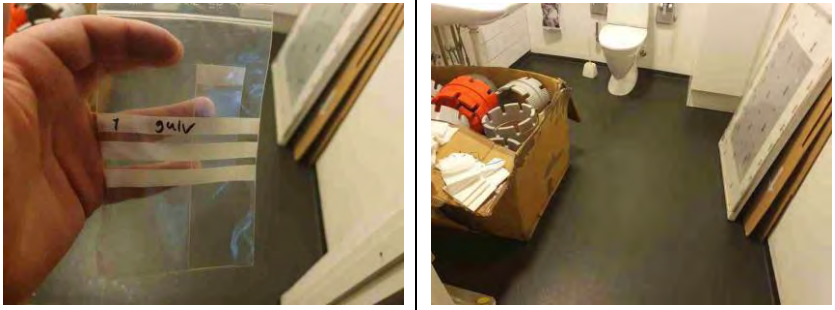Rum 5.011

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|---|
| 1 | Gulv | Ingen asbest |  |


Tabel 13 - R19181. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Rum 5.021

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 2 | Vindue | Ingen asbest |  |




| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 3 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 4 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 5 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 6 | Vindue | Ingen asbest |  |
| 7 | Gulv | Ingen asbest |  |
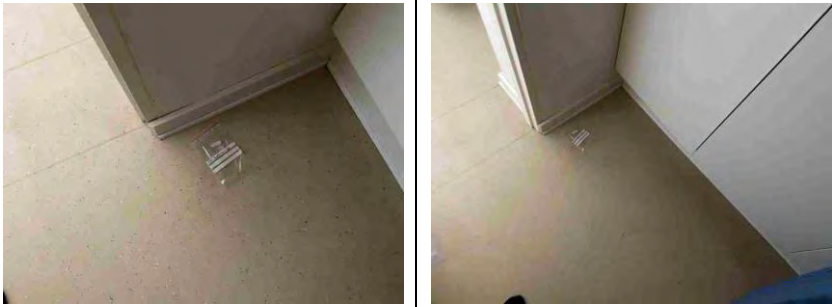
| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|--------------|--------------|--|
| 8 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 9 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 10 | Inventar | Ingen asbest |   |
| 11 | Bad gulv | Ingen asbest |   |
| 12 | Bad inventar | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|---------------|--------------|--|
| 13 | Depotrum gulv | Ingen asbest |  |

Tabel 14 - R19166. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.


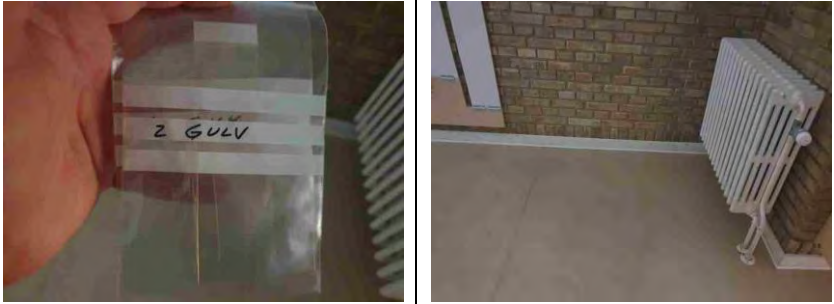

Rum 5.022

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 2 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 3 | Gulv | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 4 | Gulv | Ingen asbest |  |

Tabel 15 - R19163. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.




Rum 5.022 WC




| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 2 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 3 | Gulv | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 4 | Gulv | Ingen asbest |  |

Tabel 16 - R19164. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Rum 5.023








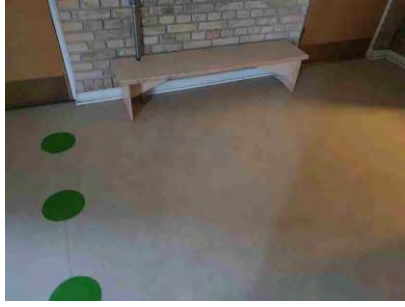
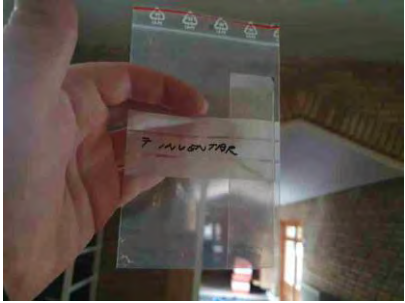

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 2 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 3 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 4 | Gulv | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 5 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 6 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 7 | Inventar | Ingen asbest |   |

Tabel 17 - R19170. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.






Rum 5.024


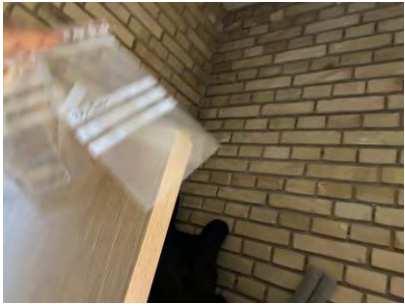

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Gulv | Ingen asbest |   |
| 2 | Gulv | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 3 | Gulv | Ingen asbest |  |  |
| 4 | Gulv | Ingen asbest |  |  |
| 5 | Gulv | Ingen asbest |  |  |
| 6 | Gulv | Ingen asbest |  |  |
| 7 | Inventar | Ingen asbest |  |  |

Tabel 18 - R19179. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.




Rum 5.025


| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 2 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 3 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 4 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 5 | Gulv | Ingen asbest |  <p>Intet billede</p> |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|---|
| 6 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 7 | Inventar | Ingen asbest |   |

Tabel 19 - R19168. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Rum 5.028

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 2 | Gulv | Ingen asbest |  |
| 3 | Gulv | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 4 | Inventar | Ingen asbest |  |

Tabel 20 - R19165. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.



3.3.2 Område 5

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 11 | Murværk | Ingen asbest |  |
| 12 | Murværk | Ingen asbest |  |
| 13 | Murværk | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 14 | Murværk | Ingen asbest |   |



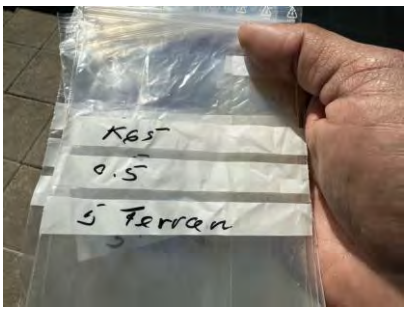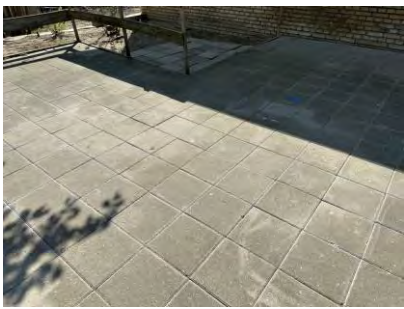

Tabel 21 - R18951. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 3 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 4 | Terræn | Ingen asbest |   |



| | | | | |
|---|--------|--------------|---|--|
| 5 | Terræn | Ingen asbest |  |  |
|---|--------|--------------|---|--|





Tabel 22 - R19369. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.3.3 Område 6

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------------|--------------|---|--|
| 1 | Område 6, murværk | Ingen asbest |  |  |
| 2 | Område 6, murværk | Ingen asbest |  |  |

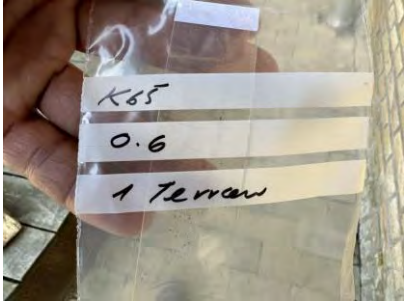


Tabel 23 - R19094. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.
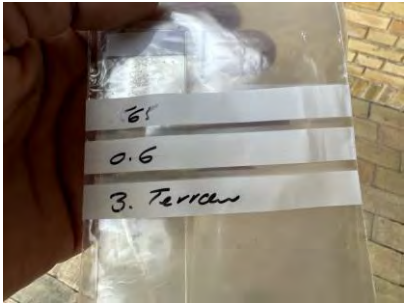
| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |  |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 2 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 3 | Terræn | Ingen asbest |   |



Tabel 24 - R19451. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

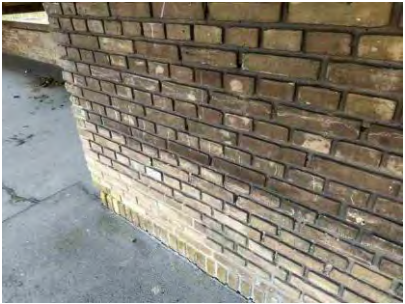3.3.4 Område 7

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------------|--------------|--|
| 1 | Område 7, murværk | Ingen asbest |   |
| 2 | Område 7, murværk | Ingen asbest |   |
| 3 | Område 7, murværk | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------------|--------------|--|
| 4 | Område 7, murværk | Ingen asbest |  |








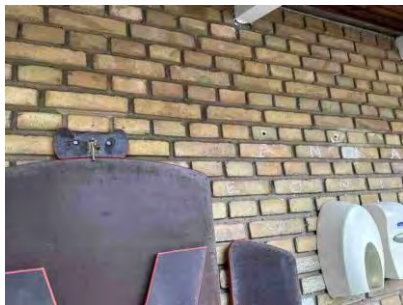


Tabel 25 - R19048. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.



| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|------------------|--------------|--|
| 1 | Område 7, terræn | Ingen asbest |  |
| 2 | Område 7, terræn | Ingen asbest |  |

Tabel 26 - RT19491. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.3.5 Område 8


| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------------|--------------|--|
| 1 | Område 8, murværk | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------------|--------------|--|
| 2 | Område 8, murværk | Ingen asbest |   |
| 3 | Område 8, murværk | Ingen asbest |   |
| 4 | Område 8, murværk | Ingen asbest |   |
| 5 | Område 8, murværk | Ingen asbest |   |
| 6 | Område 8, murværk | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------------|--------------|--|
| 7 | Område 8, murværk | Ingen asbest |  |
| 8 | Område 8, murværk | Ingen asbest |  |





Tabel 27 - R18993. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 3 | Terræn | Ingen asbest |  |


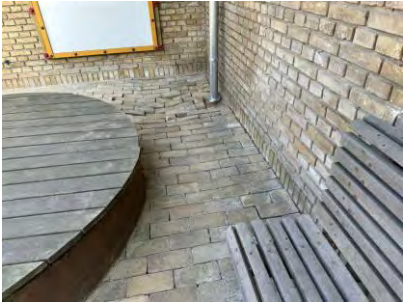


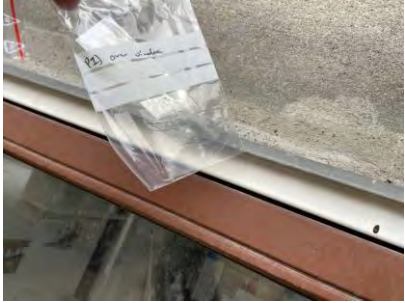

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 4 | Terræn | Ingen asbest |  | Intet billede |
| 5 | Terræn | Ingen asbest |  |  |

Tabel 28 - R19320. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.3.6 Område 9





| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 1 | Over vindue | Ingen asbest |  |  |
| 2 | Over vindue | Ingen asbest |  |  |





Tabel 29 - R18835. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|---------|--|
| 1 | Terræn | - |   |
| 2 | Terræn | - |   |
| 3 | Terræn | - |   |

Tabel 30 - R19453. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.3.7 Område 10

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|--------------------|--------------|--|
| 5 | Område 10, murværk | Ingen asbest |   |
| 6 | Område 10, murværk | Ingen asbest |   |


| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|--------------------|--------------|--|
| 7 | Område 10, murværk | Ingen asbest |   |
| 8 | Område 10, murværk | Ingen asbest |   |

Tabel 31 - R19048. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |   |

Tabel 32 - R19454. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.3.8 Område 11



| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|--------------------|--------------|--|
| 3 | Område 11, murværk | Ingen asbest |   |
| 4 | Område 11, murværk | Ingen asbest |   |
| 5 | Område 11, murværk | Ingen asbest |   |
| 6 | Område 11, murværk | Ingen asbest |   |

Tabel 33 - R19094. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.



| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |  |  |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |  |  |
| 3 | Terræn | Ingen asbest |  |  |
| 4 | Terræn | Ingen asbest |  |  |
| 5 | Terræn | Ingen asbest |  |  |

Tabel 34 - R19317. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.3.9 Område 12






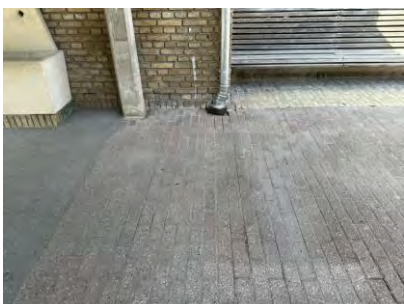
| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 3 | Vindueskant | Ingen asbest |  |
| 4 | Over vindue | Ingen asbest |  |

Tabel 35 - R18835. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Murværk | Ingen asbest |  |
| 2 | Murværk | Ingen asbest |  |



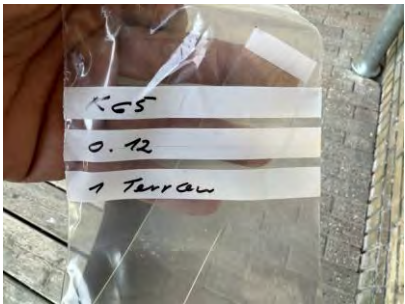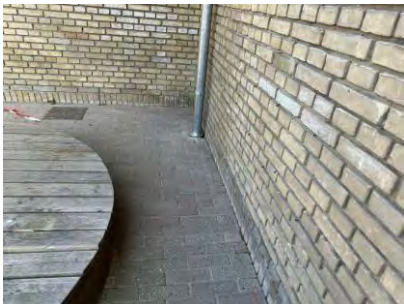

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 3 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 4 | Murværk | Ingen asbest |  |  |

Tabel 36 - R19249. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.



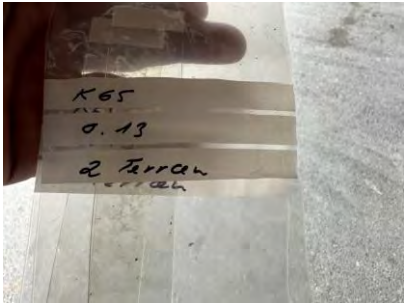

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |  |  |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |  |  |
| 3 | Terræn | Ingen asbest |  |  |

Tabel 37 - R19456. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.3.10 Område 13

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|--------------------|--------------|--|
| 15 | Område 13, murværk | Ingen asbest |   |
| 16 | Område 13, murværk | Ingen asbest |   |
| 17 | Område 13, murværk | Ingen asbest |   |
| 18 | Område 13, murværk | Ingen asbest |   |



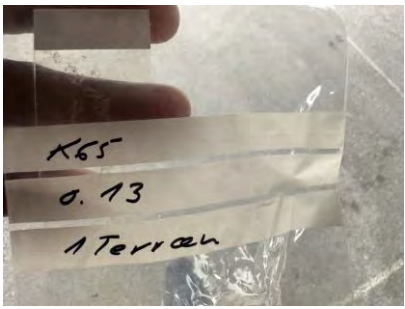






Tabel 38 - R19048. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |   |

Tabel 39 - R19455. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.3.11 Område 14

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|----------------------|--------------|--|
| 1 | Område 14 Murværk | Ingen asbest |   |
| 2 | Område 14 Murværk | Ingen asbest |   |
| 3 | Område 14 Murværk | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|----------------------|--------------|---|--|
| 4 | Område 14 Murværk | Ingen asbest |  | Intet billede |
| 5 | Område 14 Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 6 | Område 14 Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 7 | Område 14 Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 8 | Område 14 Murværk | Ingen asbest |  |  |

Tabel 40 - R19002. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |  |  |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |  |  |
| 3 | Terræn | Ingen asbest |  |  |
| 4 | Terræn | Ingen asbest |  |  |
| 5 | Terræn | Ingen asbest |  |  |

Tabel 41 - R19318. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.3.12 Område 15





| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|--------------------|--------------|--|
| 19 | Område 15, murværk | Ingen asbest |   |
| 20 | Område 15, murværk | Ingen asbest | <p>Intet billede</p> <p>Intet billede</p> |
| 21 | Område 15, murværk | Ingen asbest |   |
| 22 | Område 15, murværk | Ingen asbest |   |

Tabel 42 - R19048. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|---|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 3 | Terræn | Ingen asbest |  |

3.3.13 Område 16
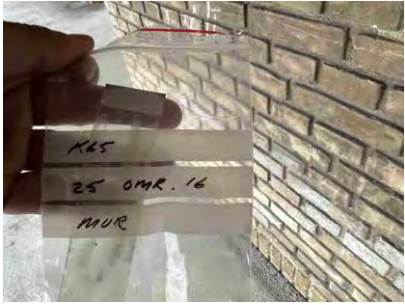
| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|--------------------|--------------|--|
| 23 | Område 16, murværk | Ingen asbest |  |
| 24 | Område 16, murværk | Ingen asbest |  <p style="text-align: center;">Intet billede</p> |






| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|--------------------|--------------|--|
| 25 | Område 16, murværk | Ingen asbest |   |
| 26 | Område 16, murværk | Ingen asbest |   |

Tabel 43 - R19048. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |   |




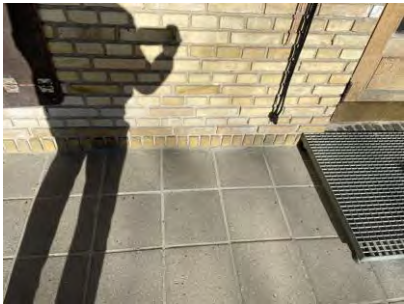
Tabel 44 - R19457. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.3.14 Område 17

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|----------------------|--------------|--|
| 9 | Område 17 Murværk | Ingen asbest |  |
| 10 | Område 17 Murværk | Ingen asbest |  |
| 11 | Område 17 Murværk | Ingen asbest |  |
| 12 | Område 17 Murværk | Ingen asbest |  |
| 13 | Område 17 Murværk | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|----------------------|--------------|--|
| 14 | Område 17 Murværk | Ingen asbest |   |
| 15 | Område 17 Murværk | Ingen asbest |   |
| 16 | Område 17 Murværk | Ingen asbest |   |





Tabel 45 - R19002. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 3 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 4 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 5 | Terræn | Ingen asbest |   |

Tabel 46 - R19322. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

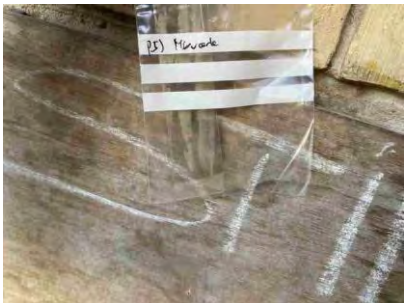3.3.15 Område 18
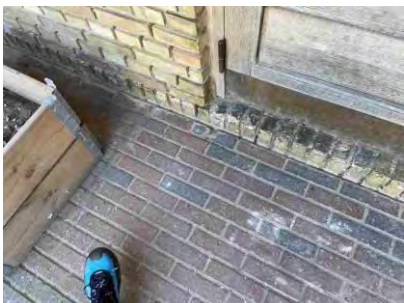
| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|--------------------|--------------|--|
| 5 | Område 18, Murværk | Ingen asbest |   |
| 6 | Område 18, Murværk | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|--------------------|--------------|--|
| 7 | Område 18, Murværk | Ingen asbest |   |
| 8 | Område 18, Murværk | Ingen asbest |   |

Tabel 47 - R19120. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 3 | Terræn | Ingen asbest |   |




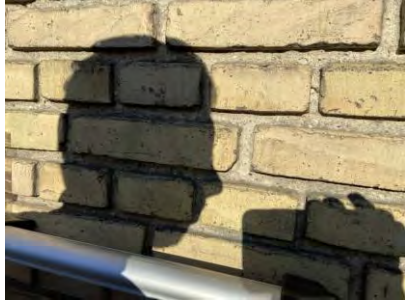
Tabel 48 - R19487. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.3.16 Område 19

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |   |

Tabel 49 - R19459. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.


3.3.17 Område 27











| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 2 | Murværk | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 3 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 4 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 5 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 6 | Murværk | Ingen asbest |   |

Tabel 50 - R19251. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.






3.3.18 Område 28

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Murværk | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 2 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 3 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 4 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 5 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 6 | Murværk | Ingen asbest |   |

Tabel 51 - R19252. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

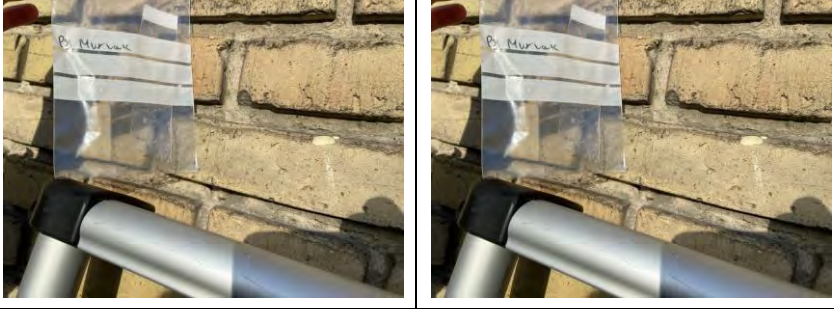

3.3.19 Område 29



| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Murværk | Ingen asbest |  |
| 2 | Murværk | Ingen asbest |  |
| 3 | Murværk | Ingen asbest |  |
| 4 | Murværk | Ingen asbest |  |
| 5 | Murværk | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 6 | Murværk | Ingen asbest |  |

Tabel 52 - R19253. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.3.20 Område 30

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|---|
| 1 | Murværk | Ingen asbest |  |
| 2 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 3 | Murværk | Ingen asbest |  |
| 4 | Murværk | Ingen asbest |  |


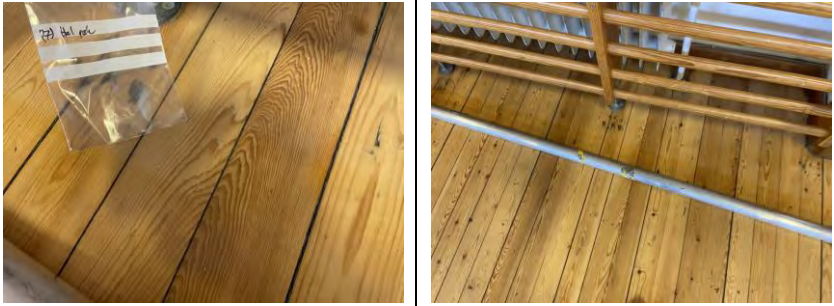



| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 5 | Murværk | Ingen asbest |  |
| 6 | Murværk | Ingen asbest |  |





Tabel 53 - R19300. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.4 Bygning 6

3.4.1 Indvendigt

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Hal Gulv | Ingen asbest |  |
| 2 | Hal Gulv | Ingen asbest |  |
| 3 | Hal Gulv | Ingen asbest |  |
| 4 | Hal Gulv | Ingen asbest |  |
| 5 | Hal Gulv | Ingen asbest |  |








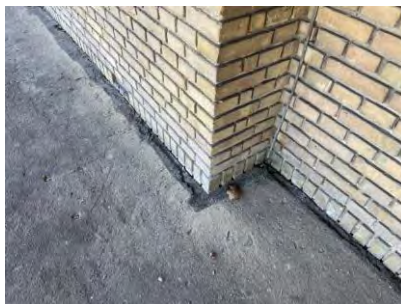
| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 6 | Hal Gulv | Ingen asbest |  |
| 7 | Hal Gulv | Ingen asbest |  |
| 8 | Hal Gulv | Ingen asbest |  |
| 9 | Hal Gang | Ingen asbest |  |
| 10 | Hal Gang | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|---------------------------|--------------|---|--|
| 11 | Hal Omklædning gulv | Ingen asbest |  |  |
| 12 | Hal Omklædning gulv | Ingen asbest |  |  |

Tabel 54 - R19283. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.4.2 Område 1

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|----------------------|--------------|---|--|
| 7 | Område 1, murværk | Ingen asbest |  |  |
| 8 | Område 1, murværk | Ingen asbest |  |  |
| 9 | Område 1, murværk | Ingen asbest |  |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------------|--------------|--|
| 10 | Område 1, murværk | Ingen asbest |   |
| 11 | Område 1, murværk | Ingen asbest |   |
| 12 | Område 1, murværk | Ingen asbest |   |
| 13 | Område 1, murværk | Ingen asbest |   |
| 14 | Område 1, murværk | Ingen asbest |   |

Tabel 55 - R19297. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Bemærkninger:

Område 1, terræn rengøres efter at jordarbejder på Boldbanen er afsluttet, hvorefter det testes.




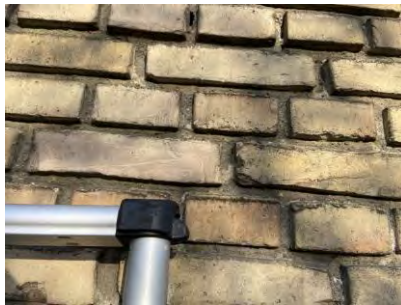




3.4.3 Område 2





| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------------|--------------|--|
| 1 | Område 2, murværk | Ingen asbest |   |
| 2 | Område 2, murværk | Ingen asbest |   |
| 3 | Område 2, murværk | Ingen asbest |   |
| 4 | Område 2, murværk | Ingen asbest |   |
| 5 | Område 2, murværk | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------------|--------------|--|
| 6 | Område 2, murværk | Ingen asbest |   |

Tabel 56 - R19297. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.







3.4.4 Område 3

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 2 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 3 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 4 | Murværk | Ingen asbest |   |







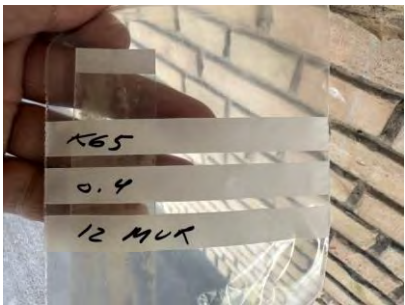



| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 5 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 6 | Murværk | Ingen asbest |   |





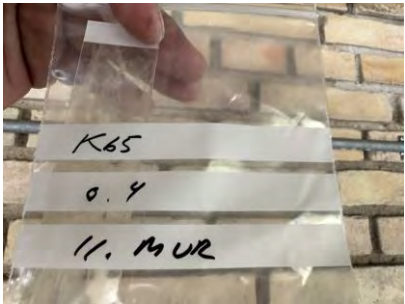

Tabel 57 - R19282. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

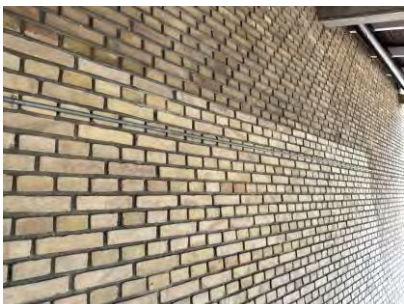3.4.5 Område 4

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 2 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 3 | Murværk | Ingen asbest |   |


| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 4 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 5 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 6 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 7 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 8 | Murværk | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 9 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 10 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 11 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 12 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 13 | Murværk | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 14 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 15 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 16 | Murværk | Ingen asbest |   |

Tabel 58 - R19372. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.4.6 Område 34

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 2 | Murværk | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 3 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 4 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 5 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 6 | Murværk | Ingen asbest |   |





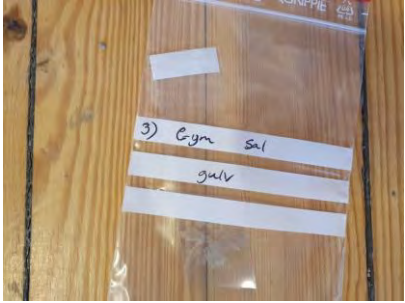





Tabel 59 - R19381. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.



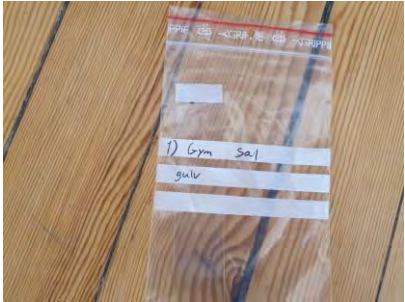


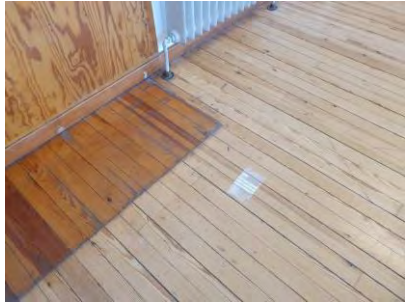




3.4.7 Område 33


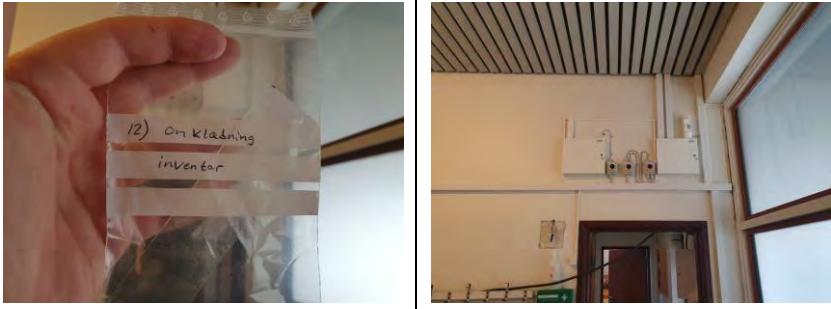

Området er kontrolleret af EKJ Miljø umiddelbart efter at byggesagen var afsluttet i området. Der er ikke fundet asbest i området ved EKJ's kontrol. Se desuden bilag 1.

3.5 Bygning 7

3.5.1 Indvendigt

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|------------------|--------------|--|
| 1 | Gym sal gulv | Ingen asbest |   |
| 2 | Gym sal gulv | Ingen asbest |   |
| 3 | Gym sal gulv | Ingen asbest |   |
| 4 | Gym sal stillads | Ingen asbest |   |
| 5 | Gym sal gulv | Ingen asbest |   |
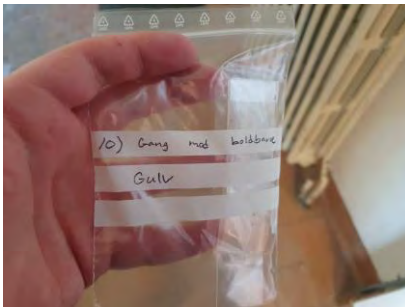
| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|------------------------|--------------|---|--|
| 6 | Gym sal gulv | Ingen asbest |  |  |
| 7 | Gym sal gulv | Ingen asbest |  |  |
| 8 | Gym sal gulv | Ingen asbest |  |  |
| 9 | Gang mod gård gulv | Ingen asbest |  |  |
| 10 | Gang mod boldbane gulv | Ingen asbest |  |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|---------------------|--------------|---|
| 11 | Omklædning gulv | Ingen asbest |  |
| 12 | Omklædning inventar | Ingen asbest |  |
| 13 | Plast tromle | Ingen asbest |  |

Tabel 60 - R19339. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.5.2 Område 21

Området er kontrolleret af EKJ Miljø umiddelbart efter at byggesagen var afsluttet i området. Der er ikke fundet asbest i området ved EKJ's kontrol. Se desuden bilag 1.

Dansk MiljøAnalyse har gennemset materialet og har ikke bemærkninger til konklusionen.

3.5.3 Område 22

Området er kontrolleret af EKJ Miljø umiddelbart efter at byggesagen var afsluttet i området. Der er ikke fundet asbest i området ved EKJ's kontrol. Se desuden bilag 1.

Dansk MiljøAnalyse har gennemset materialet og har ikke bemærkninger til konklusionen.

3.5.4 Område 23

Området er kontrolleret af EKJ Miljø umiddelbart efter at byggesagen var afsluttet i området. Der er ikke fundet asbest i området ved EKJ's kontrol. Se desuden bilag 1.





Dansk MiljøAnalyse har gennemset materialet og har ikke bemærkninger til konklusionen.

3.5.5 Område 24

Området er kontrolleret af EKJ Miljø umiddelbart efter at byggesagen var afsluttet i området. Der er ikke fundet asbest i området ved EKJ's kontrol. Se desuden bilag 1.

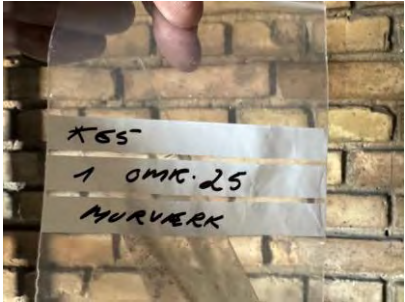



Dansk MiljøAnalyse har gennemset materialet og har ikke bemærkninger til konklusionen.

3.5.6 Område 25

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 2 | Murværk | Ingen asbest |   |

Tabel 61 - R19272. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

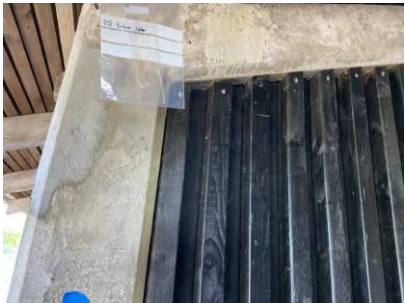3.5.7 Område 26

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Beton spær | Ingen asbest |   |
| 2 | Beton spær | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 3 | Beton spær | Ingen asbest |  |  |
| 4 | Beton spær | Ingen asbest |  |  |
| 5 | Beton spær | Ingen asbest |  |  |
| 6 | Beton spær | Ingen asbest |  |  |


Tabel 62 - R19302. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |  |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|---|
| 2 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 3 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 4 | Terræn | Ingen asbest |  |

Tabel 63 - R19657. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.5.8 Område 31

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Murværk | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 2 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 3 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 4 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 5 | Murværk | Ingen asbest |  |  |
| 6 | Murværk | Ingen asbest |  |  |

Tabel 64 - R19301. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.






3.5.9 Område 32




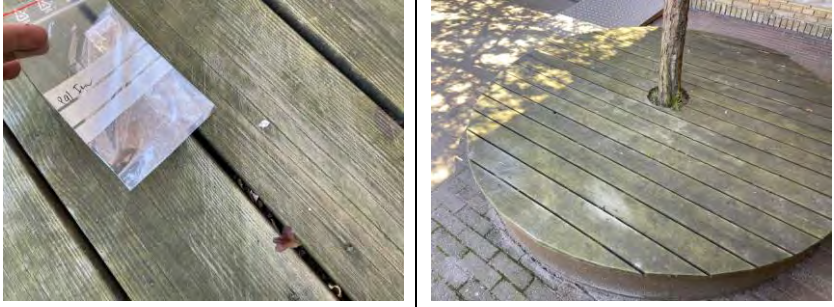

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 2 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 3 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 4 | Murværk | Ingen asbest |   |
| 5 | Murværk | Ingen asbest |   |



Tabel 65 - R19303. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.6 Skolegård

Sektion 1




| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 3 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 4 | Inventar | Ingen asbest |  |
| 5 | Inventar | Ingen asbest |  |



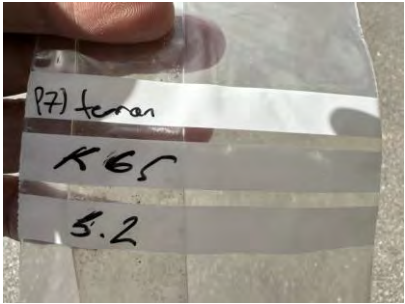

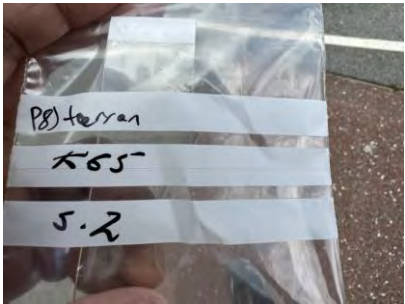





| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 6 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 7 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 8 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 9 | Inventar | Ingen asbest |  |
| 10 | Inventar | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 11 | Inventar | Ingen asbest |  |
| 12 | Terræn | Ingen asbest |  |

Tabel 66 - R19304. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

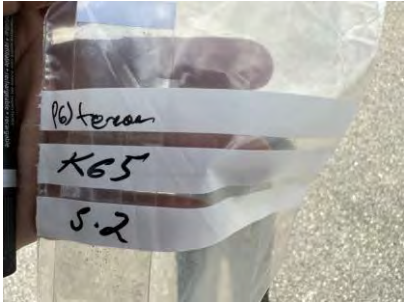Sektion 2

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 3 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 4 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 5 | Terræn | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 6 | Terraæn | Ingen asbest |   |
| 7 | Terraæn | Ingen asbest |   |
| 8 | Terraæn | Ingen asbest |   |
| 9 | Terraæn | Ingen asbest |   |
| 10 | Terraæn | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 11 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 12 | Terræn | Ingen asbest |  |

Tabel 67 - R19424. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Sektion 3




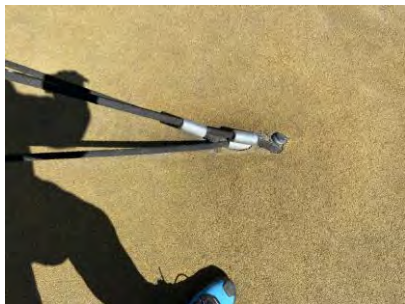


| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 1 | Terraen | Ingen asbest |  |  |
| 2 | Terraen | Ingen asbest |  |  |
| 3 | Terraen | Ingen asbest |  |  |
| 4 | Terraen | Ingen asbest |  |  |
| 5 | Terraen | Ingen asbest |  |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 6 | Terraæn | Ingen asbest |   |
| 7 | Terraæn | Ingen asbest |   |
| 8 | Terraæn | Ingen asbest |   |
| 9 | Terraæn | Ingen asbest |   |
| 10 | Terraæn | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 11 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 12 | Terræn | Ingen asbest |   |

Tabel 68 - R19328. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Sektion 4



| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 2 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 3 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 4 | Terræn | Ingen asbest |   |


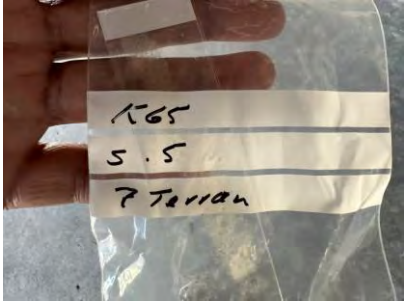
| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 5 | Terraæn | Ingen asbest |  |  |
| 6 | Terraæn | Ingen asbest |  |  |
| 7 | Terraæn | Ingen asbest |  |  |
| 8 | Terraæn | Ingen asbest |  |  |
| 9 | Terraæn | Ingen asbest |  |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 10 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 11 | Terræn | Ingen asbest |  |

Tabel 69 - R19327. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Sektion 5

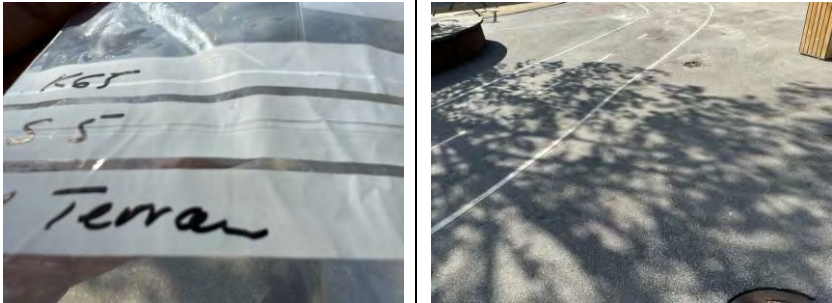


| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Terræn | Ingen asbest |  |
| 2 | Terræn | Ingen asbest |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 3 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 4 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 5 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 6 | Terræn | Ingen asbest |   |
| 7 | Terræn | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 8 | Terræn | Ingen asbest |  |



Tabel 70 - 19450. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.6.1 Inventar

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |
| 2 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |
| 3 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |



| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 4 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |
| 5 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |
| 6 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |
| 7 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |
| 8 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |






| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 9 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |  |
| 10 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |  |
| 11 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |  |
| 12 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |  |
| 13 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 14 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |
| 15 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |






Tabel 71 - R19333. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.





| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 100 | Bord/bænk | Ingen asbest |  <p>Intet billede</p> |
| 101 | Bord/bænk | Ingen asbest |  <p>Intet billede</p> |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|---------------|
| 102 | Bord/bænk | Ingen asbest |  | Intet billede |
| 103 | Bord/bænk | Ingen asbest |  | Intet billede |
| 104 | Bord/bænk | Ingen asbest |  | Intet billede |
| 105 | Bord/bænk | Ingen asbest |  | Intet billede |
| 106 | Bord/bænk | Ingen asbest |  | Intet billede |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|---------------|
| 107 | Bord/bænk | Ingen asbest |  | Intet billede |
| 108 | Bord/bænk | Ingen asbest |  | Intet billede |
| 109 | Bord/bænk | Ingen asbest |  | Intet billede |
| 110 | Bord/bænk | Ingen asbest |  | Intet billede |
| 111 | Bord/bænk | Ingen asbest |  | Intet billede |





| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 112 | Bord/bænk | Ingen asbest |  <p>Intet billede</p> |
| 113 | Bord/bænk | Ingen asbest |  <p>Intet billede</p> |
| 114 | Bord/bænk | Ingen asbest |  <p>Intet billede</p> |
| 115 | Bord/bænk | Ingen asbest |  <p>Intet billede</p> |
| 116 | Bord/bænk | Ingen asbest |  <p>Intet billede</p> |











| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|--|---------------|
| 117 | Bord/bænk | Ingen asbest |  A clear plastic sample bag with a white label, placed on a wooden pallet. The label has handwritten numbers '117' and '118'. A small white tag with '117' is also visible. | Intet billede |
| 118 | Bord/bænk | Ingen asbest |  A clear plastic sample bag with a white label, placed on a wooden pallet. The label has handwritten numbers '117' and '118'. A small white tag with '117' is also visible. | Intet billede |
| 119 | Bord/bænk | Ingen asbest |  A clear plastic sample bag with a white label, placed on a wooden pallet. The label has handwritten numbers '119' and '120'. A small white tag with '119' is also visible. | Intet billede |
| 120 | Bord/bænk | Ingen asbest |  A clear plastic sample bag with a white label, placed on a wooden pallet. The label has handwritten numbers '119' and '120'. A small white tag with '119' is also visible. | Intet billede |
| 121 | Bord/bænk | Ingen asbest |  A clear plastic sample bag with a white label, placed on a wooden pallet. The label has handwritten numbers '121' and '122'. A small white tag with '121' is also visible. | Intet billede |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|--|---------------|
| 122 | Bord/bænk | Ingen asbest |  A clear plastic sample bag with a white label containing the number '122' is placed on a wooden surface. A small white card with the number '122' is also visible next to the bag. | Intet billede |
| 123 | Bord/bænk | Ingen asbest |  A clear plastic sample bag with a white label containing the number '123' is placed on a wooden surface. A small white card with the number '123' is also visible next to the bag. | Intet billede |
| 124 | Bord/bænk | Ingen asbest |  A clear plastic sample bag with a white label containing the number '124' is placed on a wooden surface. A small white card with the number '124' is also visible next to the bag. | Intet billede |
| 125 | Bord/bænk | Ingen asbest |  A clear plastic sample bag with a white label containing the number '125' is placed on a wooden surface. A small white card with the number '125' is also visible next to the bag. | Intet billede |
| 126 | Bord/bænk | Ingen asbest |  A clear plastic sample bag with a white label containing the number '126' is placed on a wooden surface. A small white card with the number '126' is also visible next to the bag. | Intet billede |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|---|
| 127 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |
| 128 | Bord/bænk | Ingen asbest |  |

Tabel 72 - R19513. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.











| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Plantekasse | Ingen asbest |   |
| 2 | Plantekasse | Ingen asbest |   |







| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 3 | Plantekasse | Ingen asbest |   |
| 4 | Plantekasse | Ingen asbest |   |
| 5 | Plantekasse | Ingen asbest |   |
| 6 | Plantekasse | Ingen asbest |   |
| 7 | Plantekasse | Ingen asbest |   |

Tabel 73 - R19366. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.7 Andre områder


3.7.1 Boldbaner og Muldvarpeland

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|---------------------------|--------------|--|
| 1 | Foran bygning 1 | Ingen asbest |   |
| 2 | Foran bygning 1 | Ingen asbest |   |
| 3 | Foran bygning 1 | Ingen asbest |   |
| 4 | Lille legeplads, inventar | Ingen asbest |   |
| 5 | Lille legeplads, inventar | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|---------------------------|--------------|--|
| 6 | Lille legeplads, inventar | Ingen asbest |   |
| 7 | Lille legeplads, terræn | Asbest |   |
| 8 | Lille legeplads, terræn | Ingen asbest |   |
| 9 | Stor legeplads, inventar | Ingen asbest |   |
| 10 | Stor legeplads, inventar | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|--------------------------|--------------|--|
| 11 | Stor legeplads, inventar | Ingen asbest |   |
| 12 | Stor legeplads, terræn | Ingen asbest |   |
| 13 | Stor legeplads, terræn | Ingen asbest |   |
| 14 | Stor legeplads, terræn | Ingen asbest |   |
| 15 | Boldbane, terræn | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|---------------------|--------------|--|
| 16 | Boldbane, terræn | Ingen asbest |   |
| 17 | Boldbane, terræn | Ingen asbest |   |
| 18 | Boldbane, terræn | Ingen asbest |   |
| 19 | Cykelbane, inventar | Ingen asbest |   |
| 20 | Cykelbane, inventar | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------------------------|--------------|--|
| 21 | Muldvarpeland, nord, inventar | Ingen asbest |   |
| 22 | Muldvarpeland, syd, inventar | Ingen asbest |   |
| 23 | Muldvarpeland, nord, inventar | Ingen asbest |   |
| 24 | Muldvarpeland, nord, terræn | Ingen asbest |   |
| 25 | Muldvarpeland, syd, terræn | Ingen asbest |   |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------------------------|--------------|--|
| 26 | Muldvarpeland, nord, inventar | Ingen asbest |   |
| 27 | Muldvarpeland, syd, inventar | Ingen asbest |   |
| 28 | Muldvarpeland, syd, inventar | Ingen asbest |   |

Tabel 74 - R18750. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Bemærkninger:

På Lille legeplads blev der fundet et stykke eternit (prøve 7). Området er efterfølgende saneret ved afgravning af ca. 10 cm af overfladen og sandkassen er tømt.

Der er efterfølgende lagt ny grus på og sandkassen har fået nyt sand.





3.7.2 Trekant have











| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 1 | Bed kant | Ingen asbest |   |

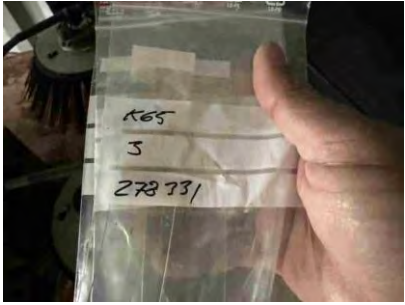









| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|--|---|
| 2 | Bed kant | Ingen asbest |  |  |
| 3 | Stolpe | Ingen asbest |  |  |
| 4 | Spand | Ingen asbest |  |  |



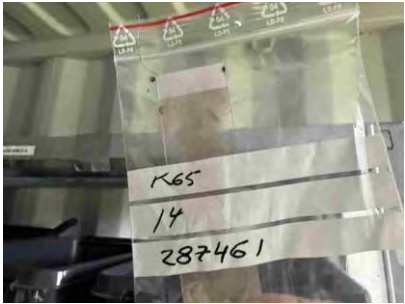

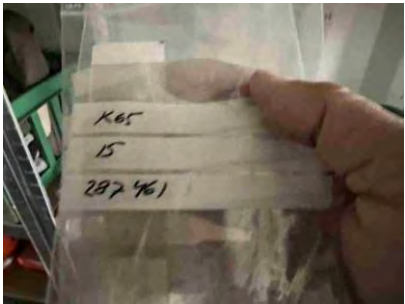



Tabel 75 - R19284. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

3.7.3 Containers

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto | |
|---------|-------------|--------------|---|--|
| 1 | 287331 | Ingen asbest |  |  |
| 2 | 287331 | Ingen asbest |  |  |

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 3 | 287331 | Ingen asbest |   |
| 4 | 801786 | Ingen asbest |   |
| 5 | 801786 | Ingen asbest |   |
| 6 | 801786 | Ingen asbest |   |
| 7 | 801786 | Asbest |   |
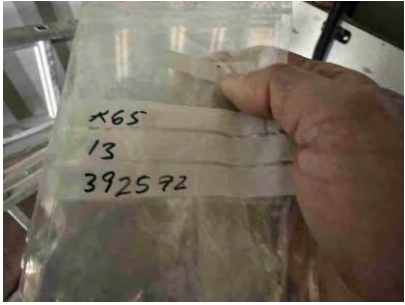
| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 8 | 201016 | Ingen asbest |   |
| 9 | 201016 | Ingen asbest |   |
| 10 | 201016 | Ingen asbest |   |
| 11 | 392572 | Ingen asbest |   |
| 12 | 392572 | Ingen asbest |   |
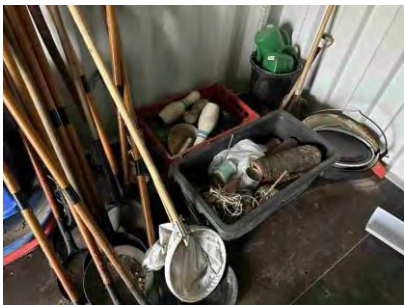
| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|--|
| 13 | 392572 | Ingen asbest |   |
| 14 | 287461 | Ingen asbest |   |
| 15 | 287461 | Ingen asbest |   |
| 16 | 287461 | Ingen asbest |   |

Tabel 76 - R19010. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Bemærkninger:

I container nr. 801786 blev der fundet et stykke eternit (prøve 7). Container og indhold er efterfølgende oplyst rengjort.

| Lab nr. | Beskrivelse | Indhold | Foto |
|---------|-------------|--------------|---|
| 1 | 858306 | Ingen asbest |  |
| 2 | 858306 | Ingen asbest |  |
| 3 | 858306 | Ingen asbest |  |

Tabel 77 - R19135. Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Bilag 1. EKJ dokumentation

Renhedsprøver af de indvendige forhold i bygning 1.

Konklusion

Der er udtaget 77 prøver og alle er påvist rene.

Orientering

Prøverne er udtaget af flere omgange og inddelt i nedenstående 4 registreringsrapporter.

Prøver fra d.27. september 2022

Konklusion

50 prøver er udtaget – alle er påvist rene

NOTAT

Sag nr.: 21-0049
Sagsnavn: Kobbelvænget Tag
Emne: Renhedsprøver for asbest i bygning

Udført/kontrol: NMC/jsj

Notat nr.: 01
Dato: 2022-09-27
Rev. dato:

Undersøgelse for asbestfibre indendørs ved Kobbelvænget

I forbindelse med en tagudskiftning på Kobbelvænget i Brønshøj, er der udtaget prøver og påvist asbestfibre fra eternittaget på en legeplads umiddelbart ved siden af byggepladsen. For at undersøge hvorvidt asbestfibre kan have spredt sig ind i nærliggende institutionsbygninger, har EKJ Rådgivende Ingeniører udtaget gel-tape prøver til påvisning af asbestfibre i støv på overflader.

Der er ved prøvetagning udtaget prøver fra stueetagen, 1. sal og 2. sal. Prøverne er fordelt således, at der er udtaget 26 prøver i stueetagen, 18 prøver på 1. sal og 6 stikprøver på 2. sal. I alt er der udtaget 50 gel-tape prøver.

Der er ved undersøgelsen ikke påvist asbestfibre i nogen af prøverne. På baggrund af resultaterne og de udvalgte prøvetagningssteder, vurderes institutionsbygningen at være fri for asbestfibre.

Prøvetagningssteder, analyserapporter og fotodokumentation fra prøvetagningen er vedlagt i Bilag 1-3.


Med venlig hilsen
EKJ Rådgivende Ingeniører AS


Bilag 1: Prøvetagningssteder


Bilag 2: Analyserapport fra DMA

Bilag 3: Fotodokumentation fra prøvetagningen

BILAG 1: PRØVETAGNINGSTEDER

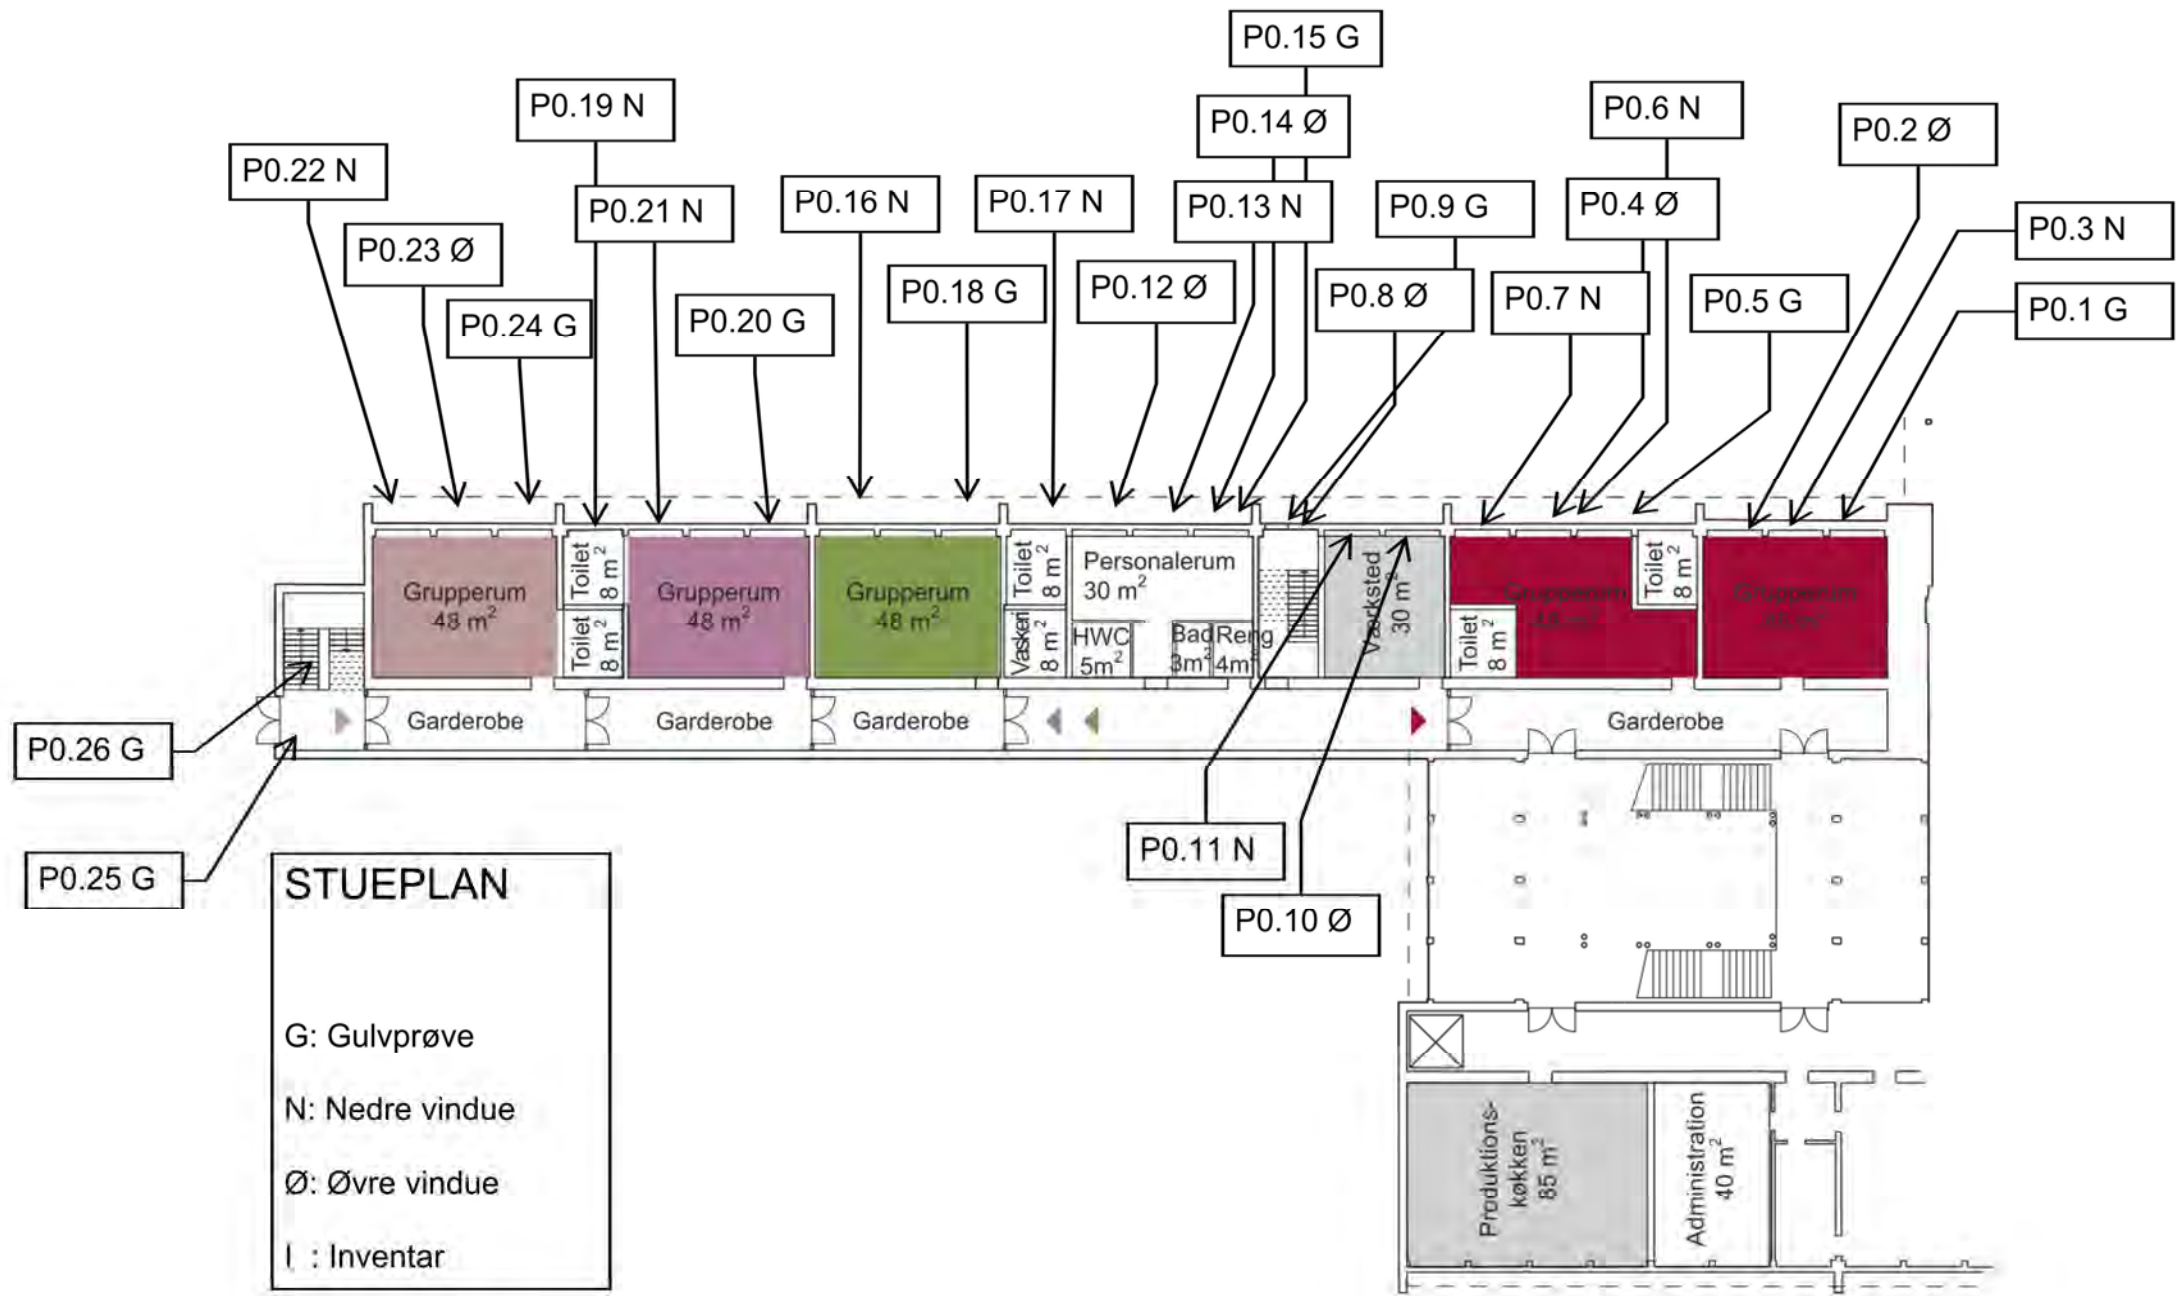

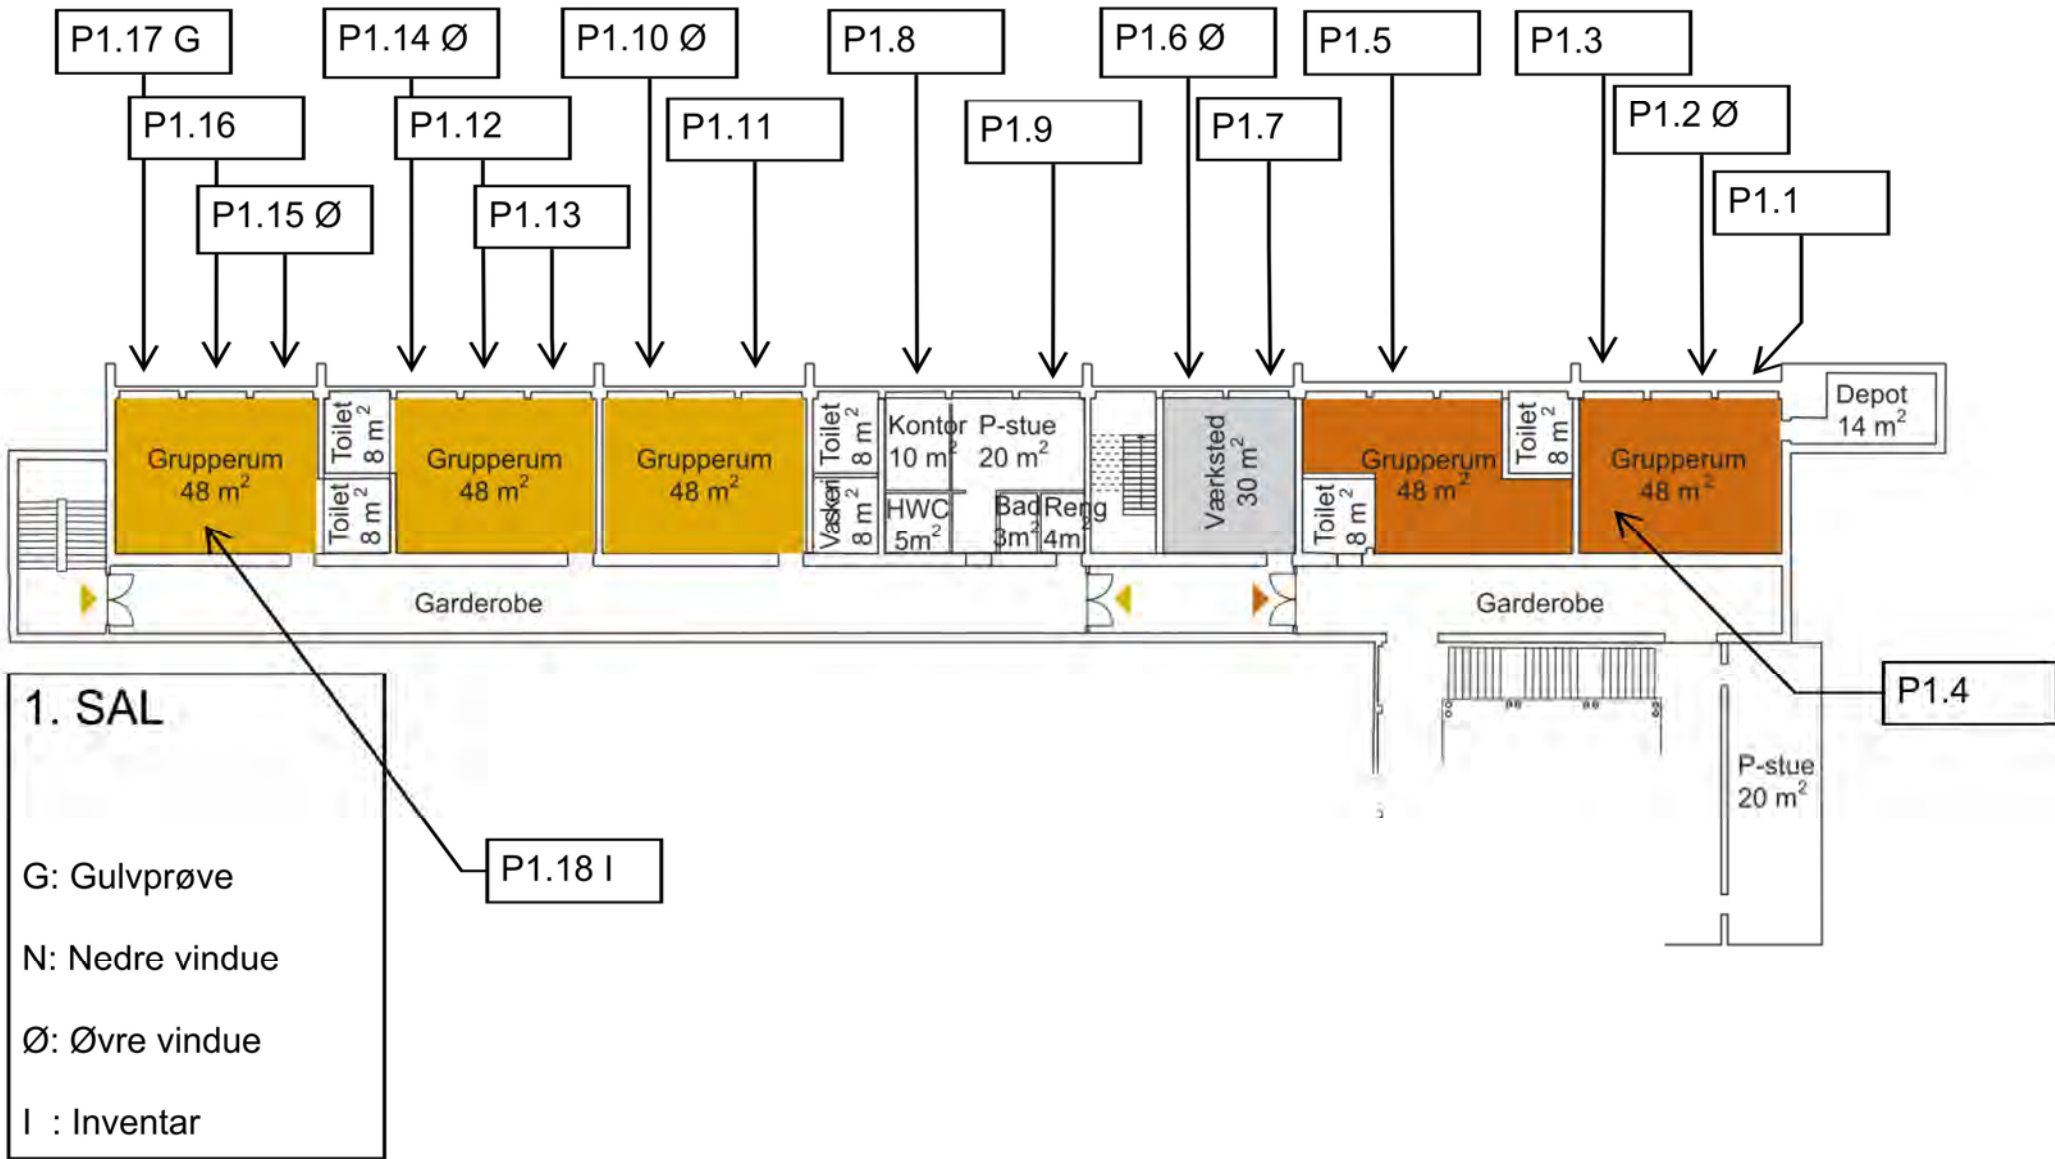

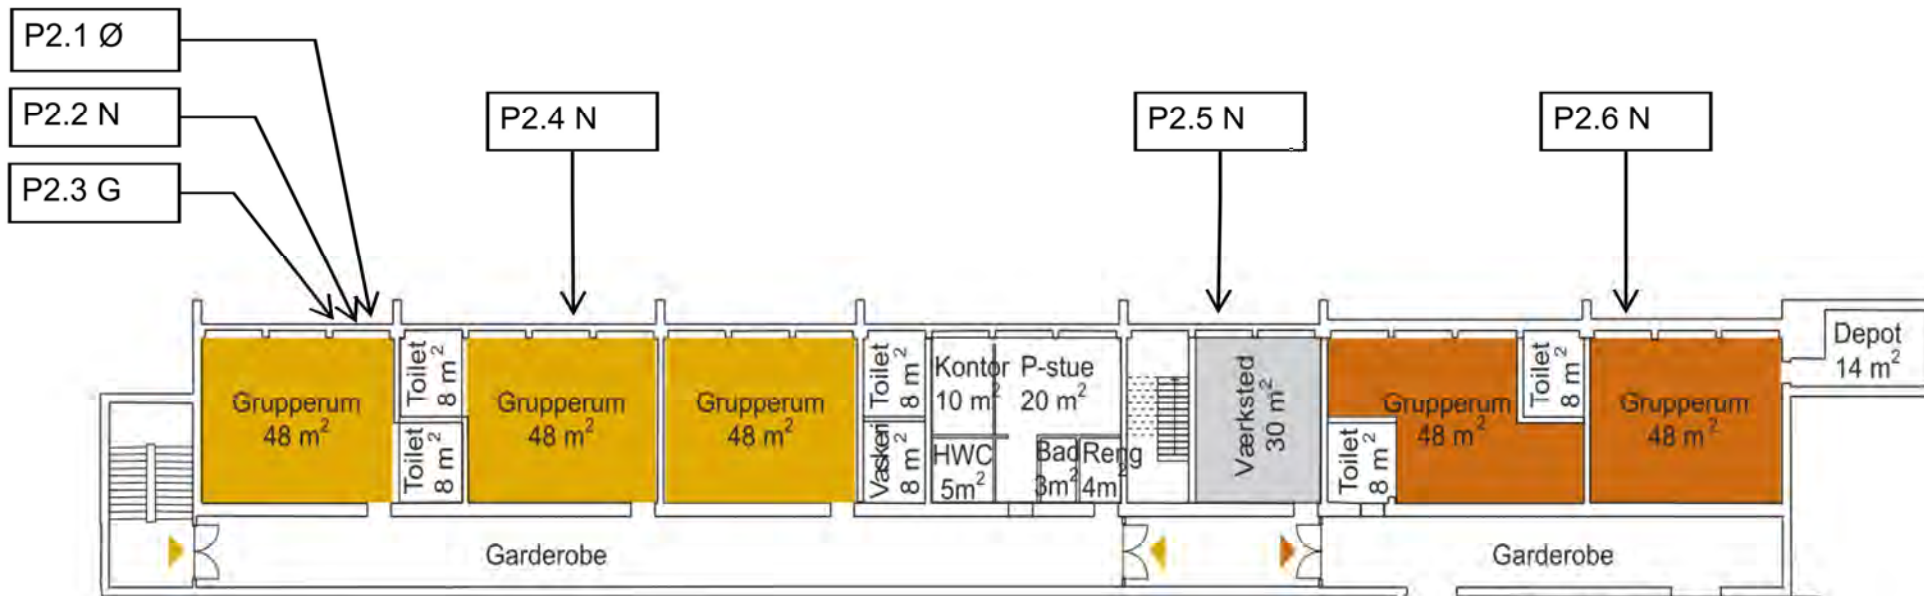

2. SAL

G: Gulvprøve
 N: Nedre vindue
 Ø: Øvre vindue
 I : Inventar

BILAG 2: ANALYSERAPPORTER FRA DMA

ANALYSERAPPORT

| | | | |
|------------------------------|---|--------------|--|
| Rekvirent | EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Blegdamsvej 58 2100 København Ø Danmark Att.: Jens Strandby Jakobsen | | |
| Sagsnavn/ref. | 21-0049, Kobbelvænget 65 | | |
| Vor Journal nr. | 42820 | | |
| Antal prøver og typer | Type | Antal | |
| | Asbest i støv opsamlet på HASTER geltape | 26 | |
| Dato for modtagelse | 2022-09-26 | | |
| Rapport version | 1 | | |

Resultater - Asbest i støv opsamlet på geltape

| Lab nr | Prøvenavn | Asbestfibre * | Kommentar |
|--------|-----------|---------------|-------------|
| 1 | P0.1 | 0 | Lidt støv |
| 2 | P0.2 | 0 | Medium støv |
| 3 | P0.3 | 0 | Medium støv |
| 4 | P0.4 | 0 | Meget støv |
| 5 | P0.5 | 0 | Medium støv |
| 6 | P0.6 | 0 | Medium støv |
| 7 | P0.7 | 0 | Medium støv |
| 8 | P0.8 | 0 | Meget støv |
| 9 | P0.9 | 0 | Lidt støv |
| 10 | P0.10 | 0 | Medium støv |
| 11 | P0.11 | 0 | Meget støv |
| 12 | P0.12 | 0 | Medium støv |
| 13 | P0.13 | 0 | Lidt støv |
| 14 | P0.14 | 0 | Medium støv |
| 15 | P0.15 | 0 | Meget støv |
| 16 | P0.16 | 0 | Medium støv |
| 17 | P0.17 | 0 | Medium støv |
| 18 | P0.18 | 0 | Medium støv |
| 19 | P0.19 | 0 | Medium støv |

| Lab nr | Prøvenavn | Asbestfibre * | Kommentar |
|--|---|---------------|-------------|
| 20 | P0.20 | 0 | Medium støv |
| 21 | P0.21 | 0 | Medium støv |
| 22 | P0.22 | 0 | Medium støv |
| 23 | P0.23 | 0 | Meget støv |
| 24 | P0.24 | 0 | Lidt støv |
| 25 | P0.25 | 0 | Meget støv |
| 26 | P0.26 | 0 | Medium støv |
| Metode: | DMA108 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549) | | |
| BEMÆRKNING: | | | |
| <p>*0 = ingen, + = få, ++ = flere, +++ = mange. Når prøver bliver analyseret efter den angivne metode er det normale accept-kriterium at der slet ikke må kunne konstateres asbest i prøverne. Mængdeangivelserne der er angivet relaterer sig til situationer hvor der måles efter at der i et område er foretaget asbestrensninger. Det er således semikvantitative mængder der er angivet på baggrund af mikroskopistens erfaringer. Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.</p> | | | |

Bemærkning til grænseværdier: Hvis ikke andet er nævnt er de oplyste grænseværdier de værdier der anvendes i Københavns kommune. Andre kommuner kan anvende andre grænseværdier.

2022-09-26
Venlig hilsen

Susanne Celia Rørbye

Ansvar: Ved indleverede prøver til analyse er MKL og DMA kun ansvarlig for selve laboratorieanalysen af den enkelte prøve. Således har MKL og DMA ikke ansvar for prøveudtagningen, dvs. om prøven er repræsentativ for det specifikke materiale den er udtaget af eller om prøveantallet er tilstrækkeligt til at kunne drage konklusioner om materialetyperne i det område hvor prøven/prøverne er udtaget. MKL og DMA er heller ikke ansvarlig for de praktiske handlinger på byggepladsen som modtageren af analyseresultatet udfører som konsekvens af resultatet.

Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra DMA.

ANALYSERAPPORT

| | | | |
|------------------------------|---|--------------|--|
| Rekvirent | EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Blegdamsvej 58 2100 København Ø Danmark Att.: Jens Strandby Jakobsen | | |
| Sagsnavn/ref. | 21-0049, Kobbelvænget 65 | | |
| Vor Journal nr. | 42821 | | |
| Antal prøver og typer | Type | Antal | |
| | Asbest i støv opsamlet på HASTER geltape | 18 | |
| Dato for modtagelse | 2022-09-26 | | |
| Rapport version | 1 | | |

Resultater - Asbest i støv opsamlet på geltape

| Lab nr | Prøvenavn | Asbestfibre * | Kommentar |
|--------|-----------|---------------|-------------|
| 1 | P1.1 | 0 | Meget støv |
| 2 | P1.2 | 0 | Meget støv |
| 3 | P1.3 | 0 | Meget støv |
| 4 | P1.4 | 0 | Meget støv |
| 5 | P1.5 | 0 | Meget støv |
| 6 | P1.6 | 0 | Meget støv |
| 7 | P1.7 | 0 | Meget støv |
| 8 | P1.8 | 0 | Meget støv |
| 9 | P1.9 | 0 | Medium støv |
| 10 | P1.10 | 0 | Meget støv |
| 11 | P1.11 | 0 | Meget støv |
| 12 | P1.12 | 0 | Meget støv |
| 13 | P1.13 | 0 | Meget støv |
| 14 | P1.14 | 0 | Meget støv |
| 15 | P1.15 | 0 | Meget støv |
| 16 | P1.16 | 0 | Meget støv |
| 17 | P1.17 | 0 | Medium støv |
| 18 | P1.18 | 0 | Meget støv |

| | |
|----------------|---|
| Metode: | DMA108 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549) |
|----------------|---|

BEMÆRKNING:

*0 = ingen, + = få, ++ = flere, +++ = mange.

Når prøver bliver analyseret efter den angivne metode er det normale accept-kriterium at der slet ikke må kunne konstateres asbest i prøverne.

Mængdeangivelserne der er angivet relaterer sig til situationer hvor der måles efter at der i et område er foretaget asbestrensninger. Det er således semikvantitative mængder der er angivet på baggrund af mikroskopistens erfaringer.

Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.

Bemærkning til grænseværdier: Hvis ikke andet er nævnt er de oplyste grænseværdier de værdier der anvendes i Københavns kommune. Andre kommuner kan anvende andre grænseværdier.

2022-09-26
Venlig hilsen



Susanne Celia Rørbye

Ansvar: Ved indleverede prøver til analyse er MKL og DMA kun ansvarlig for selve laboratorieanalysen af den enkelte prøve. Således har MKL og DMA ikke ansvar for prøveudtagningen, dvs. om prøven er repræsentativ for det specifikke materiale den er udtaget af eller om prøveantallet er tilstrækkeligt til at kunne drage konklusioner om materialetyperne i det område hvor prøven/prøverne er udtaget. MKL og DMA er heller ikke ansvarlig for de praktiske handlinger på byggepladsen som modtageren af analyseresultatet udfører som konsekvens af resultatet.

Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra DMA.

ANALYSERAPPORT

| | | | |
|------------------------------|---|--------------|--|
| Rekvirent | EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Blegdamsvej 58 2100 København Ø Danmark Att.: Jens Strandby Jakobsen | | |
| Sagsnavn/ref. | 21-0049, Kobbelvænget 65 | | |
| Vor Journal nr. | 42822 | | |
| Antal prøver og typer | Type | Antal | |
| | Asbest i støv opsamlet på HASTER geltape | 6 | |
| Dato for modtagelse | 2022-09-26 | | |
| Rapport version | 1 | | |

Resultater - Asbest i støv opsamlet på geltape

| Lab nr | Prøvenavn | Asbestfibre * | Kommentar |
|----------------|---|---------------|------------|
| 1 | P2.1 | 0 | Meget støv |
| 2 | P2.2 | 0 | Meget støv |
| 3 | P2.3 | 0 | Meget støv |
| 4 | P2.4 | 0 | Meget støv |
| 5 | P2.5 | 0 | Meget støv |
| 6 | P2.6 | 0 | Meget støv |
| Metode: | DMA108 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549) | | |

BEMÆRKNING:

*0 = ingen, + = få, ++ = flere, +++ = mange.

Når prøver bliver analyseret efter den angivne metode er det normale accept-kriterium at der slet ikke må kunne konstateres asbest i prøverne.

Mængdeangivelserne der er angivet relaterer sig til situationer hvor der måles efter at der i et område er foretaget asbestrensninger. Det er således semikvantitative mængder der er angivet på baggrund af mikroskopistens erfaringer.

Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.

Bemærkning til grænseværdier: Hvis ikke andet er nævnt er de oplyste grænseværdier de værdier der anvendes i Københavns kommune. Andre kommuner kan anvende andre grænseværdier.

2022-09-26
Venlig hilsen









Susanne Celia Rørbye

Ansvar: Ved indleverede prøver til analyse er MKL og DMA kun ansvarlig for selve laboratorieanalysen af den enkelte prøve. Således har MKL og DMA ikke ansvar for prøveudtagningen, dvs. om prøven er repræsentativ for det specifikke materiale den er udtaget af eller om prøveantallet er tilstrækkeligt til at kunne drage konklusioner om materialetyperne i det område hvor prøven/prøverne er udtaget. MKL og DMA er heller ikke ansvarlig for de praktiske handlinger på byggepladsen som modtageren af analyseresultatet udfører som konsekvens af resultatet.



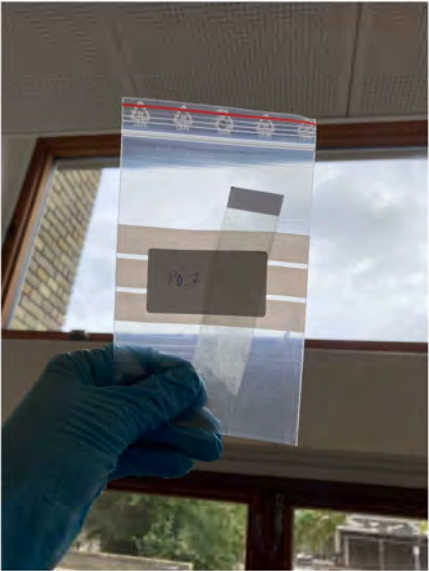



Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra DMA.

BILAG 3: FOTODOKUMENTATION FRA PRØVETAGNINGEN





| Prøve ID | P0.1 | P0.2 | P0.3 |
|----------|--|---|--|
| Foto |  |  |  |
| Prøve ID | P0.4 | P0.5 | P0.6 |
| Foto |  |  |  |

| Prøve ID | P0.7 | P0.8 | P0.9 |
|----------|--|---|--|
| Foto |  |  |  |
| Prøve ID | P0.10 | P0.11 | P0.12 |
| Foto |  |  |  |

| Prøve ID | P0.13 | P0.14 | P0.15 |
|----------|--|---|--|
| Foto |  |  |  |
| Prøve ID | P0.16 | P0.17 | P0.18 |
| Foto |  |  |  |



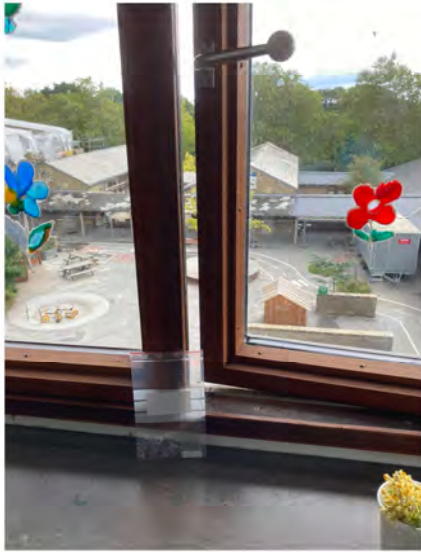
| Prøve ID | P0.19 | P0.20 | P0.21 |
|----------|--|---|--|
| Foto |  |  |  |
| Prøve ID | P0.22 | P0.23 | P0.24 |
| Foto |  |  |  |

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| <p>Prøve ID</p> <p>Foto</p> | <p>P0.25</p>  | <p>P0.26</p>  | |
| <p>Prøve ID</p> <p>Foto</p> | <p>P1.1</p>  | <p>P1.2</p>  | <p>P1.3</p>  |

| Prøve ID | P1.4 | P1.5 | P1.6 |
|----------|--|---|--|
| Foto |  |  |  |
| Prøve ID | P1.7 | P1.8 | P1.9 |
| Foto |  |  |  |

| Prøve ID | P1.10 | P1.11 | P1.12 |
|----------|--|---|--|
| Foto |  |  |  |
| Prøve ID | P1.13 | P1.14 | P1.15 |
| Foto |  |  |  |

| Prøve ID | P1.16 | P1.17 | P1.18 |
|----------|--|---|--|
| Foto |  |  |  |
| Prøve ID | P2.1 | P2.2 | P2.3 |
| Foto |  |  |  |
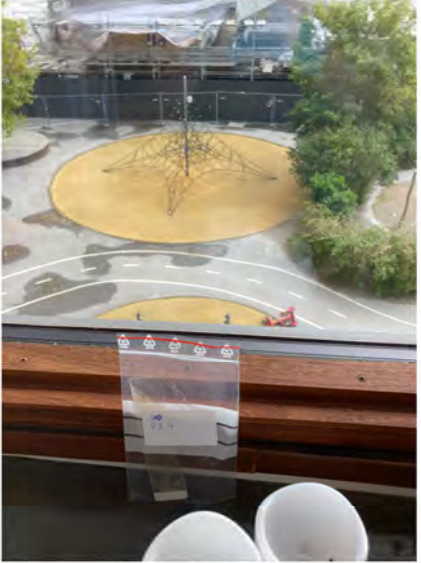
| Prøve ID | P2.4 | P2.5 | P2.6 |
|----------|---|--|---|
| Foto |  |  |  |
| Prøve ID | | | |
| Foto | | | |

Prøver fra d.21. oktober 2022

Konklusion

4 prøver er udtaget – alle er påvist rene

Orientering

Side 13-26 i registreringsrapporten omfatter prøver udenfor området og er derfor undladt. Ligeledes er der kun inkluderet den første side i analyseresultater fra Eurofins - VBM

Byggeweb Registreringsrapport

Rapportnavn: 21-0049 - Kobbelvænget 65


Rapportdato: 21.10.2022 19:47

Contents

| | |
|-------------------------------|----|
| Bygning: Kobbelvænget 65..... | 3 |
| Etage: Stue..... | 3 |
| Registrering #6..... | 4 |
| Registrering #7..... | 7 |
| Registrering #8..... | 9 |
| Registrering #9..... | 11 |
| Registrering #10..... | 13 |
| Registrering #11..... | 15 |
| Registrering #12..... | 17 |
| Registrering #13..... | 19 |
| Registrering #14..... | 21 |
| Registrering #16..... | 23 |
| Registrering #17..... | 25 |


Bygning: Kobbelvænget 65

Etage: Stue

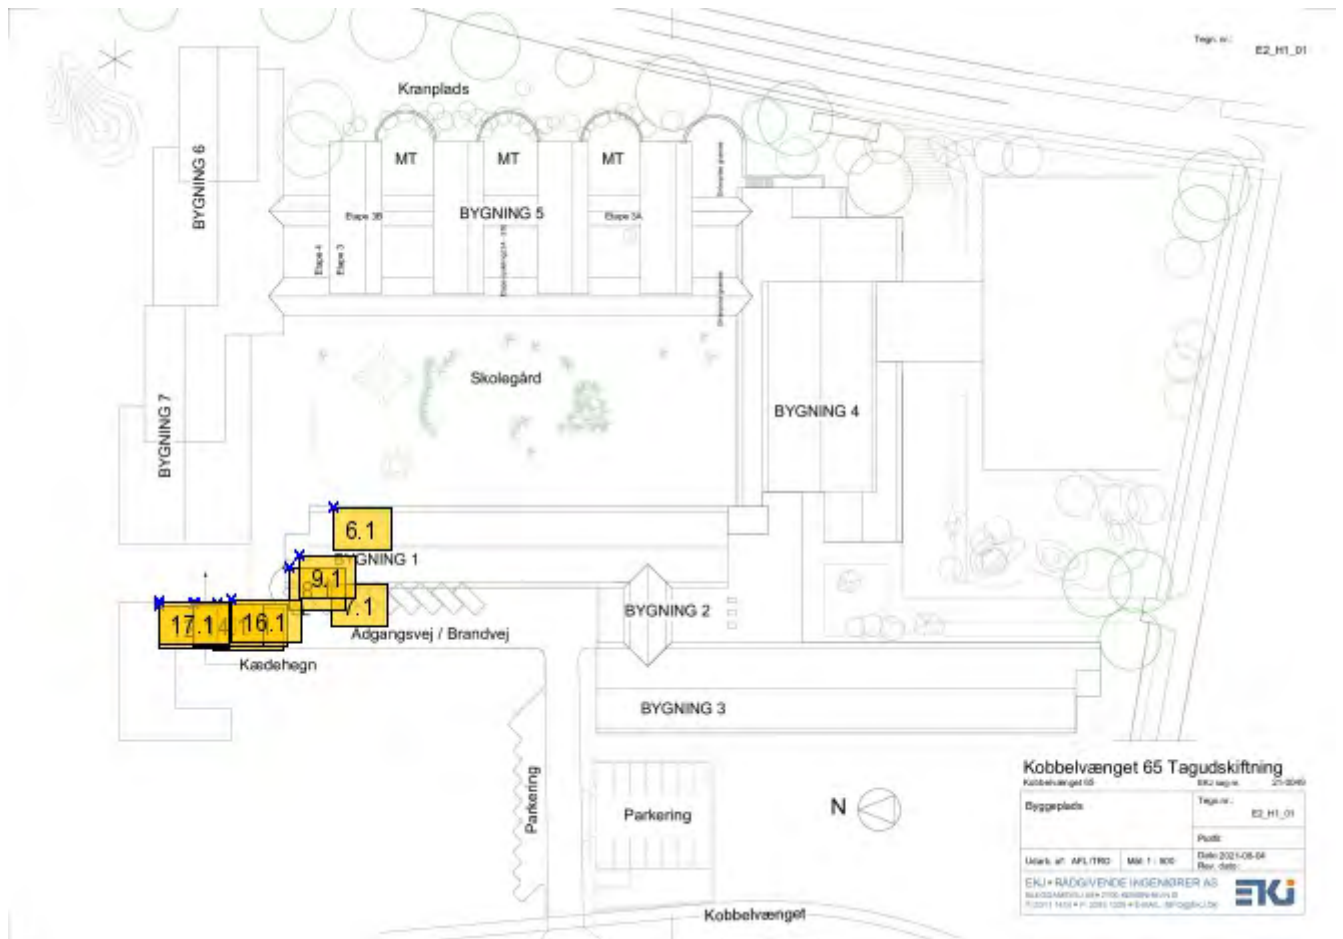

| Kobbelvænget 65 Tagudskiftning | |
|---|---------------------|
| Kobbelvænget 65 | EKU tag nr. 21-0049 |
| Byggeplads | Tag nr. E2_H1_01 |
| Udarb. af: APJ/TRO | Mål: 1:100 |
| Dato: 2021-08-04 | Rev. dato: |
| EKU RÅDGIVENDE INGENIØRER AS | |
| <small> Høvedsvej 10 • 2750 Albertslund • Tlf. 44 44 44 44 E-mail: info@ekudesign.com • www.ekudesign.com </small> | |
|  | |

Registrering #6

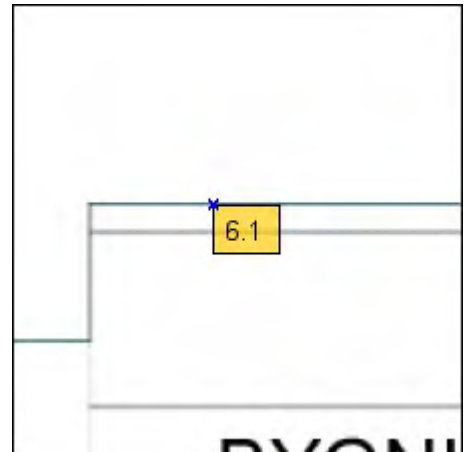

Registreringsdata

:

Prøve nr.: **P1**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Kobbelvænget 65**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Støvsprøve**

Beskrivelse: **vindueskarm**

Bemærkning: **gr.rum 1- 002**

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**


Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2022-10-21 11:52.1.jpg

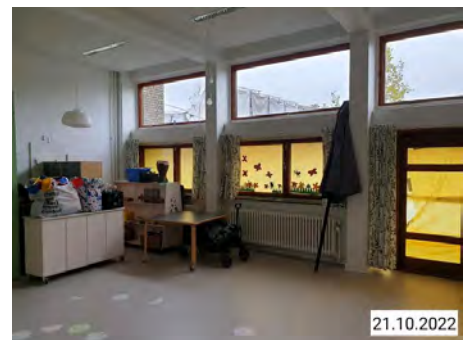

(2) 2022-10-21 11:52.2.jpg




(3) 2022-10-21 11:52.3.jpg

(1) 2022-10-21 11:52.1.jpg



(2) 2022-10-21 11:52.2.jpg

Registrering #8

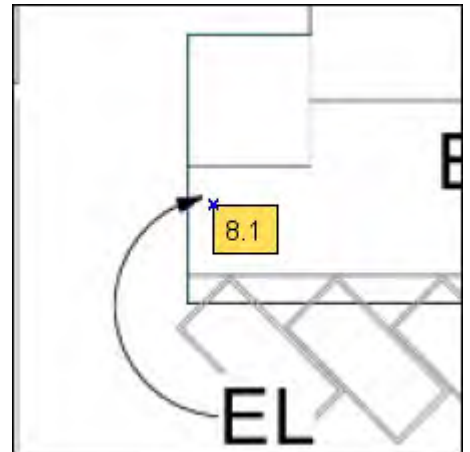

Registreringsdata

:

Prøve nr.: **P3**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Kobbelvænget 65**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Støvsprøve**

Beskrivelse: **Gulv**


Bemærkning: **trappeopgang, byg.1**

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -


Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**

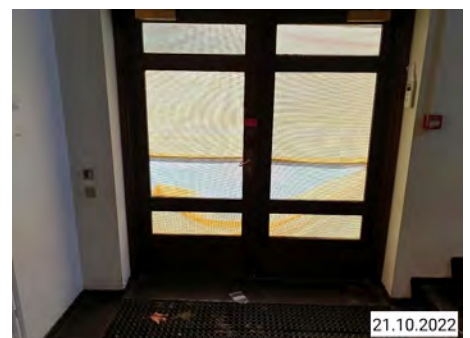

(1) 2022-10-21 11:52.1.jpg



(2) 2022-10-21 11:52.2.jpg

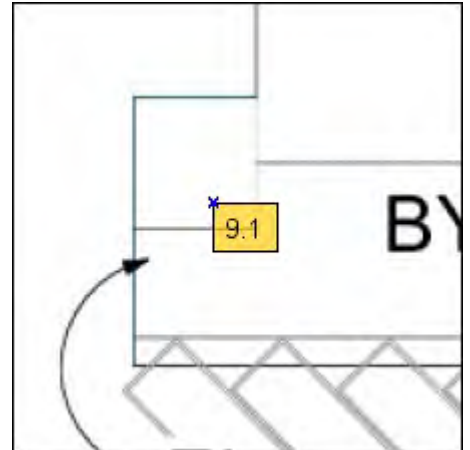Registrering #9**Registreringsdata**

:


Prøve nr.: **P4**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Kobbelvænget 65**Etage: **Stue**Bygningsdele: **Støvsprøve**Beskrivelse: **trappetrin**Bemærkning: **trappeopgang, byg.1**Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

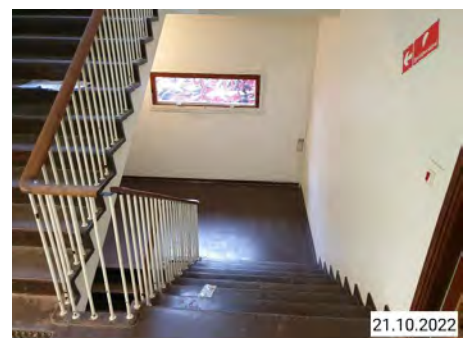Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**

(1) 2022-10-21 11:52.1.jpg



(2) 2022-10-21 11:52.2.jpg

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Blegdamsvej 58
2100 København Ø
Att.: Peter Sally Munch Jacobsen

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-22-VL-01059319-01
 EUAA59-22059319
 VL0000259
 21.10.2022

Analyserapport

Sagsnr.: 21-0049
Sagsnavn: Kobbelvænget
Prøvetype: Byggemateriale
Prøveudtagning: 21.10.2022
Prøvetager: Rekvirenten PSJ
Modt. dato: 21.10.2022
Analyseperiode: 21.10.2022 - 21.10.2022

| Lab prøvenr: | 862-2022-05931901 | 862-2022-05931902 | 862-2022-05931903 | 862-2022-05931904 | 862-2022-05931905 | Enhed | DL | Urel(%) |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|----|---------|
| Prøvemærke: | P1 Vindueskarm, Byg 1 | P2 Radiator, Byg 1 | P3 Gulv, Byg 1 | P4 Trappetrin, Byg 1 | P5 Vindueskarm, Tandlæge | | | |

Uorganiske forbindelser

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-----|--|
| Asbest <small>NIOSH 9002:1994, HSG 248:2005 Mikroskopi</small> | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | µm | 0,3 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-----|--|

05931901 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

05931902 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

05931903 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

05931904 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

05931905 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

Prøver fra d.30. november 2022


Konklusion

2 prøver er udtaget – alle er påvist rene

Orientering

Side 1-12 i registreringsrapporten omfatter prøver udenfor området og er derfor undladt. Ligeledes er der kun inkluderet den sidste side i analyseresultater fra Eurofins - VBM

Byg. 1 – Prøve 1

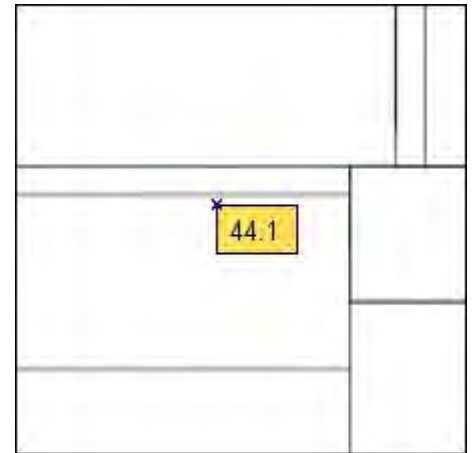

Registreringsdata

:

Fase i nedrivningsprojekt: **3a**

Prøve nr.: **Prøve 1**

Prøvetagningsdato: **30.11.2022**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Andet**

Beskrivelse: **Prøve af vindueskarm**

Bemærkning: **GRP rum 1-010**

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**


Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i den udtagne prøve.**



Byg. 1 – Prøve 2

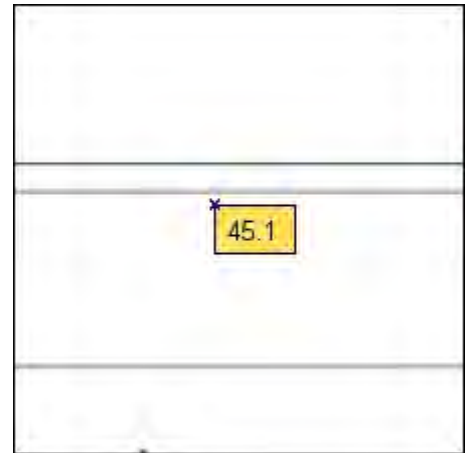

Registreringsdata

:

Fase i nedrivningsprojekt: **3a**

Prøve nr.: **Prøve 2**

Prøvetagningsdato: **30.11.2022**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Andet**

Beskrivelse: **Prøve af vindueskarm**

Bemærkning: **GRP rum 1-009**

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i den udtagne prøve.**



EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Blegdamsvej 58
2100 København Ø
Att.: Peter Sally Munch Jacobsen

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-22-VL-01069062-01
 EUAA59-22069062
 VL0000259
 01.12.2022

Analyserapport

Sagsnr.: 21-0049
Sagsnavn: Kobbelvænget 65
Prøvetype: Byggemateriale
Prøveudtagning: 30.11.2022
Prøvetager: Rekvirenten CNE
Modt. dato: 30.11.2022
Analyseperiode: 01.12.2022 - 01.12.2022

| Lab prøvenr: | 862-2022-06906211 | 862-2022-06906212 | Enhed | DL | Urel(%) |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|----|---------|
| Prøvemærke: | P1 - Byg. 1 - GRP. Rum 1-010 - vindue | P2 - Byg. 1 - GRP. Rum 1-009 - vindue | | | |

Uorganiske forbindelser

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|-----|
| Asbest i geltape <small>NIOSH 9002:1994, HSG 248:2005 Mikroskopi</small> | Ikke påvist | Ikke påvist | | | 0,3 |
|---|-------------|-------------|--|--|-----|

06906211 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

06906212 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

Batchkommentar:

Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

01.12.2022

Eurofins VBM
 Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end *) Ikke omfattet af akkrediteringen
 >: større end i.p.: ikke påvist
 #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.


Prøver fra d.15. februar 2023

Konklusion

21 prøver er udtaget – alle er påvist rene

Orientering

Side 1-4 i registreringsrapporten omfatter prøver udenfor området og er derfor undladt. Ligeledes er siderne vedrørende de førnævnte prøver ikke inkluderet analyseresultater fra Eurofins - VBM

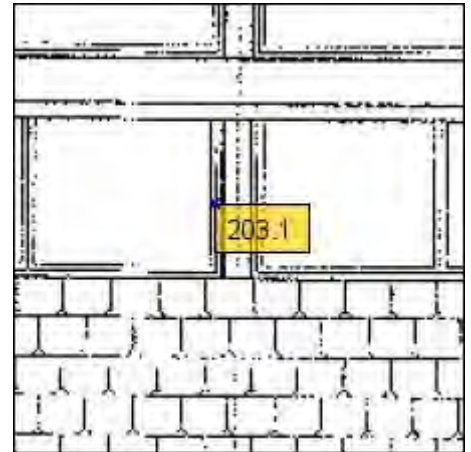Registrering #203**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 20.02.2023 11:06

Bygning: **Bygning 1**Etage: **Indendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **1.. Sal vinduer sek. 7**

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**

(1) 1.sal, sek 7.jpg

Registrering #202**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 13:28

Bygning: **Bygning 1**Etage: **Indendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **Stue. vinduer sek. 7**


Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**

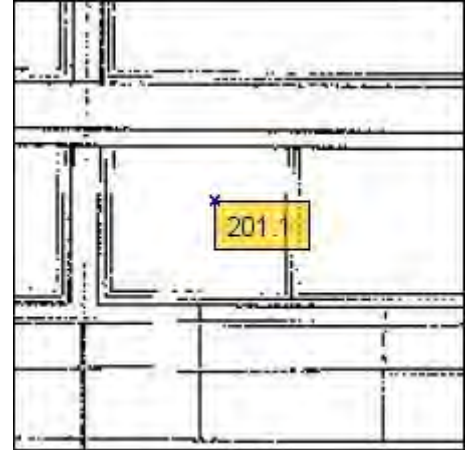Registrering #201**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 13:26

Bygning: **Bygning 1**Etage: **Indendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **Stue. vinduer sek. 6**



Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**

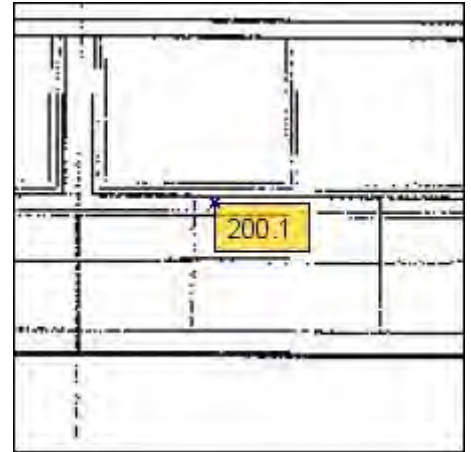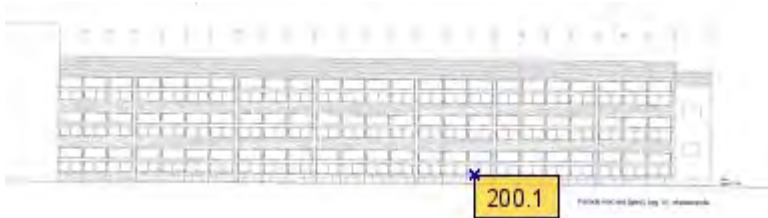Registrering #200**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 13:23

Bygning: Bygning 1

Etage: Indendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: Stue. vinduer sek. 5

Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape


Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Asbest ikke påvist



(1) 2023-02-15 13:31.1.jpg

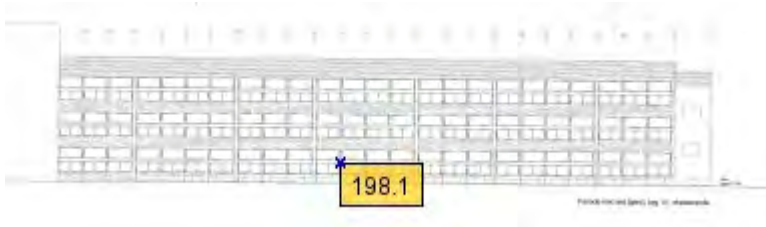Registrering #198**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 13:21

Bygning: **Bygning 1**Etage: **Indendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **Stue. vinduer sek. 4**

Bemærkning: -



Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**

(1) Stue, sek 4.jpg

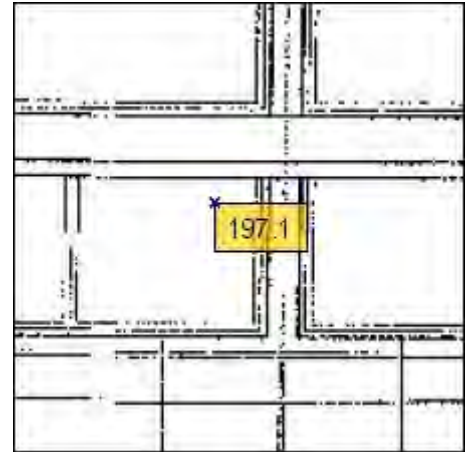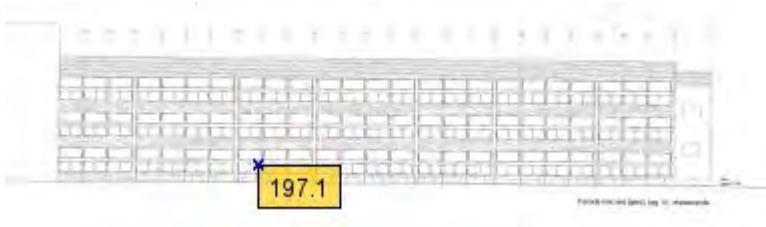Registrering #197**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 13:19

Bygning: **Bygning 1**Etage: **Indendørs**

Bygningsdele: -


Beskrivelse: **Stue. vinduer sek. 3**

Bemærkning: -


Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

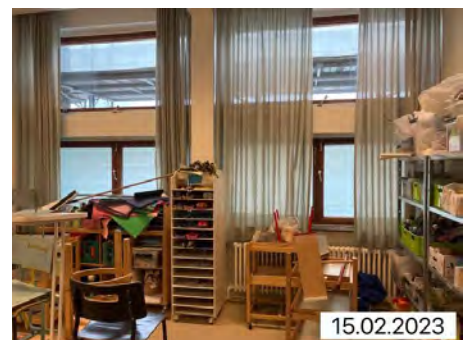Resultat: **Asbest ikke påvist**

(1) 2023-02-15 13:31.1.jpg

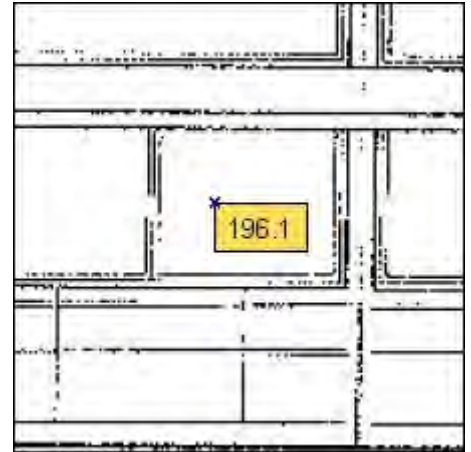Registrering #196**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 13:18

Bygning: Bygning 1

Etage: Indendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: Stue. vinduer sek. 2


Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape



Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Asbest ikke påvist

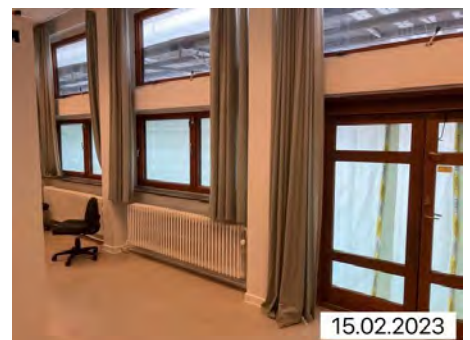

(1) 2023-02-15 13:31.1.jpg

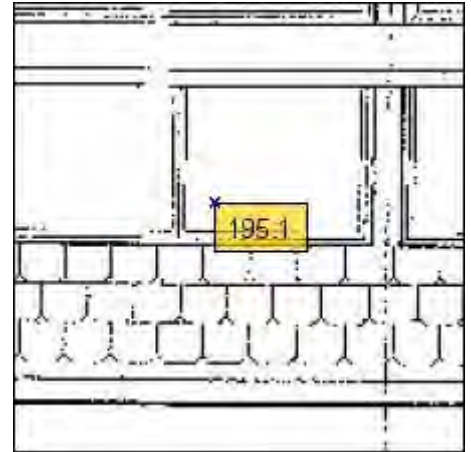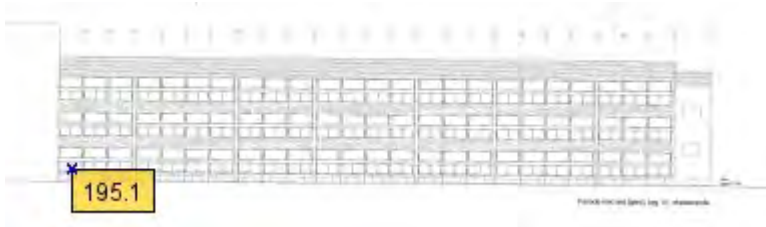Registrering #195**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 13:15

Bygning: Bygning 1

Etage: Indendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: Stue. vinduer sek. 1


Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape


Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Asbest ikke påvist

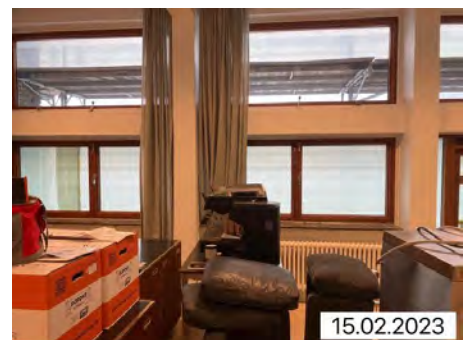

(1) 2023-02-15 13:31.1.jpg

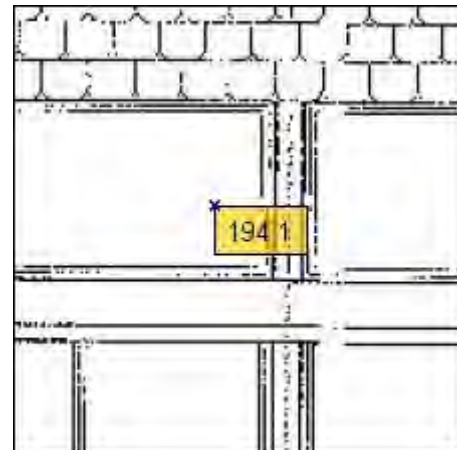Registrering #194**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 13:07

Bygning: Bygning 1

Etage: Indendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: 1.. Sal vinduer sek. 6

Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape



Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Asbest ikke påvist



(1) 2023-02-15 13:31.1.jpg

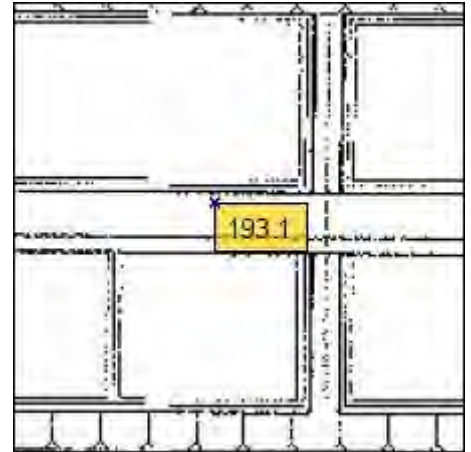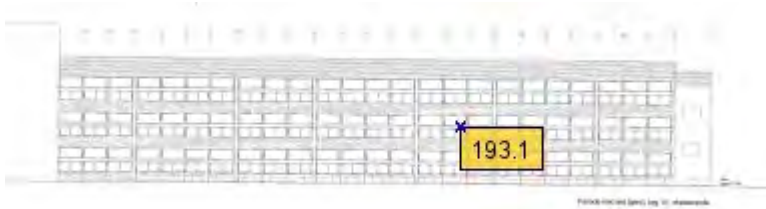Registrering #193**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 13:04

Bygning: Bygning 1

Etage: Indendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: 1.. Sal vinduer sek. 5


Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape



Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Asbest ikke påvist

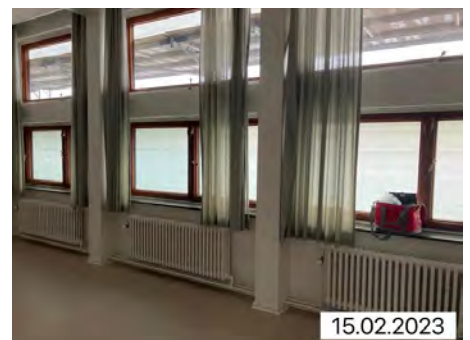

(1) 2023-02-15 13:31.1.jpg

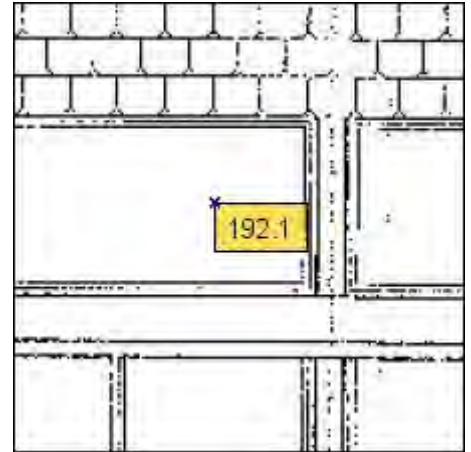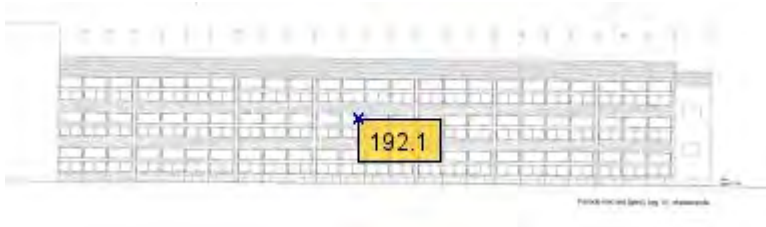Registrering #192**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 13:02

Bygning: Bygning 1

Etage: Indendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: 1.. Sal vinduer sek. 4


Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Asbest ikke påvist

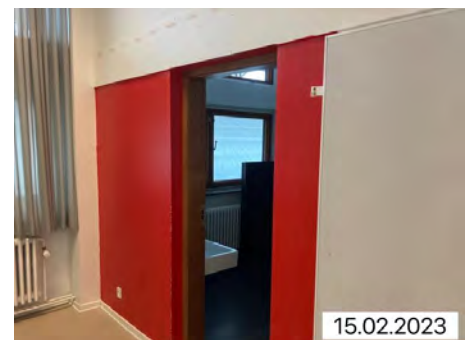

(1) 2023-02-15 13:30.1.jpg





Facade bygning 1

21-0049 - Kobbelvænget 65,



(2) 2023-02-15 13:30.2.jpg

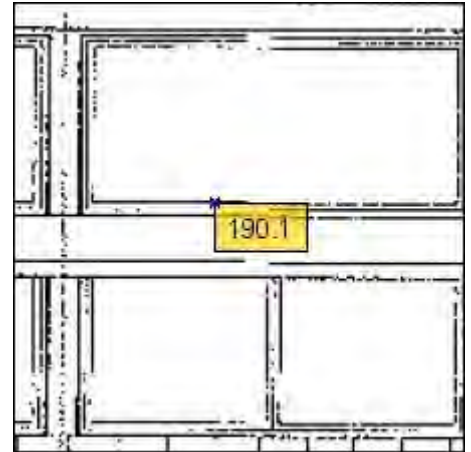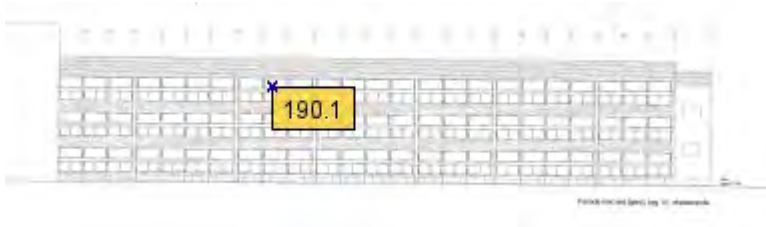Registrering #190**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 13:00

Bygning: **Bygning 1**Etage: **Indendørs**

Bygningsdele: -


Beskrivelse: **1.. Sal vinduer sek. 3**

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

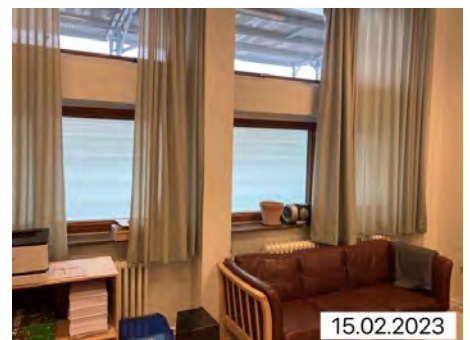Resultat: **Asbest ikke påvist**

(1) 2023-02-15 13:30.1.jpg

Registrering #189**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 12:57

Bygning: **Bygning 1**Etage: **Indendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **1.. Sal vinduer sek. 2**

Bemærkning: -


Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -



Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**

(1) 2023-02-15 13:30.1.jpg

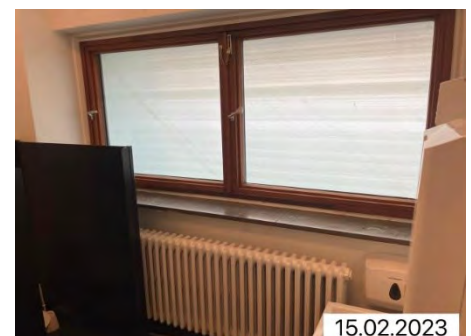

(2) 2023-02-15 13:30.2.jpg

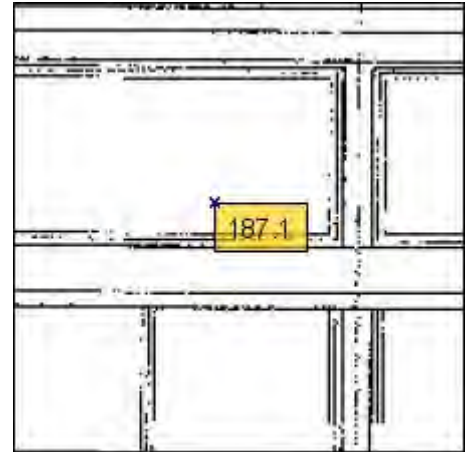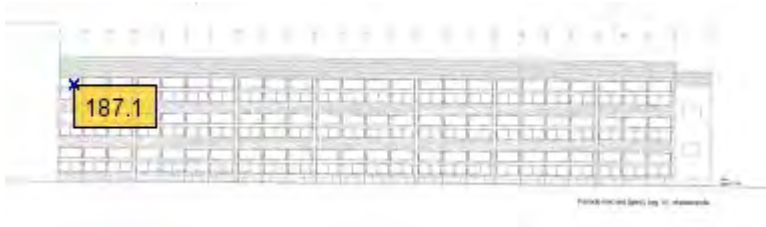Registrering #187**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 12:50

Bygning: **Bygning 1**Etage: **Indendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **1.. Sal vinduer sek. 1**

Bemærkning: -


Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**

(1) 2023-02-15 13:29.1.jpg

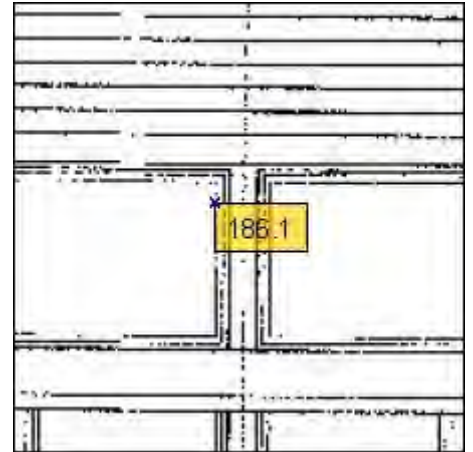Registrering #186**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 12:48

Bygning: **Bygning 1**Etage: **Indendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **2. Sal vinduer sek. 7**

Bemærkning: -


Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**

(1) 2023-02-15 13:29.1.jpg

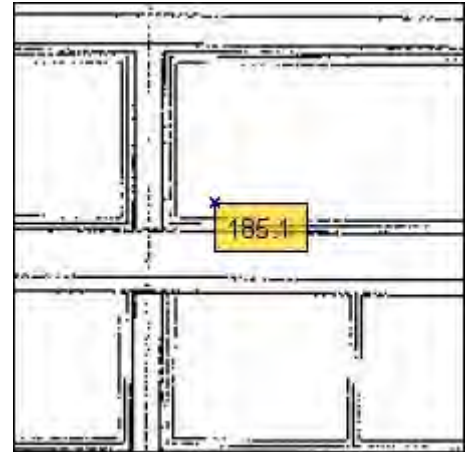Registrering #185**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 12:41

Bygning: **Bygning 1**Etage: **Indendørs**

Bygningsdele: -


Beskrivelse: **2. Sal vinduer sek. 6**

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

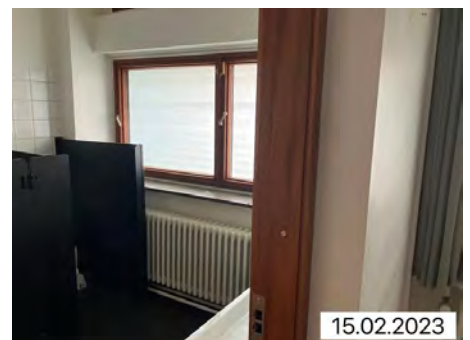Resultat: **Asbest ikke påvist**

(1) 2023-02-15 13:29.1.jpg




Facade bygning 1

21-0049 - Kobbelvænget 65,



(2) 2023-02-15 13:29.2.jpg

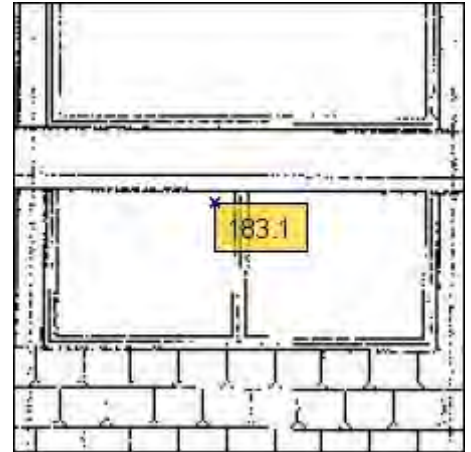Registrering #183**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 12:38

Bygning: Bygning 1

Etage: Indendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: 2. Sal vinduer sek. 5

Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape


Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Asbest ikke påvist



(1) 2023-02-15 13:29.1.jpg

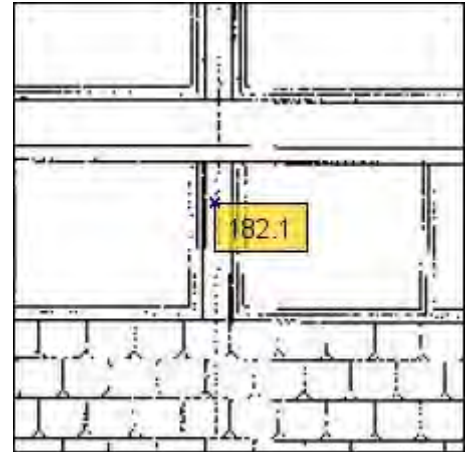Registrering #182**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 12:35

Bygning: **Bygning 1**Etage: **Indendørs**

Bygningsdele: -


Beskrivelse: **2. Sal vinduer sek. 4**

Bemærkning: -


Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

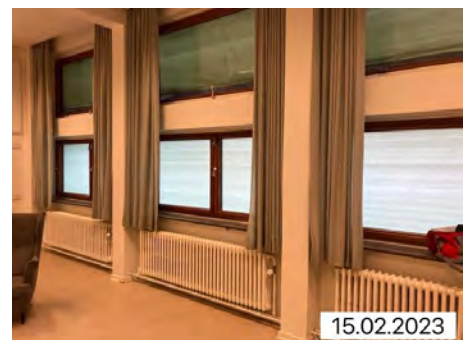Resultat: **Asbest ikke påvist**

(1) 2023-02-15 13:29.1.jpg

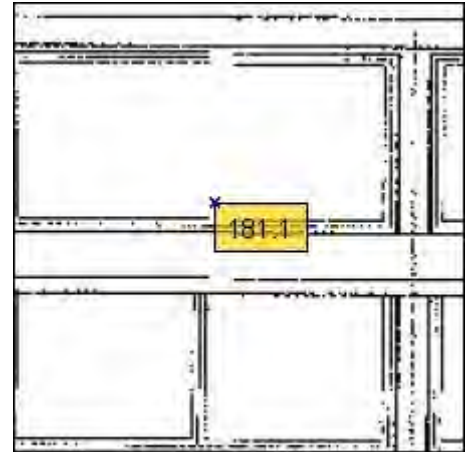Registrering #181**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 12:32

Bygning: Bygning 1

Etage: Indendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: 2. Sal vinduer sek. 3

Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape


Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Asbest ikke påvist



(1) 2023-02-15 13:29.1.jpg

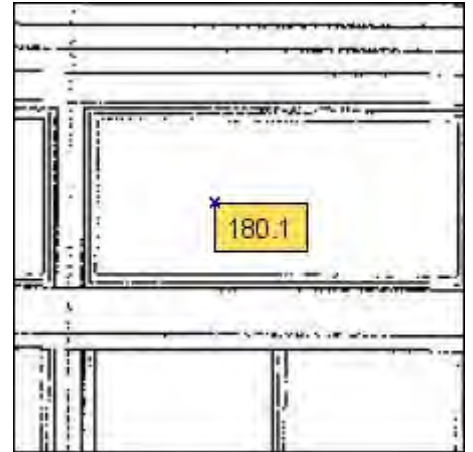Registrering #180**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 12:29

Bygning: **Bygning 1**Etage: **Indendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **2. Sal vinduer sek 2**

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**

(1) 2023-02-15 13:29.1.jpg





Facade bygning 1

21-0049 - Kobbelvænget 65,



(2) 2023-02-15 13:29.2.jpg

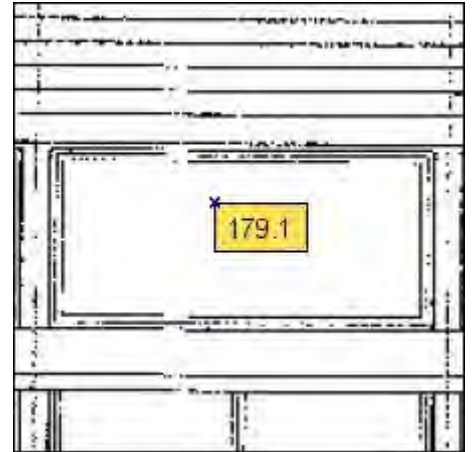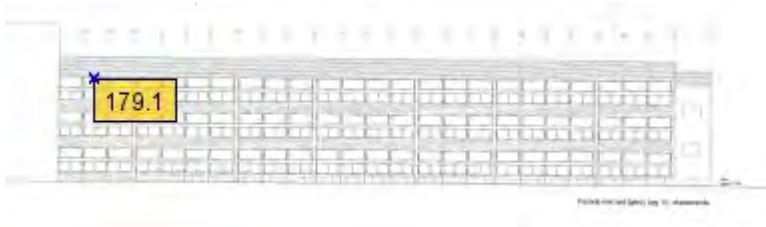Registrering #179**Registreringsdata**

:

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 15.02.2023 12:26

Bygning: **Bygning 1**Etage: **Indendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **2. Sal vinduer sek 1.**

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**

(1) 2023-02-15 13:29.1.jpg



Facade bygning 1

21-0049 - Kobbelvænget 65,



(2) 2023-02-15 13:29.2.jpg

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Blegdamsvej 58
2100 København Ø
Att.: Peter Sally Munch Jacobsen

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-23-VL-01007428-01
 EUAA59-23007428
 VL0000259
 16.02.2023

Analysereport

Sagsnr.: 22-0261
Sagsnavn: Kobbelvænget Stueetage
Prøvetype: Byggemateriale
Prøvetager: Rekvirenten PSJ
Modt. dato: 15.02.2023
Analyseperiode: 15.02.2023 - 16.02.2023

| Lab prøvenr: | 862-2023-00742801 | 862-2023-00742802 | 862-2023-00742803 | 862-2023-00742804 | 862-2023-00742805 | Enhed | DL | Urel(%) |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|---------|
| Prøvemærke: | SEK 1 | SEK 2 | SEK 3 | SEK 4 | SEK 5 | | | |

Uorganiske forbindelser

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----|
| Asbest i geltape <small>NIOSH 9002:1994, HSG 248:2005 Mikroskopi</small> | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | | 0,3 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----|

00742801 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

00742802 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

00742803 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

00742804 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

00742805 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Blegdamsvej 58
2100 København Ø
Att.: Peter Sally Munch Jacobsen

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-23-VL-01007429-01
 EUAA59-23007429
 VL0000259
 16.02.2023

Analysereport

Sagsnr.: 22-0261
Sagsnavn: Kobbelvænget 1 Sal
Prøvetype: Byggemateriale
Prøvetager: Rekvirenten PSJ
Modt. dato: 15.02.2023
Analyseperiode: 15.02.2023 - 16.02.2023

| Lab prøvenr: | 862-2023-00742901 | 862-2023-00742902 | 862-2023-00742903 | 862-2023-00742904 | 862-2023-00742905 | Enhed | DL | Urel(%) |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|---------|
| Prøvemærke: | SEK 1 | SEK 2 | SEK 3 | SEK 4 | SEK 5 | | | |

Uorganiske forbindelser

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----|--|
| Asbest i geltape <small>NIOSH 9002:1994, HSG 248:2005 Mikroskopi</small> | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | | 0,3 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----|--|

00742901 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

00742902 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

00742903 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

00742904 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

00742905 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Blegdamsvej 58
2100 København Ø
Att.: Peter Sally Munch Jacobsen

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:

AR-23-VL-01007431-01
 EUAA59-23007431
 VL0000259
 16.02.2023

Analyserapport

Sagsnr.: 22-0261
Sagsnavn: Kobbelvænget 2 sal.
Prøvetype: Byggemateriale
Modt. dato: 15.02.2023
Analyseperiode: 15.02.2023 - 16.02.2023

| Lab prøvenr: | 862-2023-00743101 | 862-2023-00743102 | 862-2023-00743103 | 862-2023-00743104 | 862-2023-00743105 | Enhed | DL | Urel(%) |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|---------|
| Prøvemærke: | SEK 1 | SEK 2 | SEK 3 | SEK 4 | SEK 5 | | | |

Uorganiske forbindelser

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----|--|
| Asbest i geltape <small>NIOSH 9002:1994, HSG 248:2005 Mikroskopi</small> | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | Ikke påvist | | 0,3 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----|--|

00743101 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

00743102 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

00743103 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

00743104 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

00743105 Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestminerale i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres fibre $\geq 0,3\mu\text{m}$.

Renhedsprøver af udvendigt murværk ved bygning 1.

Konklusion

Der er udtaget 26 prøver – alle påvist rene.

Orientering


Navngivende af murværksprøverne er "Nord" og "Syd". Analyseresultater ses i analyserapport fra Eurofins VBM Laboratoriet med nr. AR-23-VL-01006469-01, AR-23-VL-01006464-01, AR-23-VL-01006177-01

Registreringsrapport – Murværk byg.1


21-0049 - Kobbelvænget 65

Bygning: Bygning 1

Etage: 1.sal

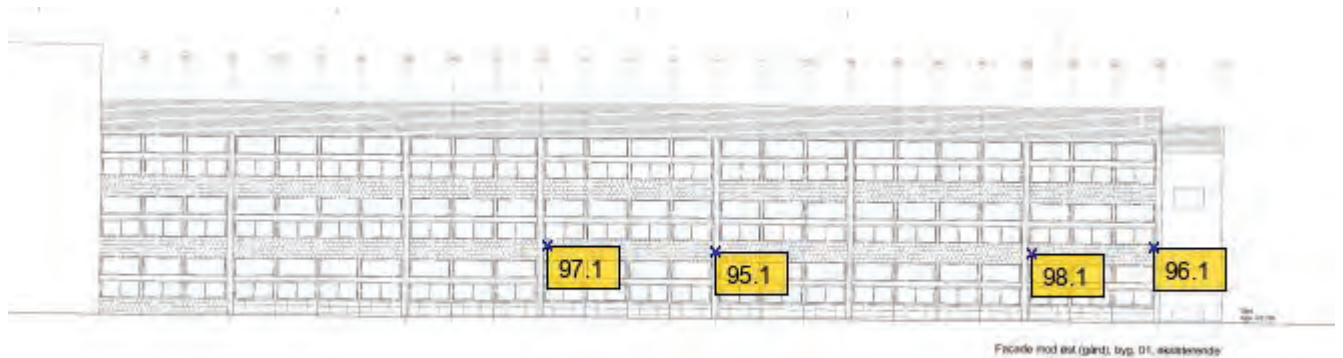

Registrering #95

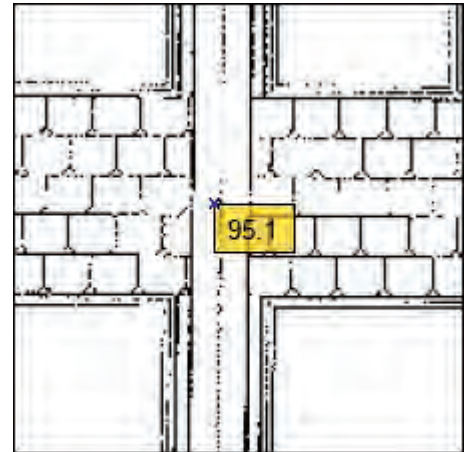

Registreringsdata

Prøve nr.: **Sek.4 - nord**

Analyse dato:: **09.02.2023 13:30**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **1.sal**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -


Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**



(1) 2023-02-09 13:39.1.jpg

Registrering #96

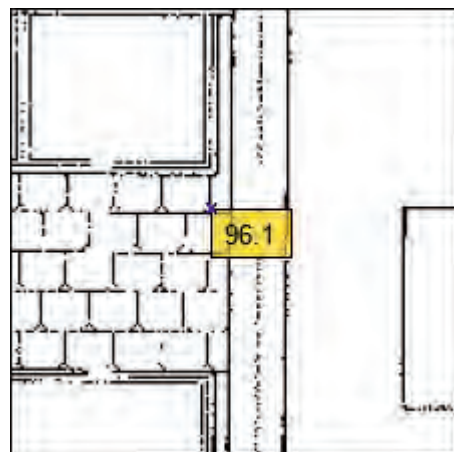

Registreringsdata

Prøve nr.: **Sek.7 - nord**

Analyse dato:: **09.02.2023 13:30**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **1.sal**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -


Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**



(1) 2023-02-09 13:36.1.jpg

Registrering #97

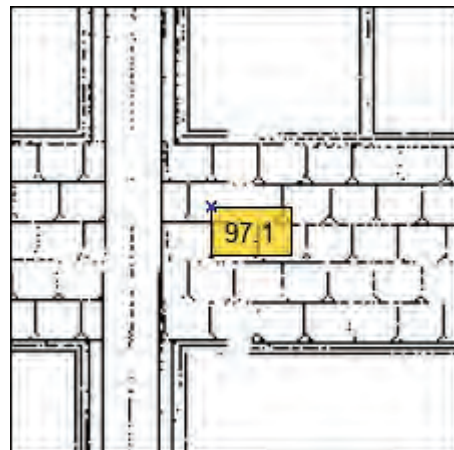

Registreringsdata

Prøve nr.: **Sek.4 - syd**

Analyse dato:: **09.02.2023 13:30**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **1.sal**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -


Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**



(1) 2023-02-09 13:39.1.jpg

Registrering #98

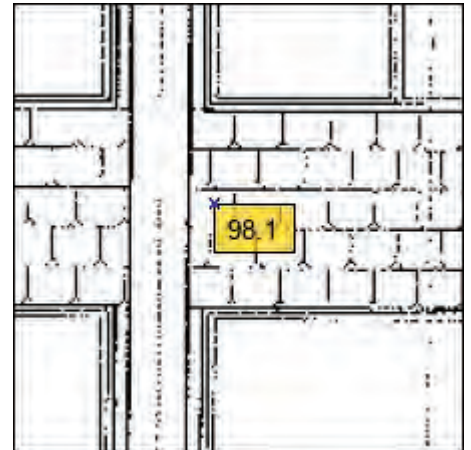

Registreringsdata

Prøve nr.: **Sek.7 - syd**

Analyse dato:: **09.02.2023 13:31**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **1.sal**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -


Resultat: **Asbest ikke påvist**




(1) 2023-02-09 13:36.1.jpg

Bygning: Bygning 1

Etage: 2. sal

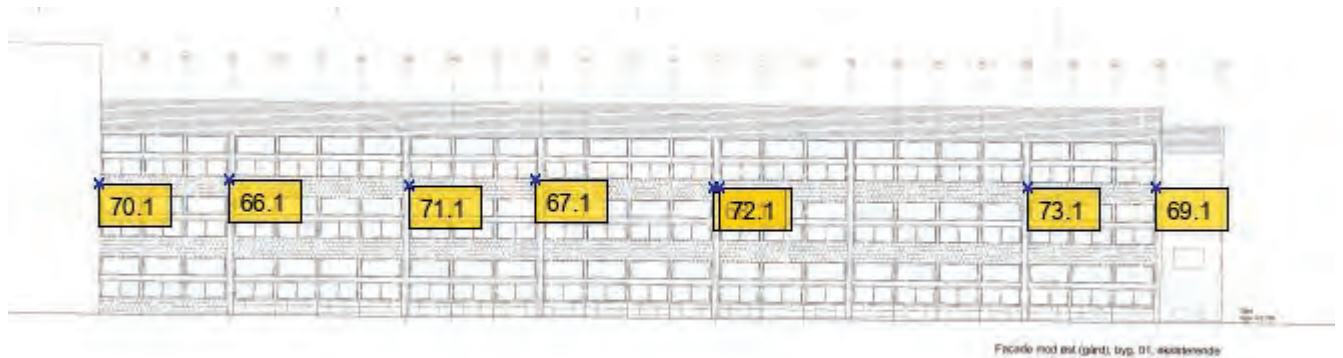

Registrering #66

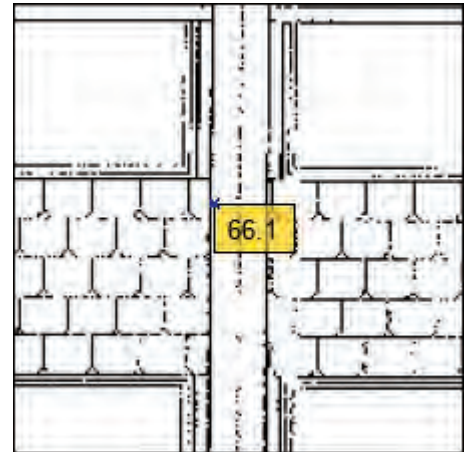

Registreringsdata

Prøve nr.: **Sek.1 - nord**

Analyse dato:: **09.02.2023 12:30**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **2. sal**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -


Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**



(1) 2023-02-09 12:36.1.jpg

Registrering #67

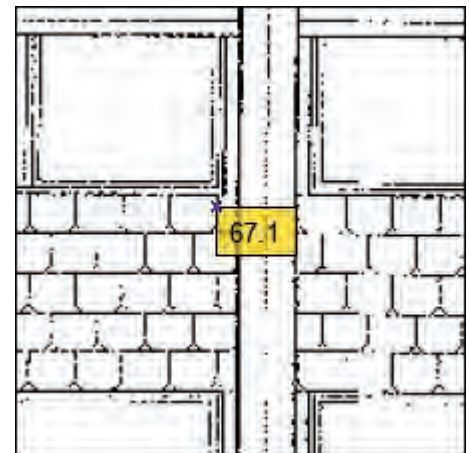

Registreringsdata

Prøve nr.: **Sek.3 - nord**

Analyse dato:: **09.02.2023 12:30**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **2. sal**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -


Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -


Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**

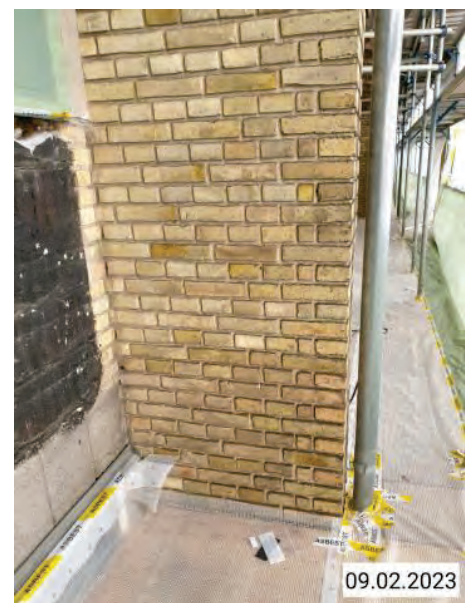

(1) 2023-02-09 12:42.1.jpg

Registrering #68

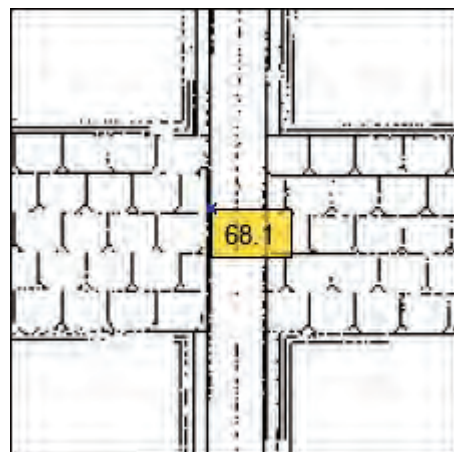

Registreringsdata

Prøve nr.: **Sek.5 - nord**

Analyse dato:: **09.02.2023 12:31**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **2. sal**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**



(1) 2023-02-09 12:44.1.jpg

Registrering #69



Registreringsdata

Prøve nr.: **Sek.7 - nord**

Analyse dato:: **09.02.2023 12:31**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **2. sal**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -


Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**



(1) 2023-02-09 12:49.1.jpg

Registrering #70

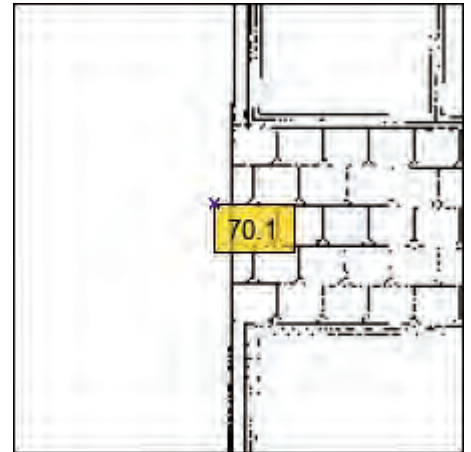

Registreringsdata

Prøve nr.: **Sek.1 - syd**

Analyse dato:: **09.02.2023 12:31**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **2. sal**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -


Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**



(1) 2023-02-09 12:36.1.jpg

Registrering #71

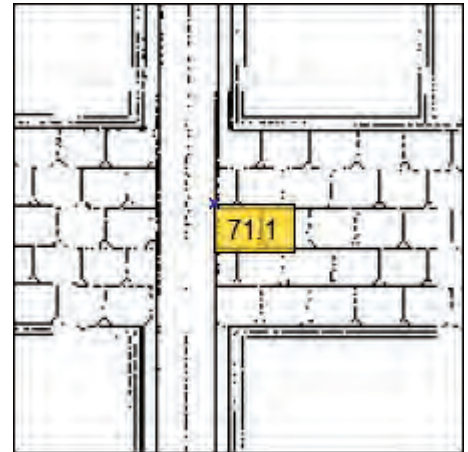

Registreringsdata

Prøve nr.: **Sek.3 - syd**

Analyse dato:: **09.02.2023 12:31**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **2. sal**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -


Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**



(1) 2023-02-09 12:42.1.jpg

Registrering #72

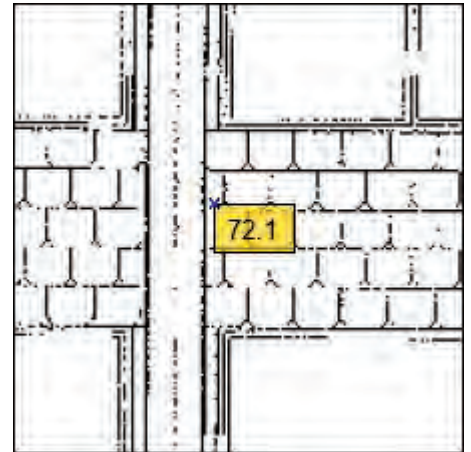

Registreringsdata

Prøve nr.: **Sek.5 - syd**

Analyse dato:: **09.02.2023 12:31**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **2. sal**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -


Prøvetype 3: -

Resultat: **Asbest ikke påvist**



(1) 2023-02-09 12:44.1.jpg

Registrering #73

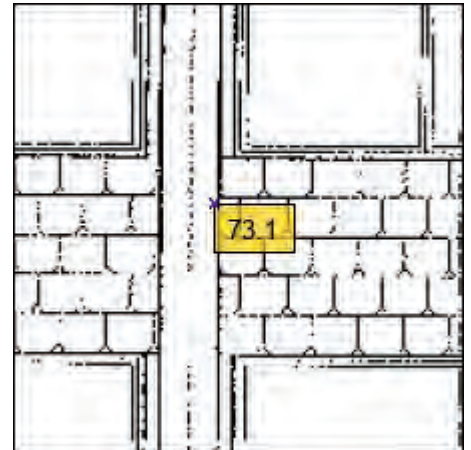

Registreringsdata

Prøve nr.: **Sek.7 - syd**

Analyse dato:: **09.02.2023 12:31**

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **2. sal**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -


Resultat: **Asbest ikke påvist**




(1) 2023-02-09 12:49.1.jpg

Bygning: Bygning 1

Etage: Udendørs

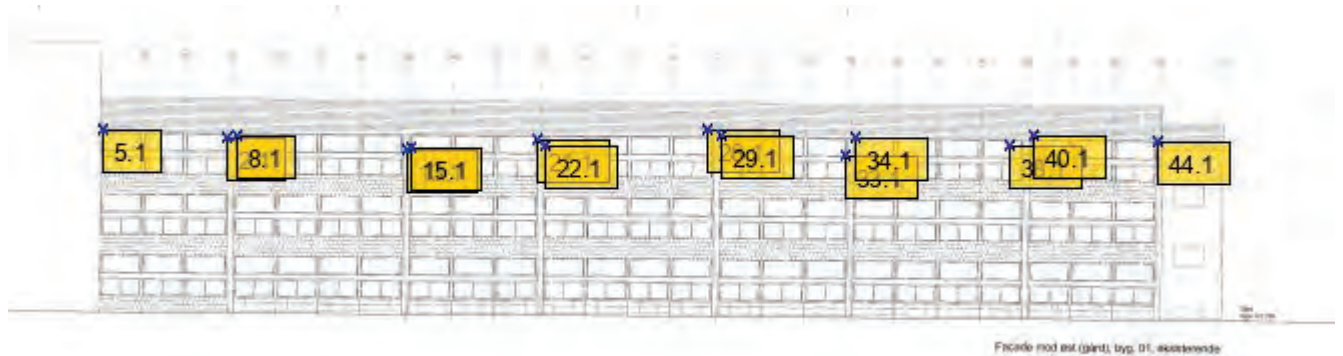

Registrering #2

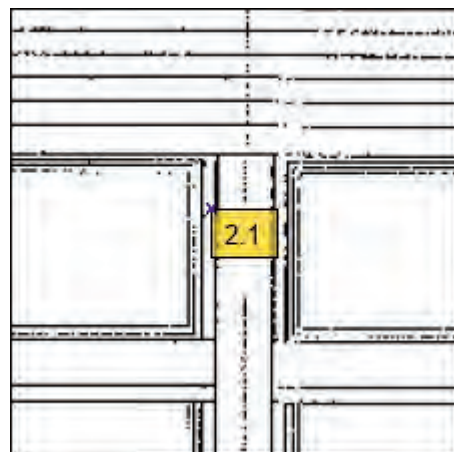

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 07.02.2023 09:07

Bygning: Bygning 1

Etage: Udendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: Tagudhæng

Sek. 1

Syd


Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Ikke påvist

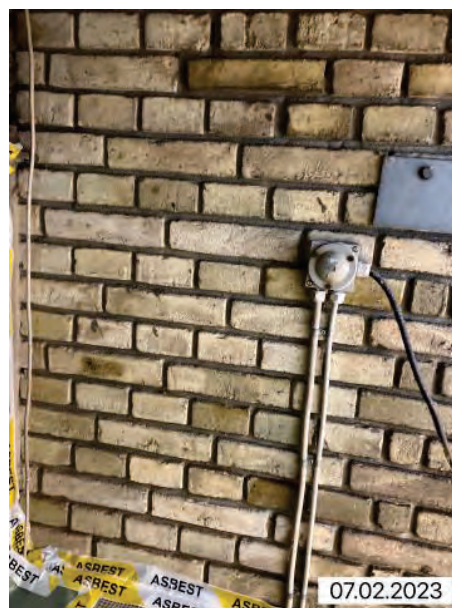


(1) 2023-02-07 09:18.1.jpg



(2) 2023-02-07 09:18.2.jpg

Registrering #5

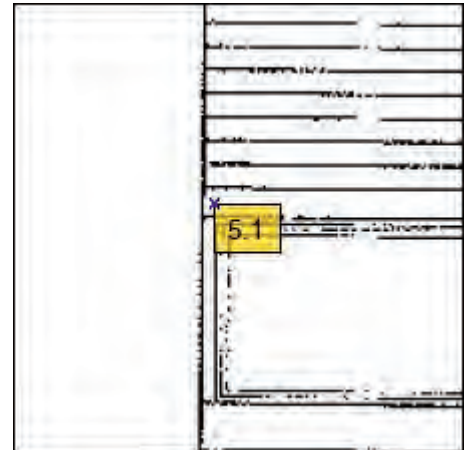

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 07.02.2023 09:14

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **Udendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **udhæng**

Sek. 1

Nord


Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Ikke påvist**

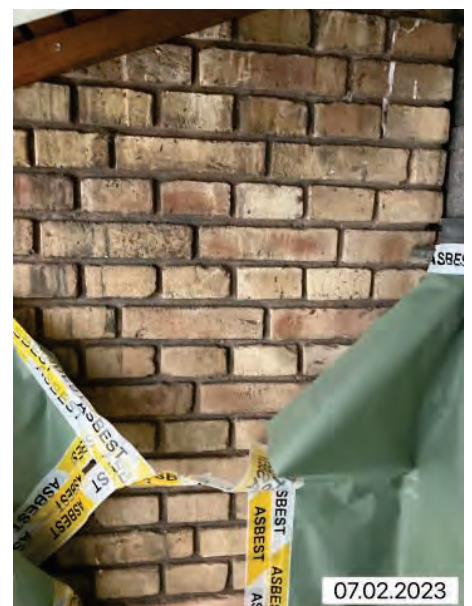


(1) 2023-02-07 09:19.1.jpg



(2) 2023-02-07 09:19.2.jpg

Registrering #8

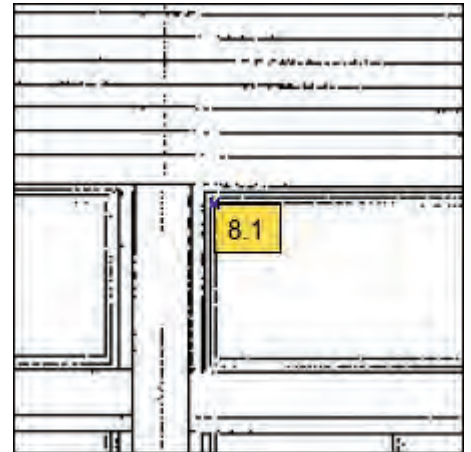

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 07.02.2023 09:25

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **Udendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **udhæng**

Sek. 2

Syd

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Ikke påvist**




(1) 2023-02-07 09:38.1.jpg



(2) 2023-02-07 09:38.2.jpg

Registrering #13

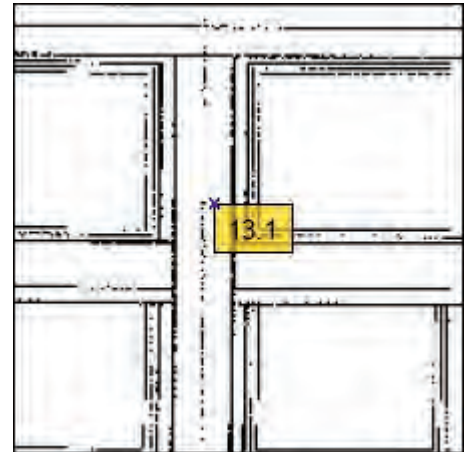

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 07.02.2023 09:38

Bygning: Bygning 1

Etage: Udendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: udhæng

Sek. 2

Nord


Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape

Prøvetype 2: -


Prøvetype 3: -

Resultat: Ikke påvist

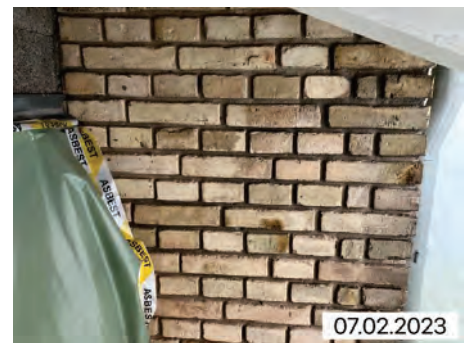

(1) 2023-02-07 09:39.1.jpg

Registrering #15

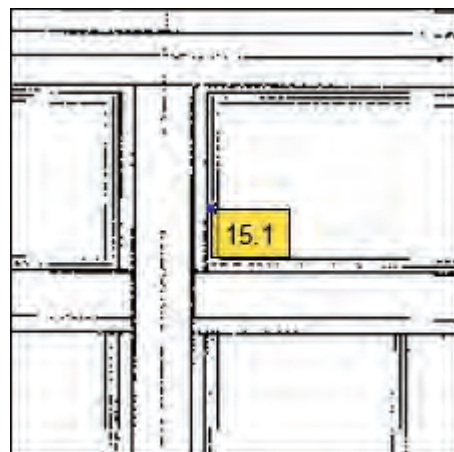

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 07.02.2023 09:45

Bygning: Bygning 1

Etage: Udendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: udhæng

Sek. 3

Syd


Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Ikke påvist

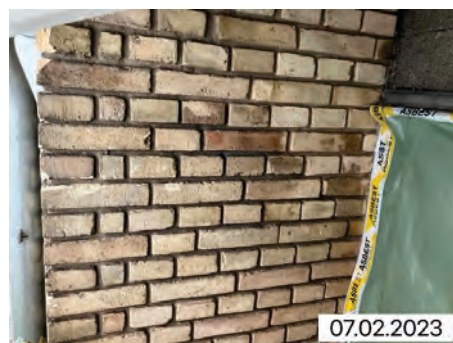


(1) 2023-02-07 09:56.1.jpg



(2) 2023-02-07 09:56.2.jpg

Registrering #21

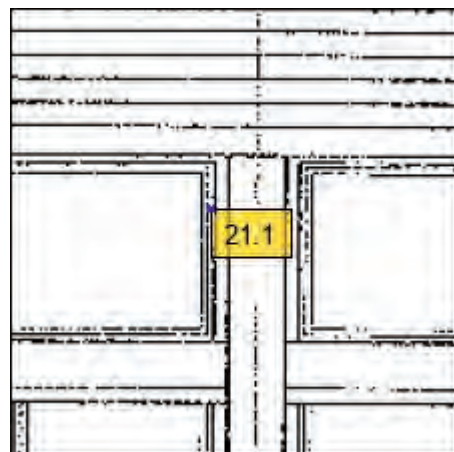

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 07.02.2023 09:55

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **Udendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **udhæng**

Sek. 3

Nord

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Ikke påvist**




(1) 2023-02-07 09:56.1.jpg



(2) 2023-02-07 09:56.2.jpg

Registrering #22

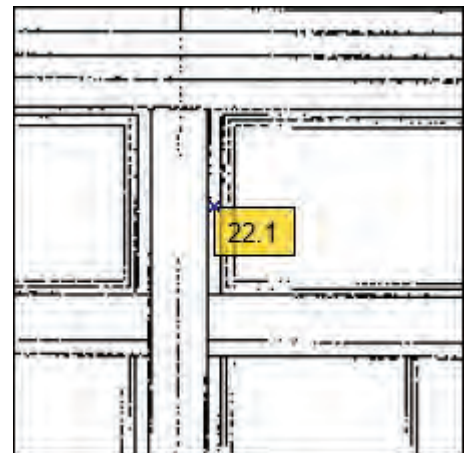

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 07.02.2023 10:06

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **Udendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **udhæng**

Sek. 4

Syd

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Ikke påvist**




(1) 2023-02-07 10:24.1.jpg



(2) 2023-02-07 10:24.2.jpg

Registrering #28

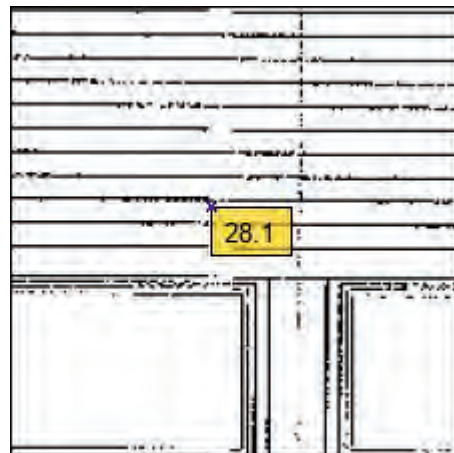

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato: 07.02.2023 10:23

Bygning: Bygning 1

Etage: Udendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: udhæng

Sek. 4

Nord


Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Ikke påvist

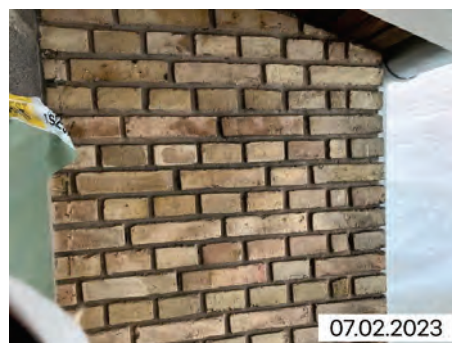


(1) 2023-02-07 10:24.1.jpg



(2) 2023-02-07 10:24.2.jpg

Registrering #29

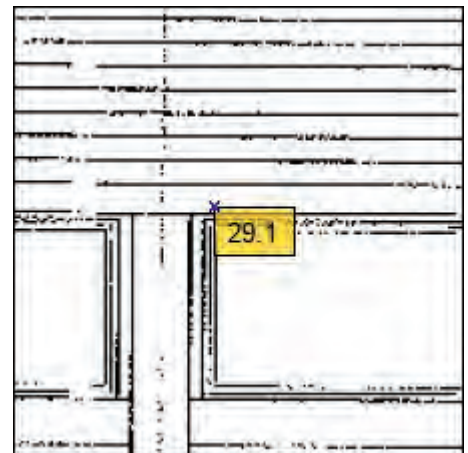

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 07.02.2023 10:30

Bygning: Bygning 1

Etage: Udendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: udhæng

Sek. 5

Syd

Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Ikke påvist




(1) 2023-02-07 10:38.1.jpg



(2) 2023-02-07 10:38.2.jpg

Registrering #33

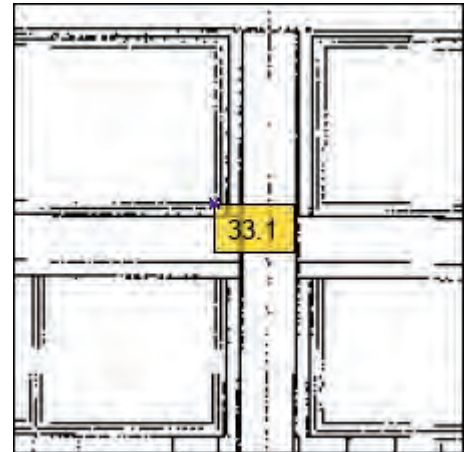

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 07.02.2023 10:38

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **Udendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **udhæng**

Sek. 5

Nord

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Ikke påvist**




(1) 2023-02-07 10:39.1.jpg



(2) 2023-02-07 10:39.2.jpg

Registrering #34

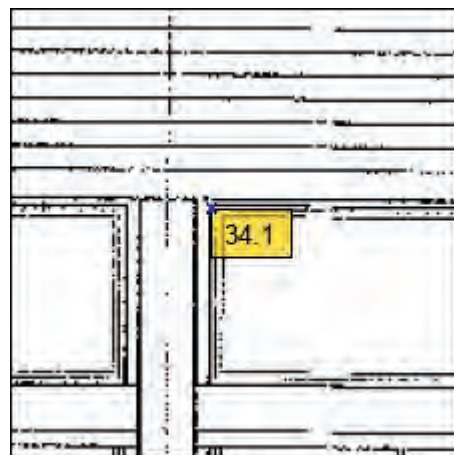

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato: 07.02.2023 10:51

Bygning: Bygning 1

Etage: Udendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: udhæng

Sek. 6

Syd

Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Ikke påvist





(1) 2023-02-07 11:00.1.jpg



(2) 2023-02-07 11:00.2.jpg

Registrering #38

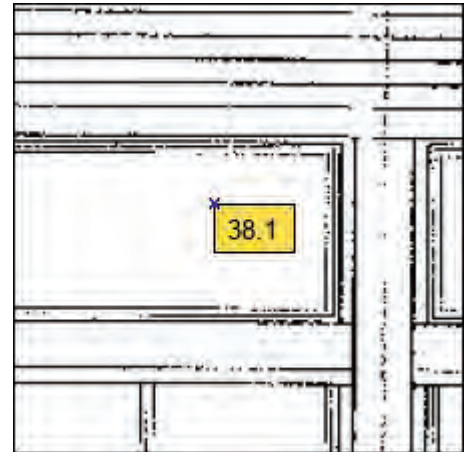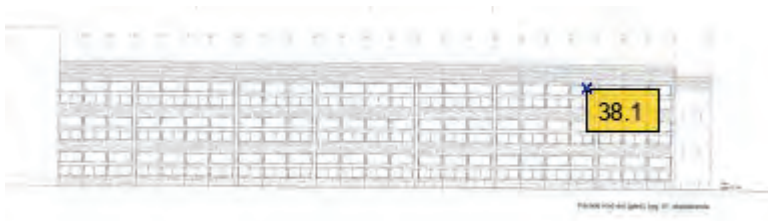

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 07.02.2023 10:59

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **Udendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **dhæng**

Sek. 6

Syd

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Ikke påvist**




(1) 2023-02-07 11:00.1.jpg



(2) 2023-02-07 11:00.2.jpg

Registrering #40

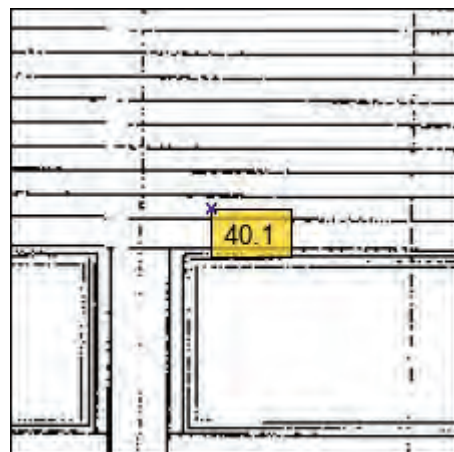

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 07.02.2023 11:05

Bygning: **Bygning 1**

Etage: **Udendørs**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: **Udhæng**

Sek. 7

Syd


Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Ikke påvist**

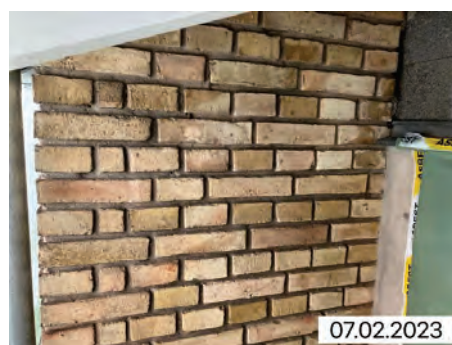


(1) 2023-02-07 11:14.1.jpg



(2) 2023-02-07 11:14.2.jpg

Registrering #44

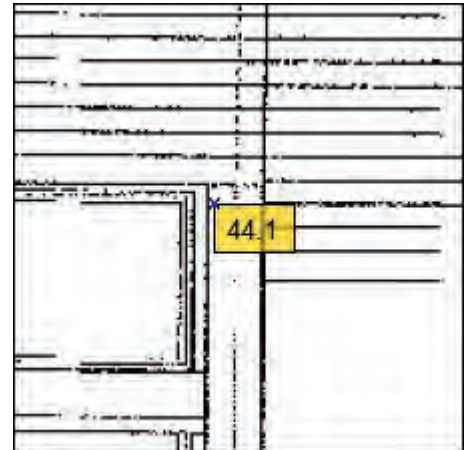

Registreringsdata

Prøve nr.: -

Analyse dato:: 07.02.2023 11:13

Bygning: Bygning 1

Etage: Udendørs

Bygningsdele: -

Beskrivelse: Udhæng

Sek. 7

Nord


Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Ikke påvist

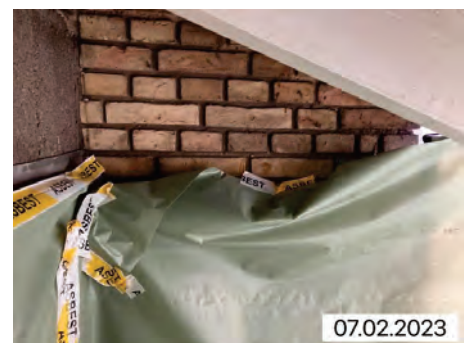

(1) 2023-02-07 11:14.1.jpg



(2) 2023-02-07 11:14.2.jpg



(3) 2023-02-07 11:14.3.jpg

Renhedsprøver i Pisseoiret i bygning 6.

Konklusion

4 prøver er udtaget og alle er påvist rene.

Orientering

Nummereringen af områderne er ændret i løbet af byggeperioden og i nærværende registrerings- og analyserapporter hedder området "Område 1".

Analyser er udført af Eurofins VBM Laboratoriet med rapport nr. AR-23-VL-01010975-01.

Registreringsrapport – Pissoir i bygning 6.

21-0049 - Kobbelvænget 65

Registrering #127

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **område 1 - væg 2**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-06 12:01.1.jpg



(2) 2023-03-06 12:01.2.jpg



(3) 2023-03-06 12:01.3.jpg

Registrering #126

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **område 1 - væg**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-06 12:01.1.jpg



(2) 2023-03-06 12:01.2.jpg

Registrering #125

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **område 1 - vindue**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-06 12:01.1.jpg



(2) 2023-03-06 12:01.2.jpg

Registrering #124

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **område 1 - gulv**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: -

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-06 12:01.1.jpg



(2) 2023-03-06 12:01.2.jpg

Renhedsprøver i saltdepotet i bygning 6.

Konklusion

Der er påvist asbest i enkelte prøver, men efter yderligere rengøring og testning er de påvist rene.

Området betragtes herefter fri for asbest.

Orientering

Nummereringen af områderne er ændret i løbet af byggeperioden og i nærværende registrerings- og analyserapporter hedder området "Område 2/11" og "Saltdepot".

Analyser er udført af Eurofins VBM Laboratoriet med rapport nr. AR-23-VL-01010668-01 og AR-23-VL-01012536-01.

*Registreringsrapport – Saltdepot i bygning 6. -
06.03.23*

21-0049 - Kobbelvænget 65

Registrering #128

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **område 2/11 - radiator**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Støvprøve**

Beskrivelse: -


Bemærkning: -

Prøvetype 1: -

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**

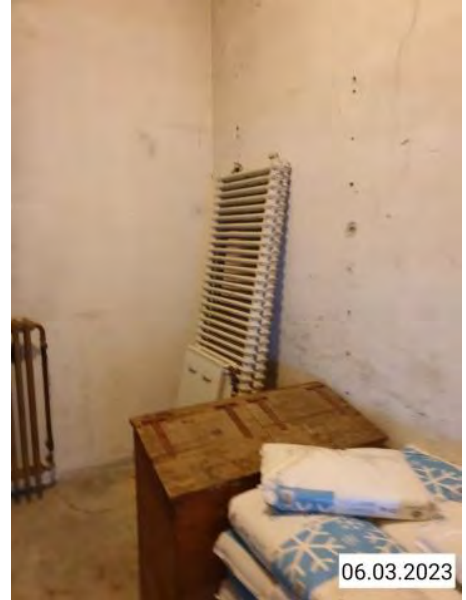

(1) 2023-03-06 12:08.1.jpg



(2) 2023-03-06 12:08.2.jpg

Registrering #120

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **område 2/11 - væg**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Støvprøve**

Beskrivelse: -


Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**

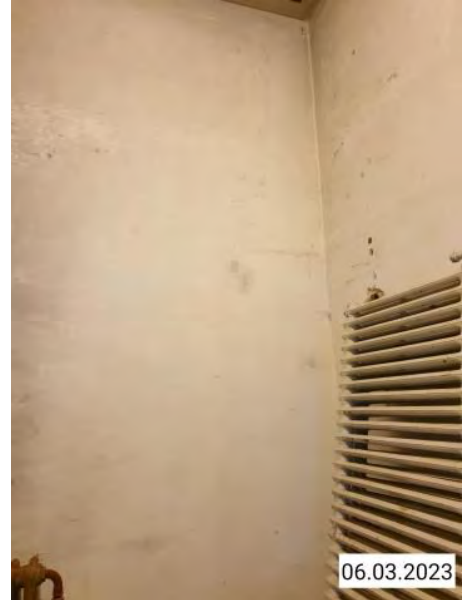

(1) 2023-03-06 11:53.1.jpg



(2) 2023-03-06 11:53.2.jpg

Registrering #121

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: område 2/11 - saltsække

Prøvetagningsdato: -

Bygning: Bygning 6

Etage: Stue

Bygningsdele: Støvprøve

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: Asbest - gel tape

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: Der er ikke påvist asbest i prøven.



(1) 2023-03-06 11:53.1.jpg



(2) 2023-03-06 11:53.2.jpg

Registrering #122

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **område 2/11 - kiste**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Støvprøve**

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**


Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-06 11:53.1.jpg

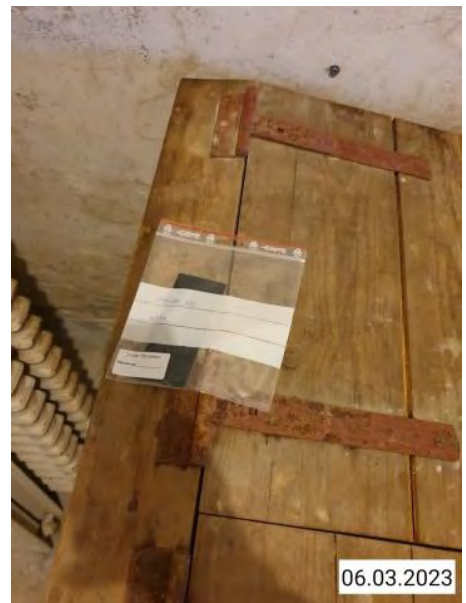

(2) 2023-03-06 11:53.2.jpg

*Registreringsrapport – Saltdepot i bygning 6. –
16.03.23*

21-0049 - Kobbelvænget 65

Registrering #158

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **Saltdepot - gulv**

Prøvetagningsdato: **16.03.2023**

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Gulv**

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-16 11:59.1.jpg



(2) 2023-03-16 11:59.2.jpg

Registrering #159

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **Saltdepot - gulv 2**

Prøvetagningsdato: **16.03.2023**

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Gulv**

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**


Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-16 11:59.1.jpg

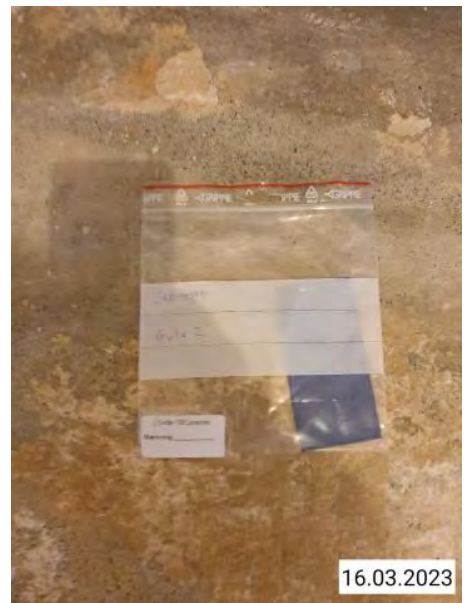

(2) 2023-03-16 11:59.2.jpg

Registrering #160

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **Saltdepot - Væg**

Prøvetagningsdato: **16.03.2023**

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Vægge**

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-16 11:59.1.jpg



(2) 2023-03-16 11:59.2.jpg

Registrering #161

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **Saltdepot - Væg 2**

Prøvetagningsdato: **16.03.2023**

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Vægge**

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-16 11:59.1.jpg



(2) 2023-03-16 11:59.2.jpg

Renhedsprøver i område 21, 22, 23 og 24.

Konklusion

Der er påvist asbest i enkelte prøver, men efter yderligere rengøring og testning er de påvist rene.

Områderne betragtes herefter fri for asbest.

Orientering

Nummereringen af områderne er ændret i løbet af byggeperioden og i nærværende registrerings- og analyserapporter hedder områderne hhv. "Byg. 7/udhæng", "rum 3", "rum 2" og "rum 1".

Analyser er udført af Eurofins VBM Laboratoriet med rapport nr. AR-22-VL-01062344-01 og AR-22-VL-01062939-01.

TILSYNSNOTAT




Sag nr.: 21-0049
Sagsnavn: Kobbelvænget
Emne: Gel test fra bygning 7, samt Depoter



Udført/kontrol: CNE/PSJ

Notat nr.:
Dato:
2022.11.07



-  Rum: 1
-  Rum: 2
-  Rum: 3

Udtagning af gel test fra Rum 1-3

Rum 1 (depot1)

Der er udtaget 3 prøver.

1 prøve. For de 2 spær

1 prøve. For alle 4 vægge

1 prøve. For gulvet.




Billeder af de to spær

Sidevæg prøver på alle flader



Spær

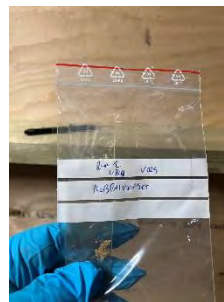

Væg

Gulv

Prøver fra steder på gulvet

Rum 2 (depot2)
Der er udtaget 3 prøver.
1 prøve. For de 2 spær
1 prøve. For alle 4 vægge
1 prøve. For gulvet.



Billeder af de to spær




Billeder af de to spær



Prøver fra vægge




Prøver fra steder på gulvet

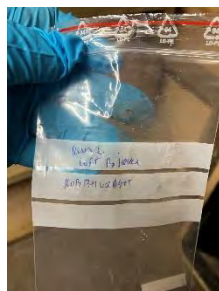

Spær



Væg

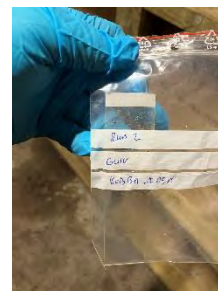

Gulv


Rum 3 (depot3)

Der er udtaget 3 prøver.

1 prøve. For de 2 spær



1 prøve. For alle 4 vægge

1 prøve. For gulvet.

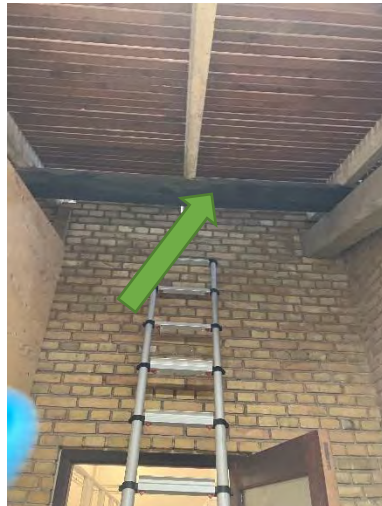

Billeder af de to spær


Billeder af de to spær

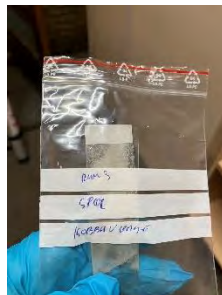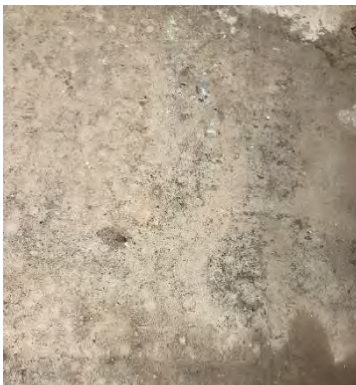

Spær



Væg

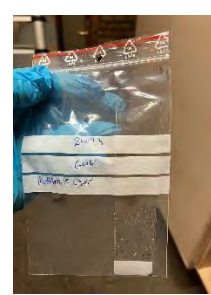


Gulv

Prøver fra steder på gulvet

Bygning 7 sydsiden der er udtaget, prøver fra Spær x 3 (der er 3 spær pr prøver)

Der er udtaget 2 væg prøver og 1 gulv samt 2 prøver fra presenning

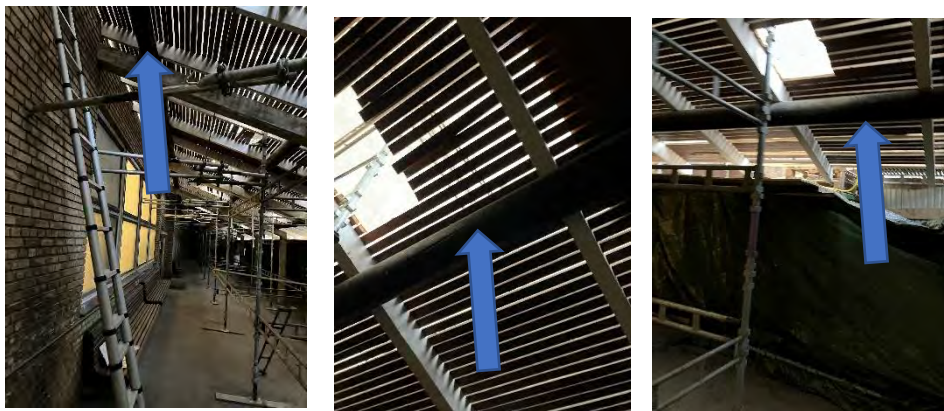


Byg 7 sydsiden. Spær. 1 (3 spær)



Spær. 1

Spær prøve 2 og 3 blev udtaget på samme måde. Spær 2 er i midten og spær 3 er helt i bunden ..

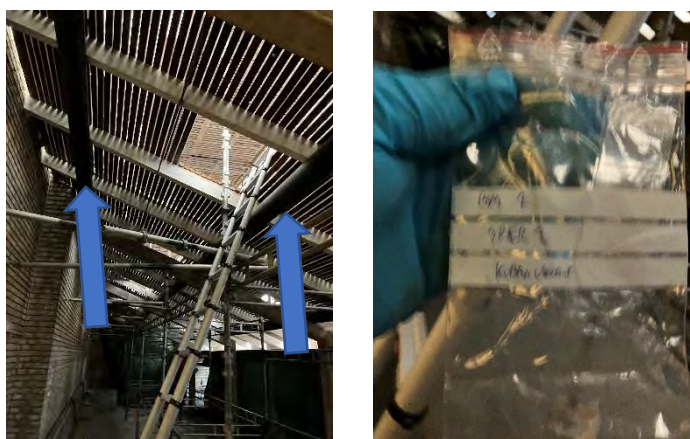

Byg 7 spær prøve 2


Byg 7 spær prøve 2



Væg prøve 1 er udtaget frem til udsparringen og væg prøve 2 er udtaget resten af vejen ned

Det samme gælder for presenning prøve 1 og prøve 2


Gulvprøve er udtaget hele vejen ned langs bænken for hver 3 skridt ned til enden

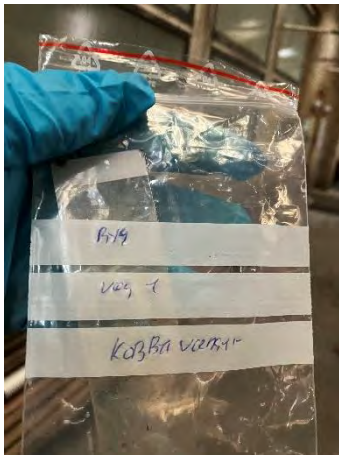


Bygning 7 Væg 1




Bygning 7 væg 2

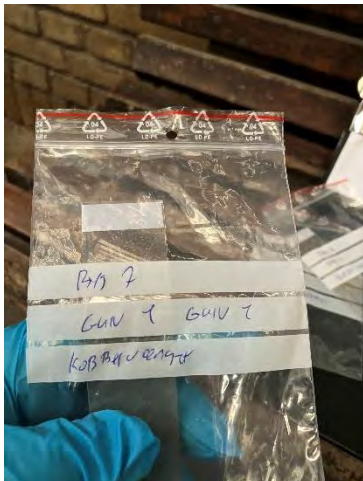

Bygning 7 Gulv 1

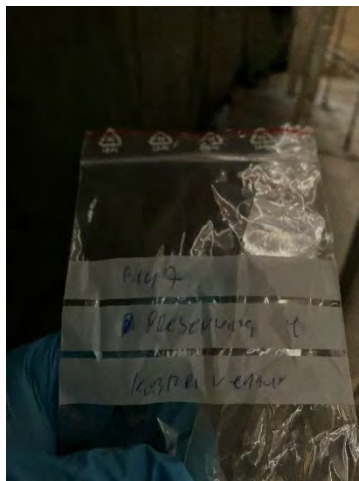

Bygning 7 presenning 1

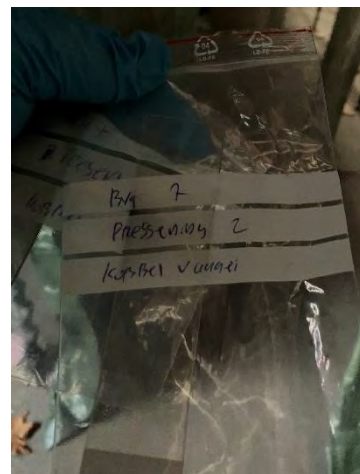

Bygning 7 presenning 2


*2. omgang – renhedstest i skure og under
udhæng – byg.7*

21-0049 - Kobbelvænget 65

Contents

| | |
|------------------------|----|
| Registrering #18 | 3 |
| Registrering #19 | 5 |
| Registrering #20 | 7 |
| Registrering #21 | 9 |
| Registrering #22 | 11 |
| Registrering #23 | 13 |
| Registrering #24 | 15 |
| Registrering #25 | 17 |

Registrering #18

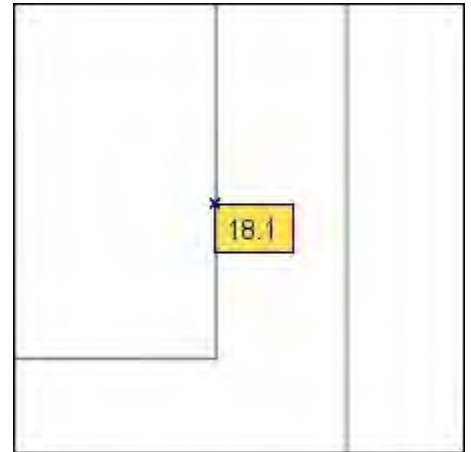

Registreringsdata

:

Prøve nr.: **Udhæng, væg**

Prøvetagningsdato: **10.11.2022**

Bygning: **Kobbelvænget 65**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Vægge**

Beskrivelse: **støvprøve**


Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**

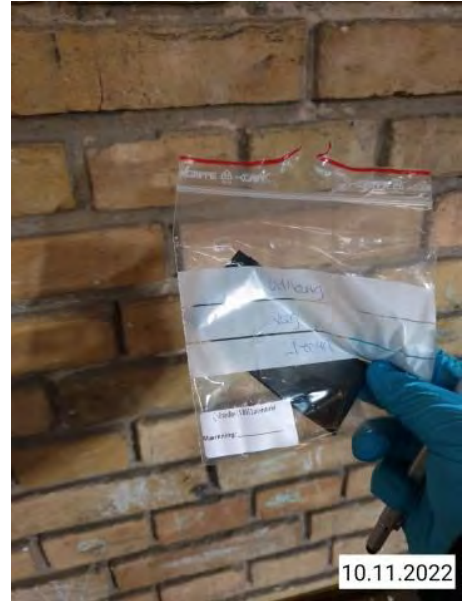


(1) 2022-11-10 08:40.1.jpg



(2) 2022-11-10 08:40.2.jpg

Registrering #19

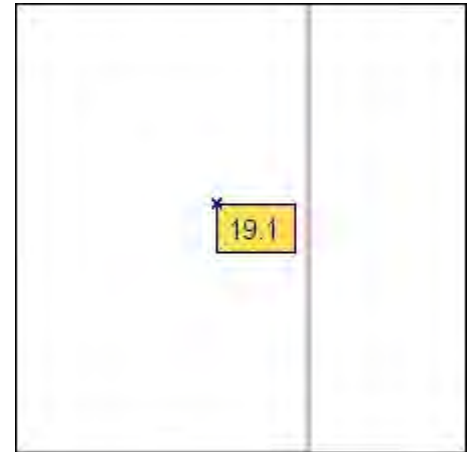

Registreringsdata

:

Prøve nr.: **udhæng, gulv**

Prøvetagningsdato: **10.11.2022**

Bygning: **Kobbelvænget 65**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Gulv**

Beskrivelse: **støvprøve**

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**





(1) 2022-11-10 08:40.1.jpg



(2) 2022-11-10 08:40.2.jpg

Registrering #20

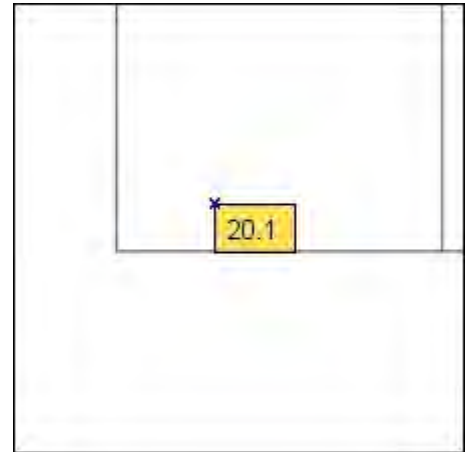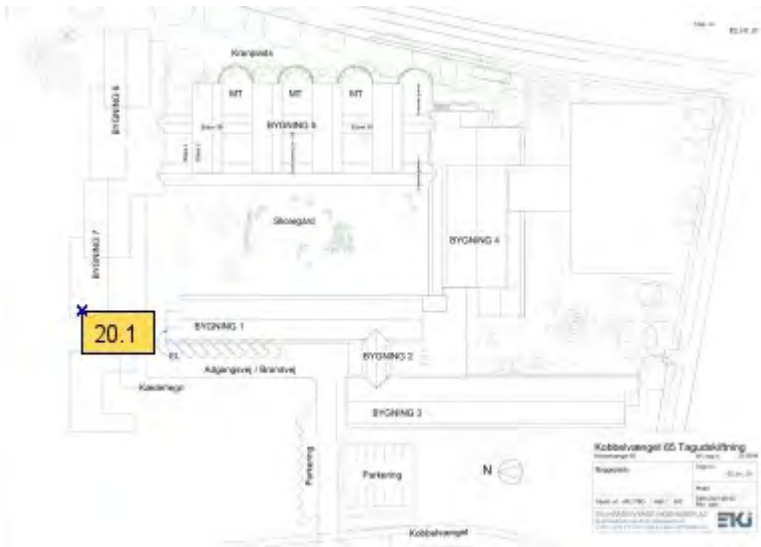

Registreringsdata

:

Prøve nr.: **Rum 3, gulv**

Prøvetagningsdato: **10.11.2022**

Bygning: **Kobbelvænget 65**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Gulv**

Beskrivelse: **støvprøve**


Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**


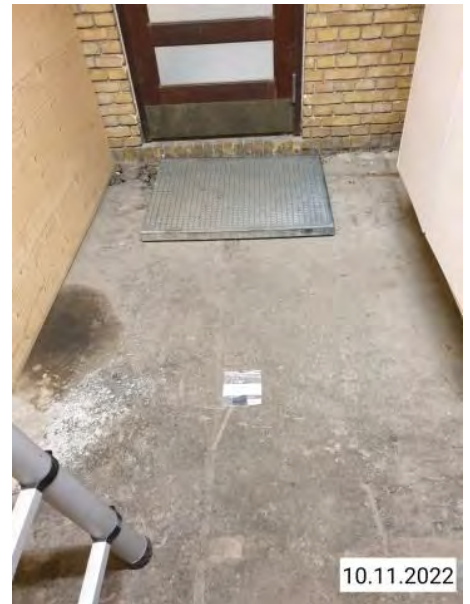


(1) 2022-11-10 08:40.1.jpg



(2) 2022-11-10 08:40.2.jpg

Registrering #21

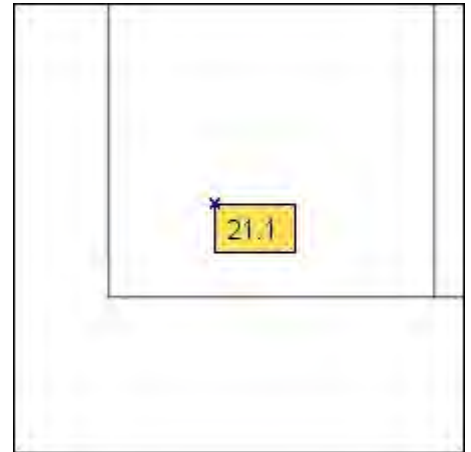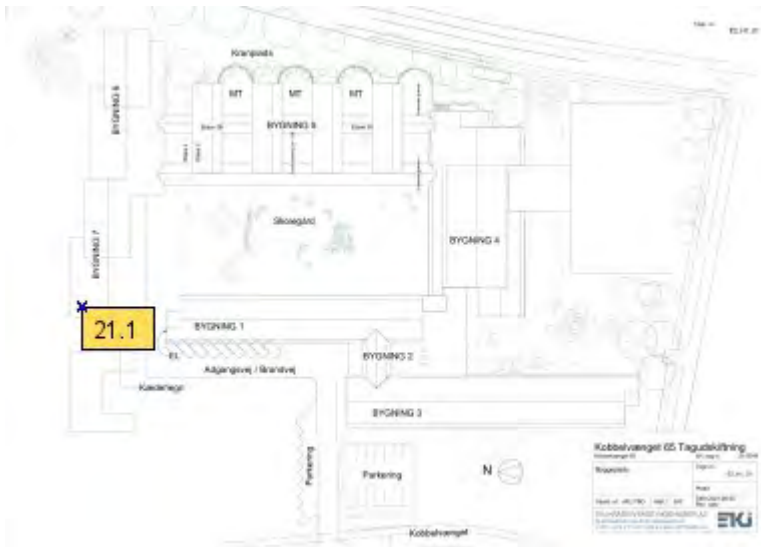

Registreringsdata

:

Prøve nr.: **Rum 3, spær/rem**

Prøvetagningsdato: **10.11.2022**

Bygning: **Kobbelvænget 65**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Andet**

Beskrivelse: **støvprøve**


Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**


Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**

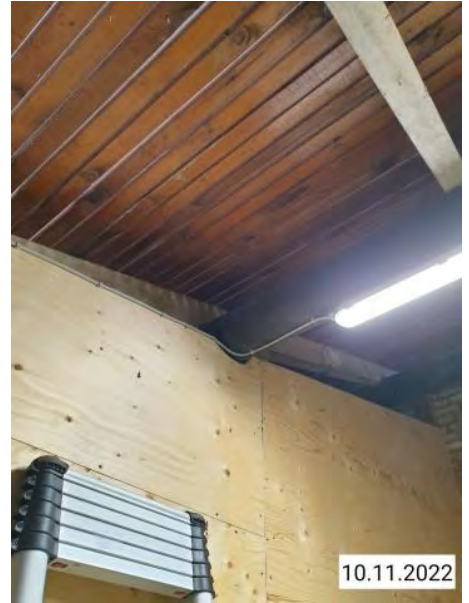

(1) 2022-11-10 08:40.1.jpg

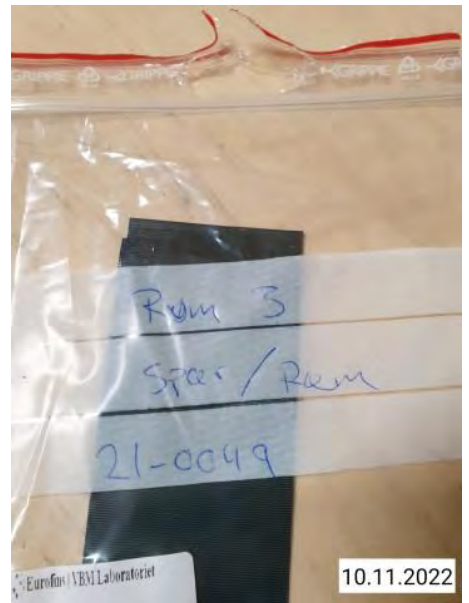

(2) 2022-11-10 08:40.2.jpg

Registrering #22



Registreringsdata

:

Prøve nr.: **Rum 2, gulv**

Prøvetagningsdato: **10.11.2022**

Bygning: **Kobbelvænget 65**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Gulv**

Beskrivelse: **støvprøve**


Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**

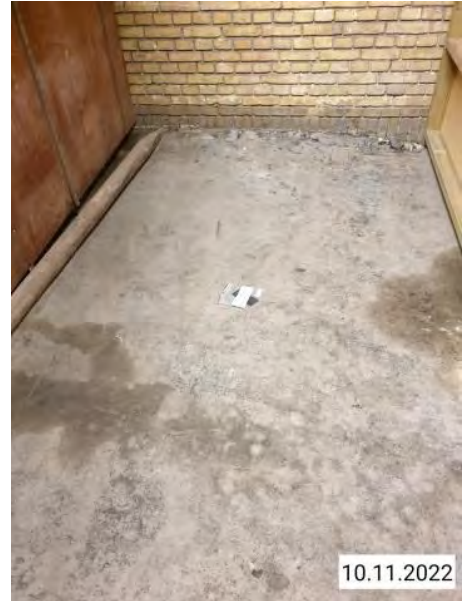


(1) 2022-11-10 08:40.1.jpg



(2) 2022-11-10 08:40.2.jpg

Registrering #23

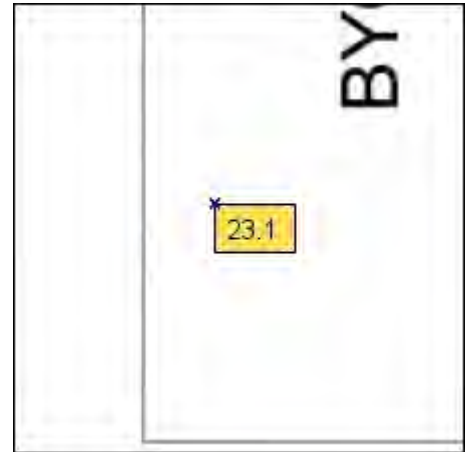

Registreringsdata

:

Prøve nr.: **Rum 2, spær/rem**

Prøvetagningsdato: **10.11.2022**

Bygning: **Kobbelvænget 65**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Andet**

Beskrivelse: **støvprøve**


Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**

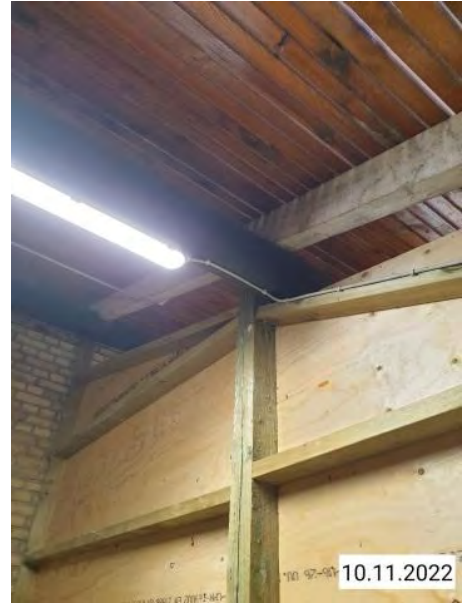

(1) 2022-11-10 08:40.1.jpg



(2) 2022-11-10 08:40.2.jpg



(1) 2022-11-10 08:40.1.jpg



(2) 2022-11-10 08:40.2.jpg

Registrering #25



Registreringsdata

:

Prøve nr.: **Rum 1, spær/rem**

Prøvetagningsdato: **10.11.2022**

Bygning: **Kobbelvænget 65**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Andet**

Beskrivelse: **støvprøve**


Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**

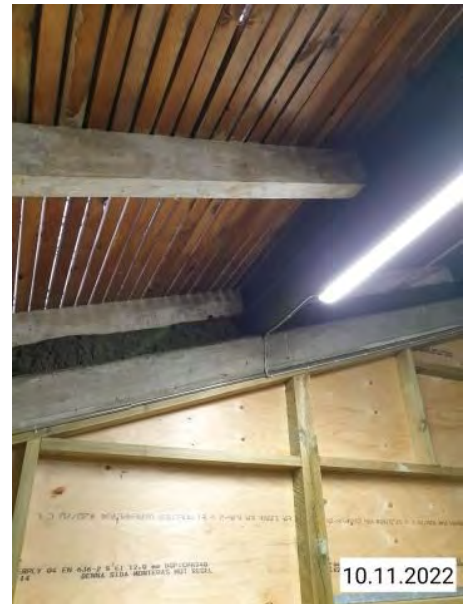

(1) 2022-11-10 08:41.1.jpg



(2) 2022-11-10 08:41.2.jpg

Renhedsprøver i område 33.

Konklusion

Der er påvist asbest i enkelte prøver, men efter yderlig rengøring og testning er de påvist rene.

Området betragtes herefter fri for asbest

Orientering

Nummereringen af områderne er ændret i løbet af byggeperioden og i nærværende registrerings- og analyserapporter hedder området "Område 10".

Analyser er udført af Eurofins VBM Laboratoriet med rapport nr. AR-23-VL-01010975-01 og AR-23-VL-01012536-01.

Prøver fra d.6. marts 2023

Orientering

Analyseresultaternes side 3-7 omfatter prøver udenfor området og er derfor undladt. Der skal ses bort fra resultater omhandlende "område 1"

*Registreringsrapport - skur bagsiden byg.6. –
06.03.23*

21-0049 - Kobbelvænget 65

Registrering #130

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **område 10 - væg**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Støvprøve**

Beskrivelse: **øst**

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-06 12:36.1.jpg



(2) 2023-03-06 12:36.2.jpg

Registrering #131

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **område 10 - væg 2**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Støvprøve**

Beskrivelse: **nord**

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-06 12:36.1.jpg



(2) 2023-03-06 12:36.2.jpg

Registrering #132

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **område 10 - murværk**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Støvprøve**

Beskrivelse: **syd**

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-06 12:36.1.jpg



(2) 2023-03-06 12:36.2.jpg

Registrering #133

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **område 10 - murværk 2**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Støvprøve**

Beskrivelse: **vest**

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-06 12:36.1.jpg



(2) 2023-03-06 12:36.2.jpg

Registrering #134

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **område 10 - rem**

Prøvetagningsdato: -

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Støvprøve**

Beskrivelse: -

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-06 12:47.1.jpg

Prøver fra d.16. marts 2023

Orientering

Der skal ses bort fra resultater omhandlende "saltdepot"

*Registreringsrapport – Skur bagsiden byg. 6. –
16.03.23*

21-0049 - Kobbelvænget 65

Registrering #162

Registreringsdata

Fase i nedrivningsprojekt: -

Prøve nr.: **Område 10 gulv**

Prøvetagningsdato: **16.03.2023**

Bygning: **Bygning 6**

Etage: **Stue**

Bygningsdele: **Gulv**

Beskrivelse: **asfalt**

Bemærkning: -

Prøvetype 1: **Asbest - gel tape**

Prøvetype 2: -

Prøvetype 3: -

Resultat: **Der er ikke påvist asbest i prøven.**



(1) 2023-03-16 12:08.1.jpg



(2) 2023-03-16 12:08.2.jpg